


Département de la Marne

NESLE - LA - REPOSTE

Ruine de l'abbaye bénédictine

Inscrit Monument Historique

SAUVEGARDE DU SITE

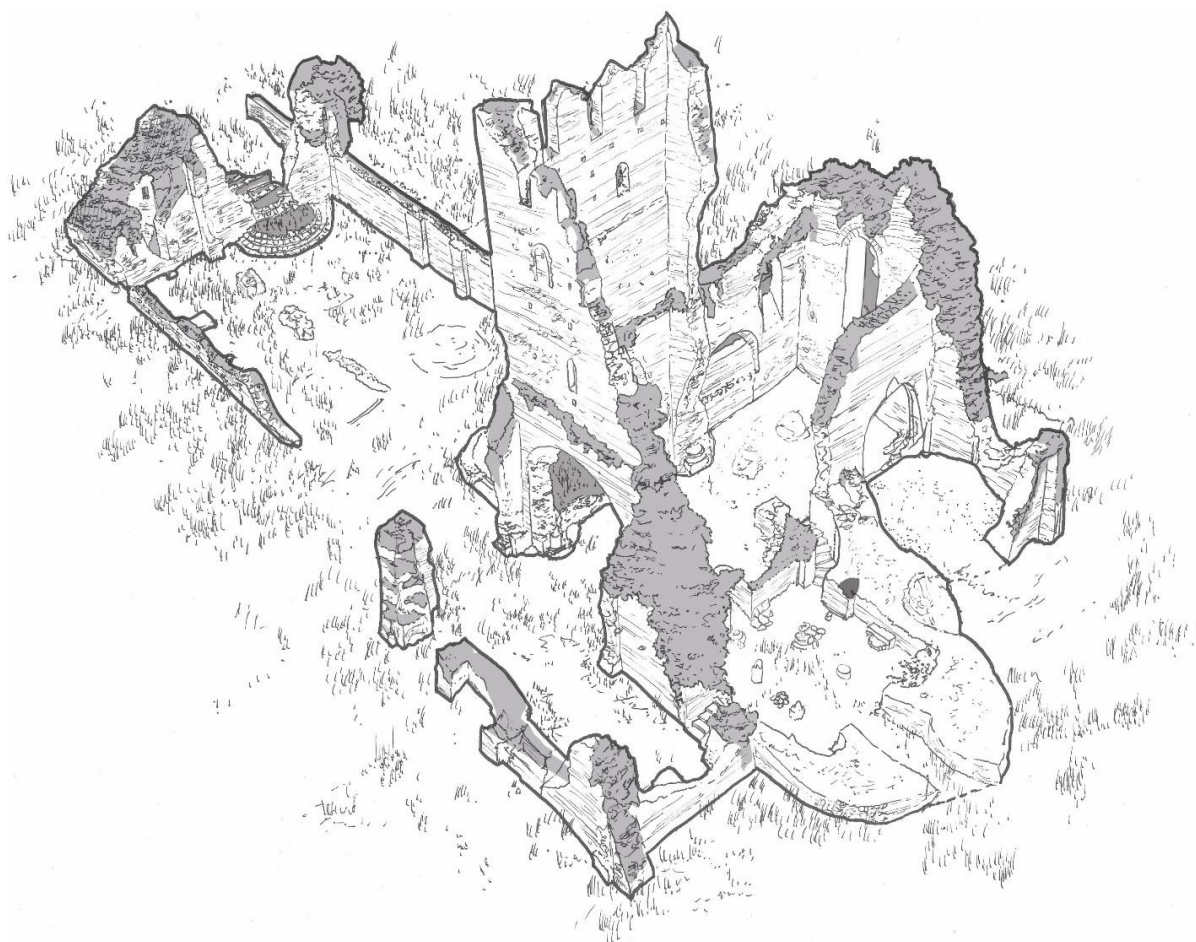

ÉTUDE DE DIAGNOSTIC

Septembre 2024

Maître d'ouvrage

Association SANR


Représenté par Monsieur Thierry NAVA
14 rue de Villenaux
51120 NESLE-LA-REPOSTE

Maitre d'œuvre

EURL ERIC PALLOT ARCHITECTES

17 rue de l'Université
93191 NOISY LE GRAND CEDEX
Tél. 01 48 15 15 70 - contact@agencepallot.fr


Photographies et plans historiques de l'abbaye de Nesle-la-Reposte :

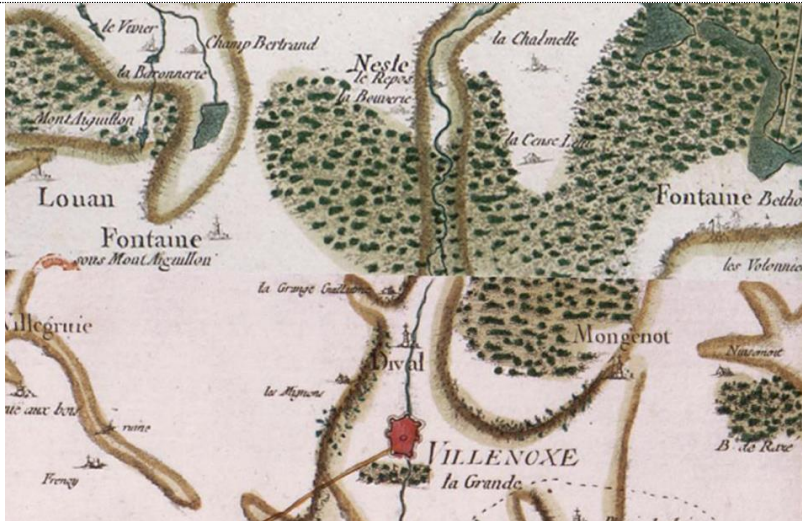

1. Plan de Cassini de la province de Troyes et des villes en bords de Seine. Localisation de Fouchères. 1747



2. Détail du cadastre Napoléonien de 1812 – Section C2, Archives Départementale de la Marne – En bleu : les ruines de l'abbaye.

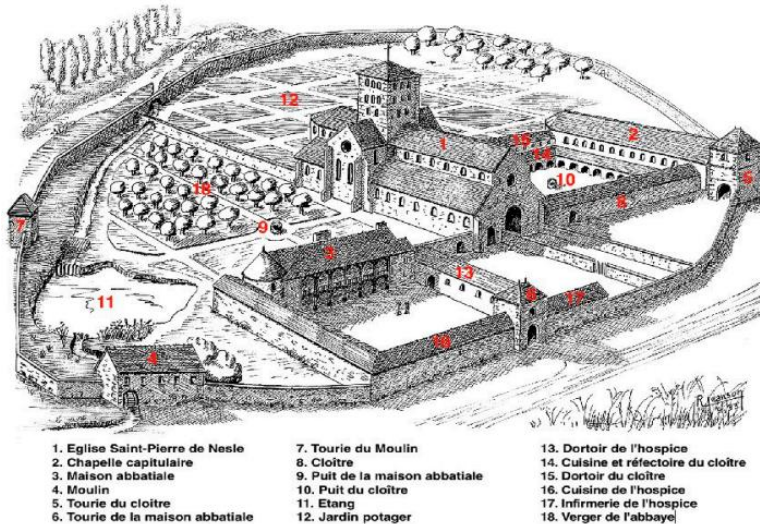

3. Reconstitution de l'église abbatiale de Nesle-la-Reposte. Gravure, non datée.




4. Les ruines de l'abbaye Notre-Dame et maison abbatiale – Carte Postale - 1903



5. Panorama général de l'abbaye dans son environnement – Cartes Postales – En haut 1913



6. Vue Générale de l'abbaye et de la maison seigneuriale – Cartes Postales – 1917

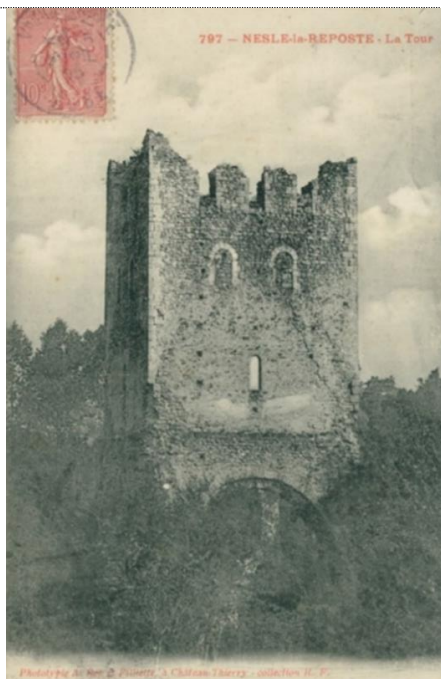

7. **Façade Sud.** Paires de baies hautes bouchées.




8. **Façade Sud.** Une végétation dense domine le site



9. **Vue Est de la façade Ouest.** La végétation est dense et recouvre le transept et les chapelles Nord et Sud - Carte Postale – Non datée



10. **Façade Ouest.** A droite, l'arc ogival du bas-côté Nord est ouvert et on peut lire la hauteur du faîtage. Carte Postale – Non datée

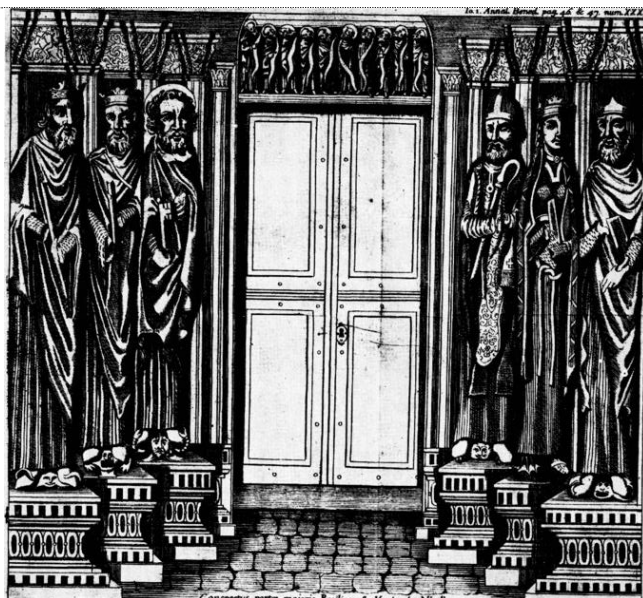


11. Le portail royal de Nesle-la-Reposte, gravure, Mabillon, XVIIème siècle.



12. Extrémité gauche du linteau du portail royal. Recomposition à l'issue des fouilles de 1981, photographie L.R.M.H.



13. Fragment d'une statue d'apôtre. Localisé sur le linteau, photographie L.R.M.H.

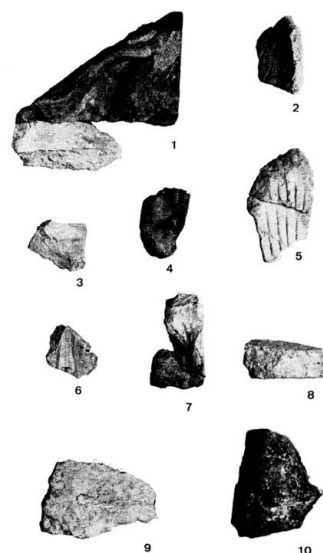


14. Autres fragments du linteau. Découverts au cours de la fouille de 1981, photographie L.R.M.H.



15. Partie supérieure droite du linteau. Représentation des apôtres. Localisée dans l'église de Villenaux-la-Grande. Photographie de la Commission Régionale d'Inventaire de Champagne-Ardenne.


Evolution photographique des pertes de maçonneries sur 100 ans

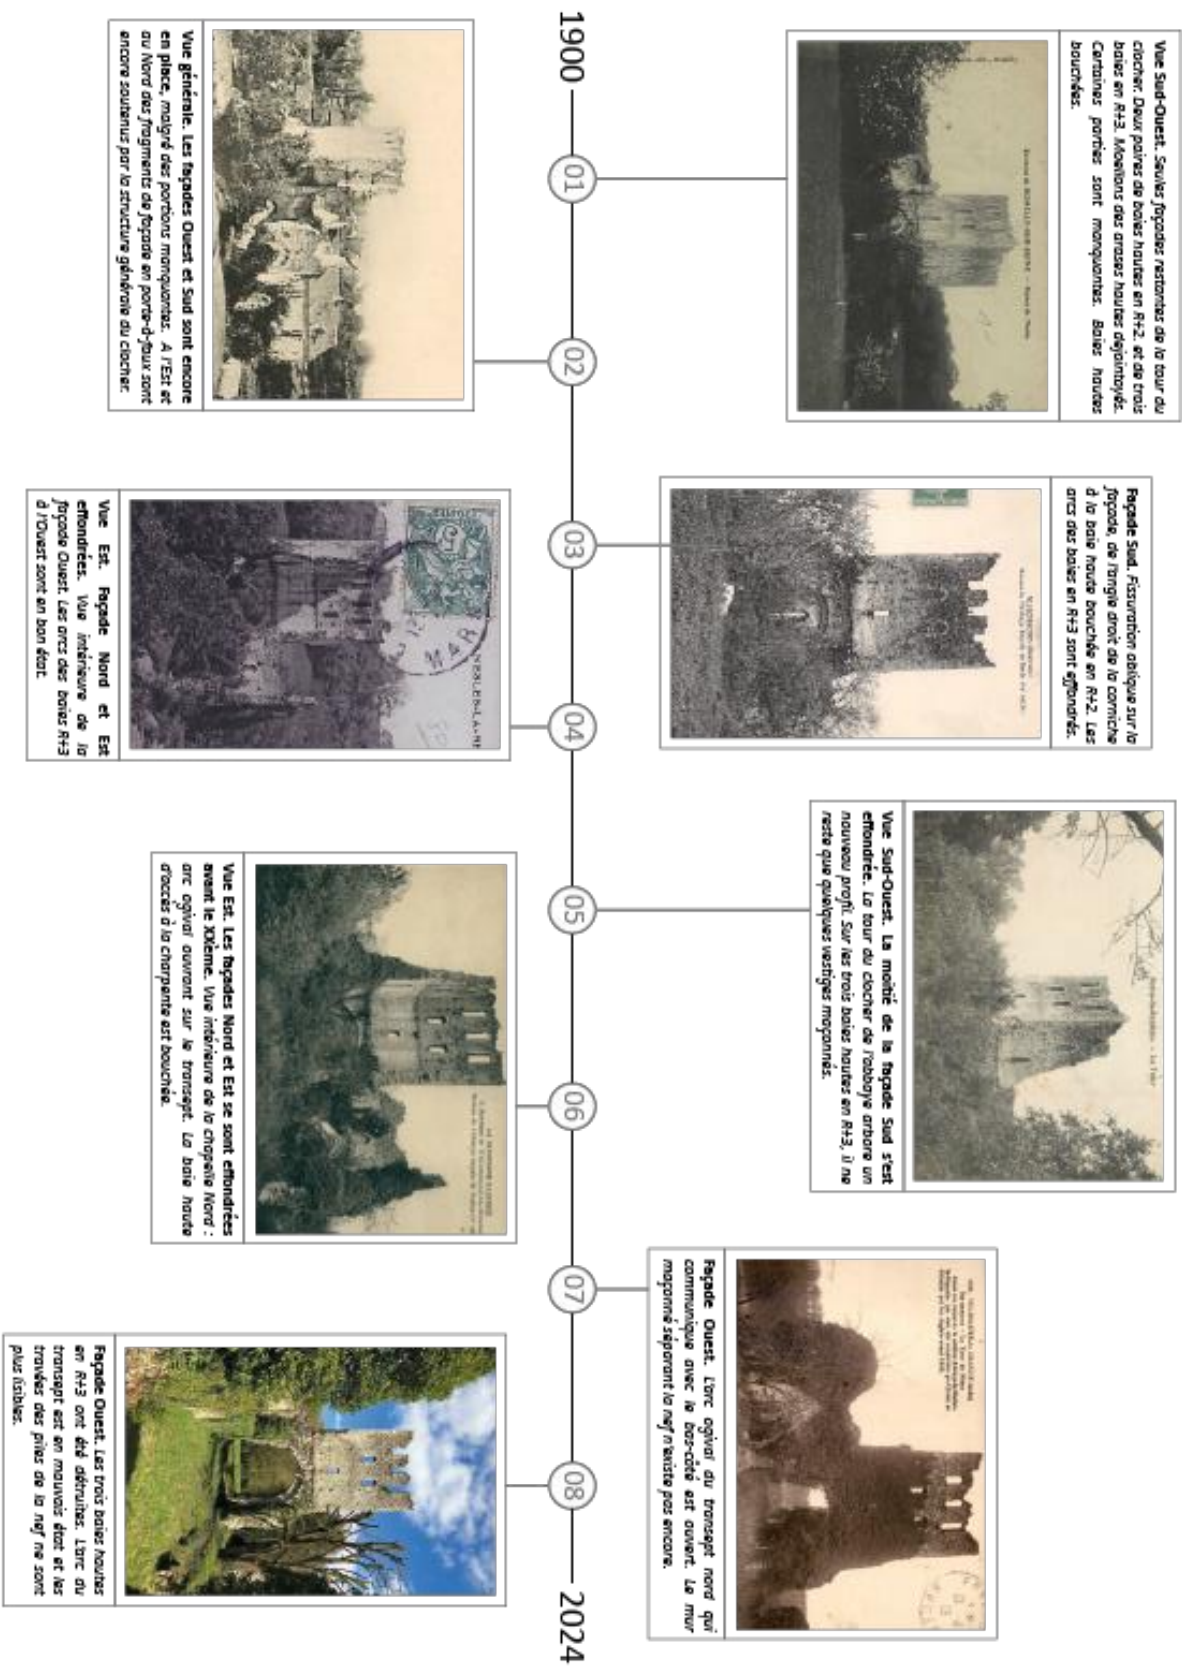

LEGENDE

-  Parement de surface altéré
-  Présence de végétaux
-  Baie bouchée

Façade Ouest

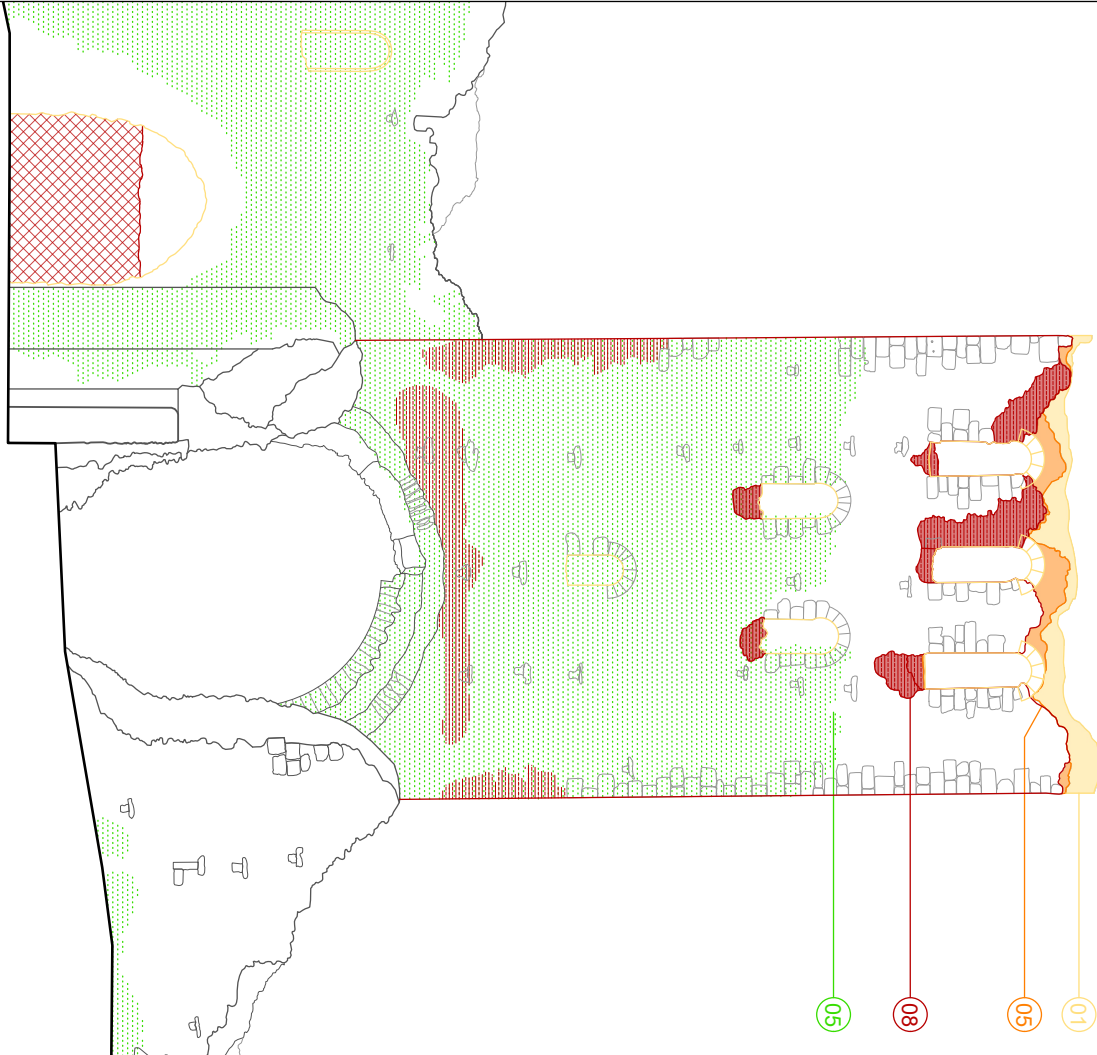


Façade Sud



Département de la Marne
NESLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame
Etude de diagnostic
Sauvegarde

HISTORIQUE
Chronologie Façades Ouest/Sud
Echelle : 1/100
Septembre 2024
00

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noye-le-Grand Cedex - contact@gauchonpallot.fr

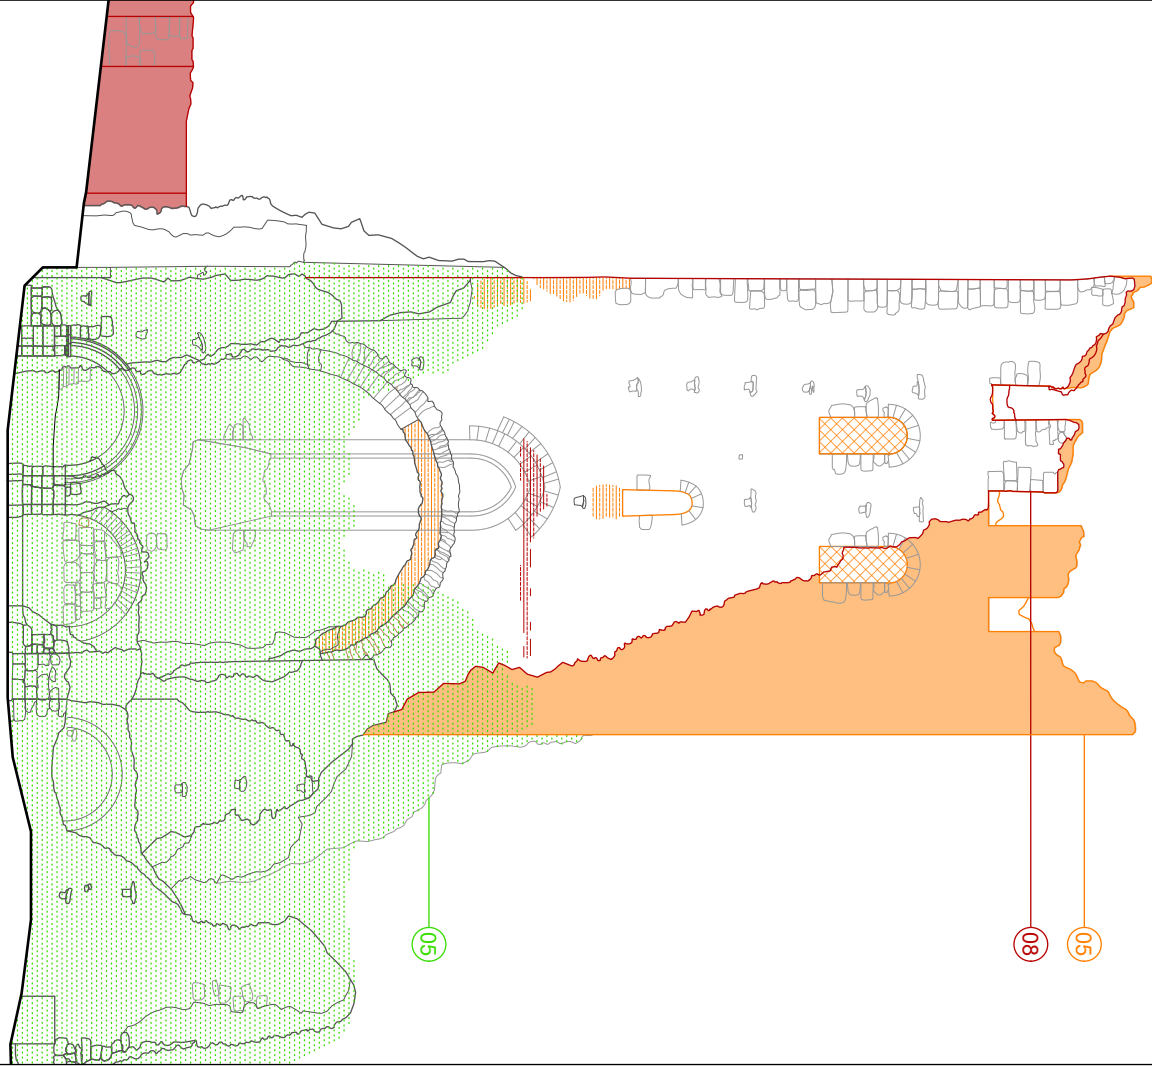

2. DESCRIPTION DE L'EDIFICE

A) LE BATIMENT

Généralités

L'église abbatiale Notre-Dame de Nesle-la-Reposte suit un plan en croix latine orienté. A l'ouest, l'abbaye s'ouvre sur une nef à bas-côtés. Conformément au modèle bénédictin, la tour du clocher s'élève à la croisée du transept. Son chevet hémicirculaire est surélevé, abritant un chœur et une crypte, dont l'accès à cette dernière s'effectue par deux escaliers dans les piles. Les transepts Nord et Sud donnaient accès à deux chapelles situées de part et d'autre de l'abside.

Le cloître était situé au Sud de l'abbatiale, signifié par les vestiges de deux enfeus nichés dans les maçonneries.

La construction de l'ensemble est en pierre de taille pour les piles et arcs et en moellons pour les murs et les voûtes.

Les sols

L'accès à l'église s'effectue par deux volées d'escaliers, une première extérieure et une seconde hémicirculaire qui s'achève dans la première travée de la nef.

Entre les différentes parties de l'édifice on remarque des variations de niveaux importantes. En effet, le mur Sud est semi-enterré et partiellement conservé sur quelques assises. Des fouilles archéologiques semblent nécessaires afin d'étudier les remblais des sols et rétablir les hauteurs d'origine.

La nef et ses bas-côtés

Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de la base de la nef carolingienne.

L'accès à l'abbaye se faisait par une série de cinq marches droites prolongées par un emmarchement qui servait de seuil au portail. A cela succède une seconde volée de cinq marches semi-circulaires pour atteindre le sol de la nef. Une description plus détaillée du portail est rédigée plus bas.

Dans la partie Sud de la façade Ouest, se loge un escalier à vis menant aux combles, éclairé par des meurtrières en pierre de Resson, dont une parfaitement conservée. Dans la première travée

Longue de sept travées, la nef était voûtée en berceau et bordée par deux bas-côtés.

Celui au Nord a été détruit et n'en subsiste aujourd'hui que les amorces des piles, noyées dans un muret séparant les deux parcelles. Sur la première pile engagée, un tailloir en biseau semble être à son emplacement d'origine et nous informe sur le niveau d'élévation des arcs. En face, on retrouve le tas de charge d'un arc encore en place. Les murs de la nef au-dessus de la charpente des bas-côtés étaient possiblement percés par des baies en plein cintre. Les bas-côtés étaient quant-à-eux éclairés par de petites fenêtres dans les murs latéraux.

Au Sud, dans la première travée du bas-côté on retrouve un passage bouché. Un seuil, également retrouvé sur le site indique l'existence d'un autre accès près du transept. Ces deux entrées extérieures communiquaient probablement avec l'ancien cloître.

La croisée du transept et la tour clocher

La croisée du transept était formée par quatre gros piliers reliés par des arcs en plein cintre flanqués de deux colonnes engagées (dont les fûts sont encore présents sur le site) et contrebutés par deux contreforts. Ils soutiennent la tour carrée du clocher.

Édifiée en moellons, elle s'élevait sur trois niveaux en plancher bois. Les anciens emplacements des solives sont encore observables dans les assises des pierres. Au premier étage s'ouvrait une baie intérieure en plein cintre permettant d'accéder aux combles de la nef à l'Ouest et du chœur à l'Est. Au deuxième, deux baies en plein cintre donnent sur l'extérieur. La façade Sud ne dénombre plus qu'une seule ouverture de cette typologie qui est aujourd'hui bouchée. Au dernier niveau, qui accueillait les cloches, s'élèvent trois baies en plein cintre à abat-son. Aujourd'hui, il n'en reste que les vestiges tant les arases du clocher se sont réduites à mesure du temps.

La façade Ouest est la mieux préservée et supporte encore les assises de la façade Nord. Il ne subsiste aujourd'hui que la moitié de la façade Sud, à la suite d'un effondrement au tournant du dernier siècle.

Les accès aux bras Nord et Sud du transept se font par des arcs en plein cintre en pierre de taille. Des vestiges des fûts de colonnes sont encore en place sur le site.

Le transept, témoin des campagnes d'agrandissement de l'abbaye

Les bras Nord et Sud du transept sont de dimensions différentes et témoignent d'une période d'agrandissement de l'église abbatiale.

La partie Nord est la mieux conservée en élévation. Elle a subi des modifications plus tardives qui s'inscrivent dans un style gothique notamment par la création d'une haute baie ogivale. Elle était anciennement pourvue d'un vitrail représentant l'abbé donateur. Un arc ogival, aujourd'hui bouché, s'ouvrait sur le bas-côté. Au-dessus, une petite baie en plein cintre vient éclairer l'ensemble.

Le pignon, partiellement préservé, conserve la base d'un oculus qui éclairait les combles et dont des fragments ont été retrouvés et stockés sur site.

La partie Sud est de taille plus réduite et s'ouvre sur son bas-côté par un arc, dont il ne reste que les vestiges du tas de charge. Son mur extérieur donne sur les deux enfeus du cloître ainsi que sur une ouverture. Le premier a été détruit et le transept est aujourd'hui ouvert sur l'extérieur.

Chapelles Nord et Sud

De part et d'autre du chœur ont été aménagés des chapelles rectangulaires qui s'ouvrent sur chaque bras du transept par un arc ogival. Quatre colonnes engagées à chapiteau à décor végétal sont positionnées dans les angles et suggèrent un couvrement en voûte sur croisée d'ogives.

La chapelle Nord était peut-être percée d'une baie dont le glacis peut se deviner dans les vestiges. Elle a également conservé en partie haute une baie en plein cintre, aujourd'hui bouchée, qui communiquait avec les combles du transept, ainsi qu'un sommaire corbeau permettant de déterminer la hauteur de sa toiture à simple versant.

Chœur et Crypte

Le chœur a été entièrement démoli par le temps mais les ruines dessinent encore le plan hémicirculaire du chevet. Surélevé, l'accès principal au chœur se faisait par une volée de six ou sept marches dans la croisée du transept. Une autre entrée s'effectuait par un escalier dans la chapelle Sud.

Il est difficile d'attester de son procédé de couvrement, mais l'époque de construction nous laisse penser à un cul-de-four. Le chœur était probablement éclairé par trois baies.

La crypte possède trois petits vaisseaux composés de trois travées. Les voûtes d'arêtes reposaient sur deux rangées de deux colonnes, dont les bases sont encore en place. A l'Est, le sanctuaire principal se termine par une abside semi-circulaire en cul-de-four. Elle possède une baie basse éclairant l'ensemble de la pièce. De part et d'autre, cette abside principale est bordée de deux absidioles semi-circulaires de même typologie.

A l'Ouest, une chasse à sanctuaire est creusée dans la maçonnerie. Au Nord et au Sud on retrouve deux petites absidioles latérales en plein cintre, aujourd'hui bouchées.

Il demeure quelques bases et fûts de colonnes encore en place dans la crypte. Ils suivent le profil d'une colonne toscane classique largement employée au cours du XI^{ème} siècle. La crypte aurait été bâtie à l'endroit où le terrain présentait une forte déclivité, afin que le chœur soit au même niveau que le transept.

Le Portail Royal

Le portail Royal de l'église abbatiale était placé à l'Ouest, à l'entrée de la nef. Il était composé de trois voussures principales portées par des colonnes iconographiques sculptées représentant : Saint-Pierre, Clovis et Childebert d'une part et Saint-Rémi, Clotilde et Clotaire de l'autre. Le tout était ornée d'un tympan et linteau à l'effigie des apôtres. Une partie de ce bas-relief est conservée et exposée dans l'église de Villenaux la Grande, lieu où le portail a été déplacé en 1670.

Certains fragments du portail ont été perdus lors du démontage en 1670 et retrouvés sur site des siècles plus tard.

B) RÉFÉRENCES D'ÉDIFICES SIMILAIRES



1. Ruines de l'Abbaye bénédictine Notre-Dame de Hambye, XIIe siècle, Normandie. Tour du clocher à plusieurs niveaux localisée à la croisée du transept.




2. Ruines de l'Abbaye bénédictine Notre-Dame de Hambye, XIIe siècle, Normandie. Les baies du premier niveau sont intérieures et donnent sur la charpente de la nef.



3. Ruines de l'Abbaye bénédictine Saint-Guénolé de Landévennec, XIe siècle, Cornouaille. Architecture similaire à Nesle-la-Reposte, avec chevet surélevé hémicirculaire et nef romane à bas-côtés.



4. Ruines de l'Abbaye bénédictine Saint-Guénolé de Landévennec, XIe siècle, Cornouaille. Nef rythmée par des piles simples ouvrant de arcades donnant sur les bas-côtés.

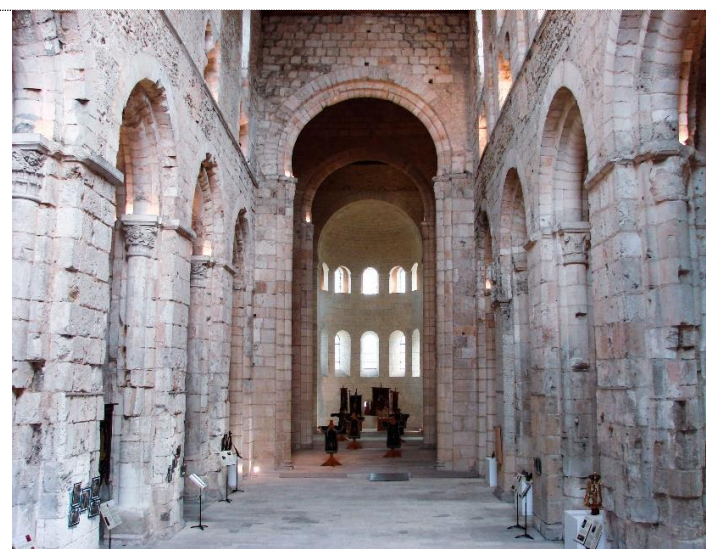


5. Eglise Notre-Dame de Bernay, XIe siècle, Normandie. Élévation de la nef. Colonnes engagées dans les piles soutenant les voûtures des arcs. Tailloirs primitifs.



6. Abbaye d'Amsoldingen, XIe siècle, Berne, Suisse. Nef surélevée par un emmarchement. Abside en cul-de-four.



7. Église Saint Étienne de Vignory, XIe siècle, Haute-Marne. Façade occidentale de l'édifice. Bas-côtés à faible pente, portail principal à plusieurs voussures.

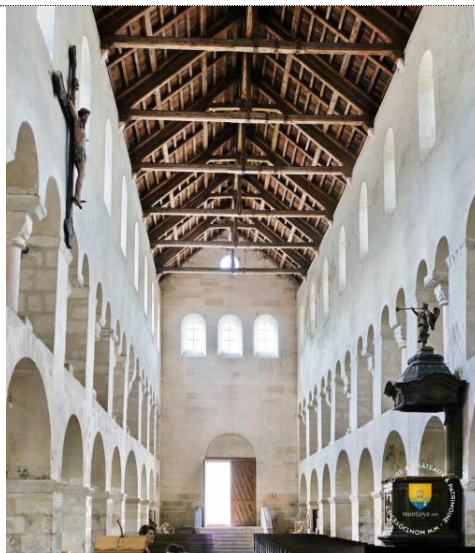

8. Église Saint Étienne de Vignory, XIe siècle, Haute-Marne. Vue de la nef, vers l'Ouest. Les piles de la nef sont rectangulaires et primitives à tailloirs simples. Charpente visible depuis l'intérieur.



9. Chauffoir de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Sénanque, XIIe siècle, Vaucluse. Couverture en voûte d'arête.



10. Crypte de l'église de Saint-Girons, XIe siècles, Landes. Dernier vestige de l'abbatiale. Couvrement en voûte d'arête.



11. Crypte du château de Broyes, XIe siècle, Bussy-le-Château, Marne. Couverture en voûte d'arête et piles primitives.



12. Crypte du château de Broyes, XIe siècle, Bussy-le-Château, Marne. Baie basse éclairant la crypte.

3. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE – PRESENTATION


Vues aériennes :



1. Vue aérienne de l'église abbatiale.



2. Vue aérienne du transept. Côté Sud manquant et côté nord partiellement effondré.

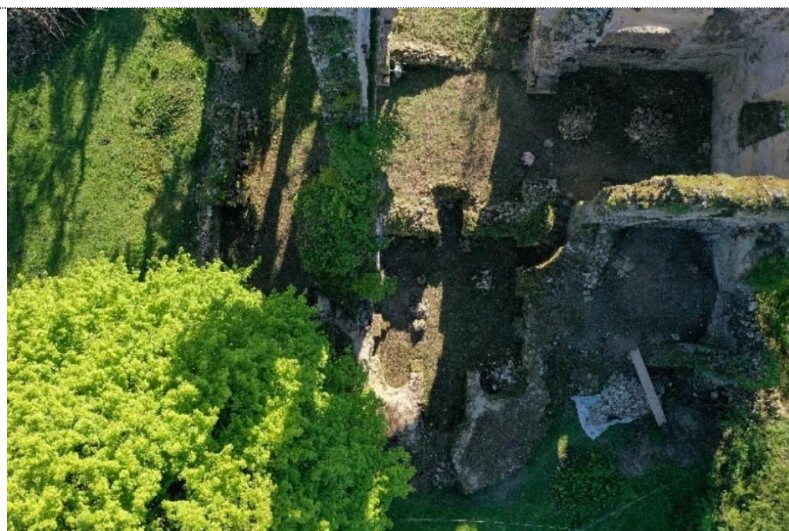

3. Vue aérienne de la crypte. Chapelles orientées en cul-de-four, vestiges de piliers.

Vues générales :



4. Vue aérienne de la maison abbatiale.



5. Vue générale du site. Pignon Sud de la maison abbatiale, Façade Ouest en moellons de l'abbaye.



6. Vue générale des ruines de l'abbaye de Nesle-la-Reposte. Murs en moellons du bas-côté Sud et de la nef, Tour du clocher à trois niveaux.

Les extérieurs :



7. Vue Nord-Ouest. Les arcs des trois baies hautes se sont effondrés.



8. Vue Nord-Ouest. Les deux tiers de la façade Nord se sont effondrés.



9. Vue Sud-Ouest. La moitié du clocher sud s'est effondrée. La baie haute est bouchée.



10. Façade Ouest. Tour du clocher. Au centre, l'emplacement de l'ancien portail royal déplacé à Villenaux.




11. Façade Est. Tour du clocher. La façade Est du clocher n'existe plus. A droite on distingue la chapelle Nord de l'abbaye et son arc ogival communiquant avec le transept.


Les intérieurs :



12. Vue générale de la nef. Mur spélatif construit à la destruction du bas-côté Nord. On distingue les piles des arcs de la nef.

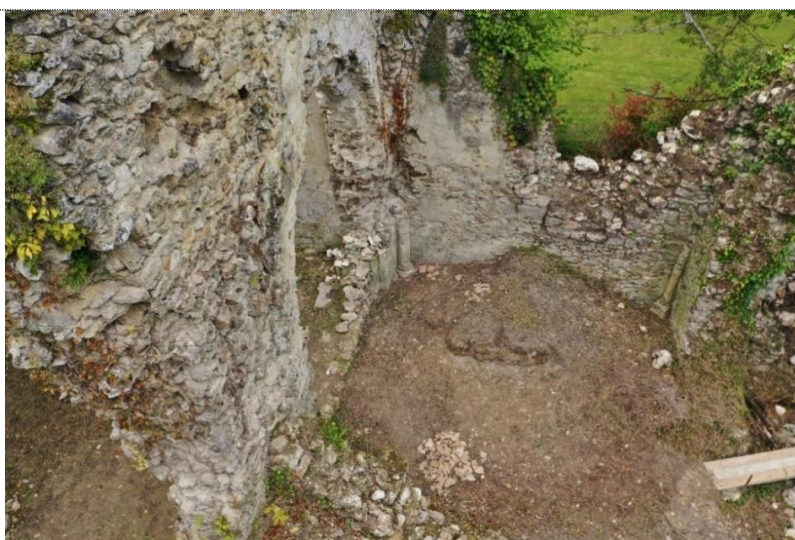


13. Vue générale de la chapelle Nord. Arc ogival séparatif donnant sur le transept. Vestiges de colonnes suggérant un couvrement en croisée d'ogive.

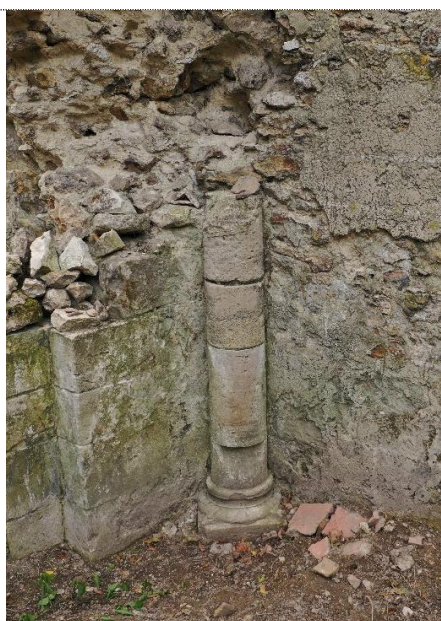

14. Vestiges de fût de colonne. Angle Nord Ouest de la chapelle Nord.



15. Vestiges de fût de colonne. Angle Nord Est de la chapelle Nord.

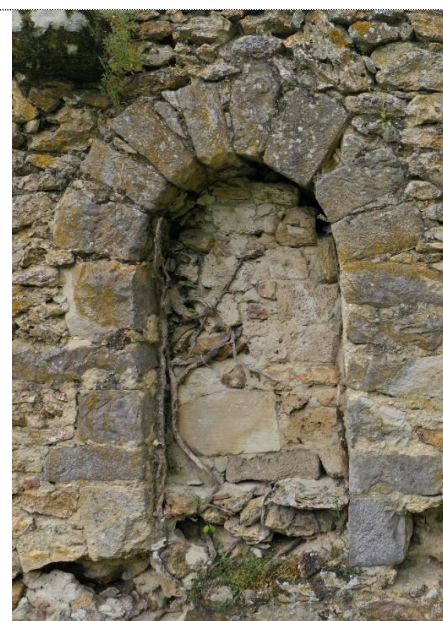

16. Baie bouchée entre transept et chapelle Nord. Ancien accès aux combles.



17. Vue générale du Transept Nord. Partie modifiée par un abbé donateur. Anciennement, la baie haute était dotée d'un vitrail.



18. Transept Nord. Arc ogival bouché lors de la destruction du bas-côté au Nord.



19. Transept Nord. Baie ogivale haute, postérieure à la construction initiale du XI^{ème} siècle.



20. Arc de la nef. Arc en plein cintre. Parties manquantes.



21. Transept Sud. Fûts et bases de piliers.



22. Cloître sud. Trois enfeus extérieurs donnant sur le cloître.



23. Chapelle Sud. Escalier d'accès au chœur.



24. Baies hautes du clocher. Façade Ouest.




25. Escalier royal. Emplacement du portail royal de l'abbaye, accès à la nef.



26. Seuil de la nef. Emmarchement maçonné localisé entre le bas-côté sud et la nef.



27. Escalier Nord menant à la crypte depuis le transept.

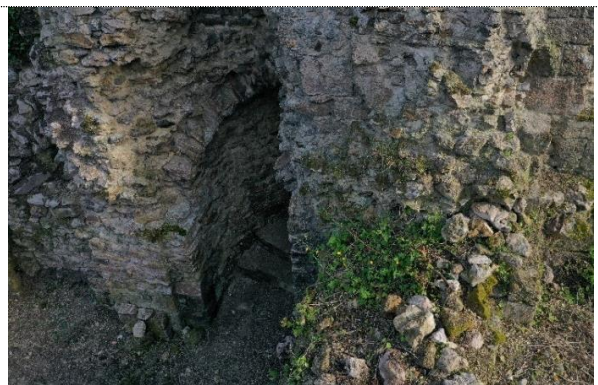

28. Escalier Sud menant à la crypte depuis le transept.



29. Baie basse de la crypte.



30. Chapelle orientée de la crypte. Couverture en cul-de-four.




31. Chapelles ou enfeus côté Sud dans la crypte. Aujourd'hui bouchés.

1. HYPOTHESE DU DERNIER ETAT HISTORIQUE

Nous présentons dans les plans ci-après une reconstitution de l'église abbatiale d'après les relevés sur place, les recherches historiques et des comparaisons de bâtiments similaires.

A. Plan du rez-de-chaussée	Echelle 1/200
B. Façades Nord et Sud	Echelle 1/200
C. Façades Est et Ouest	Echelle 1/200
D. Coupes longitudinales sur la nef AA' et BB'	Echelle 1/200
E. Coupes transversales dans nef CC' et dans transept DD'	Echelle 1/200

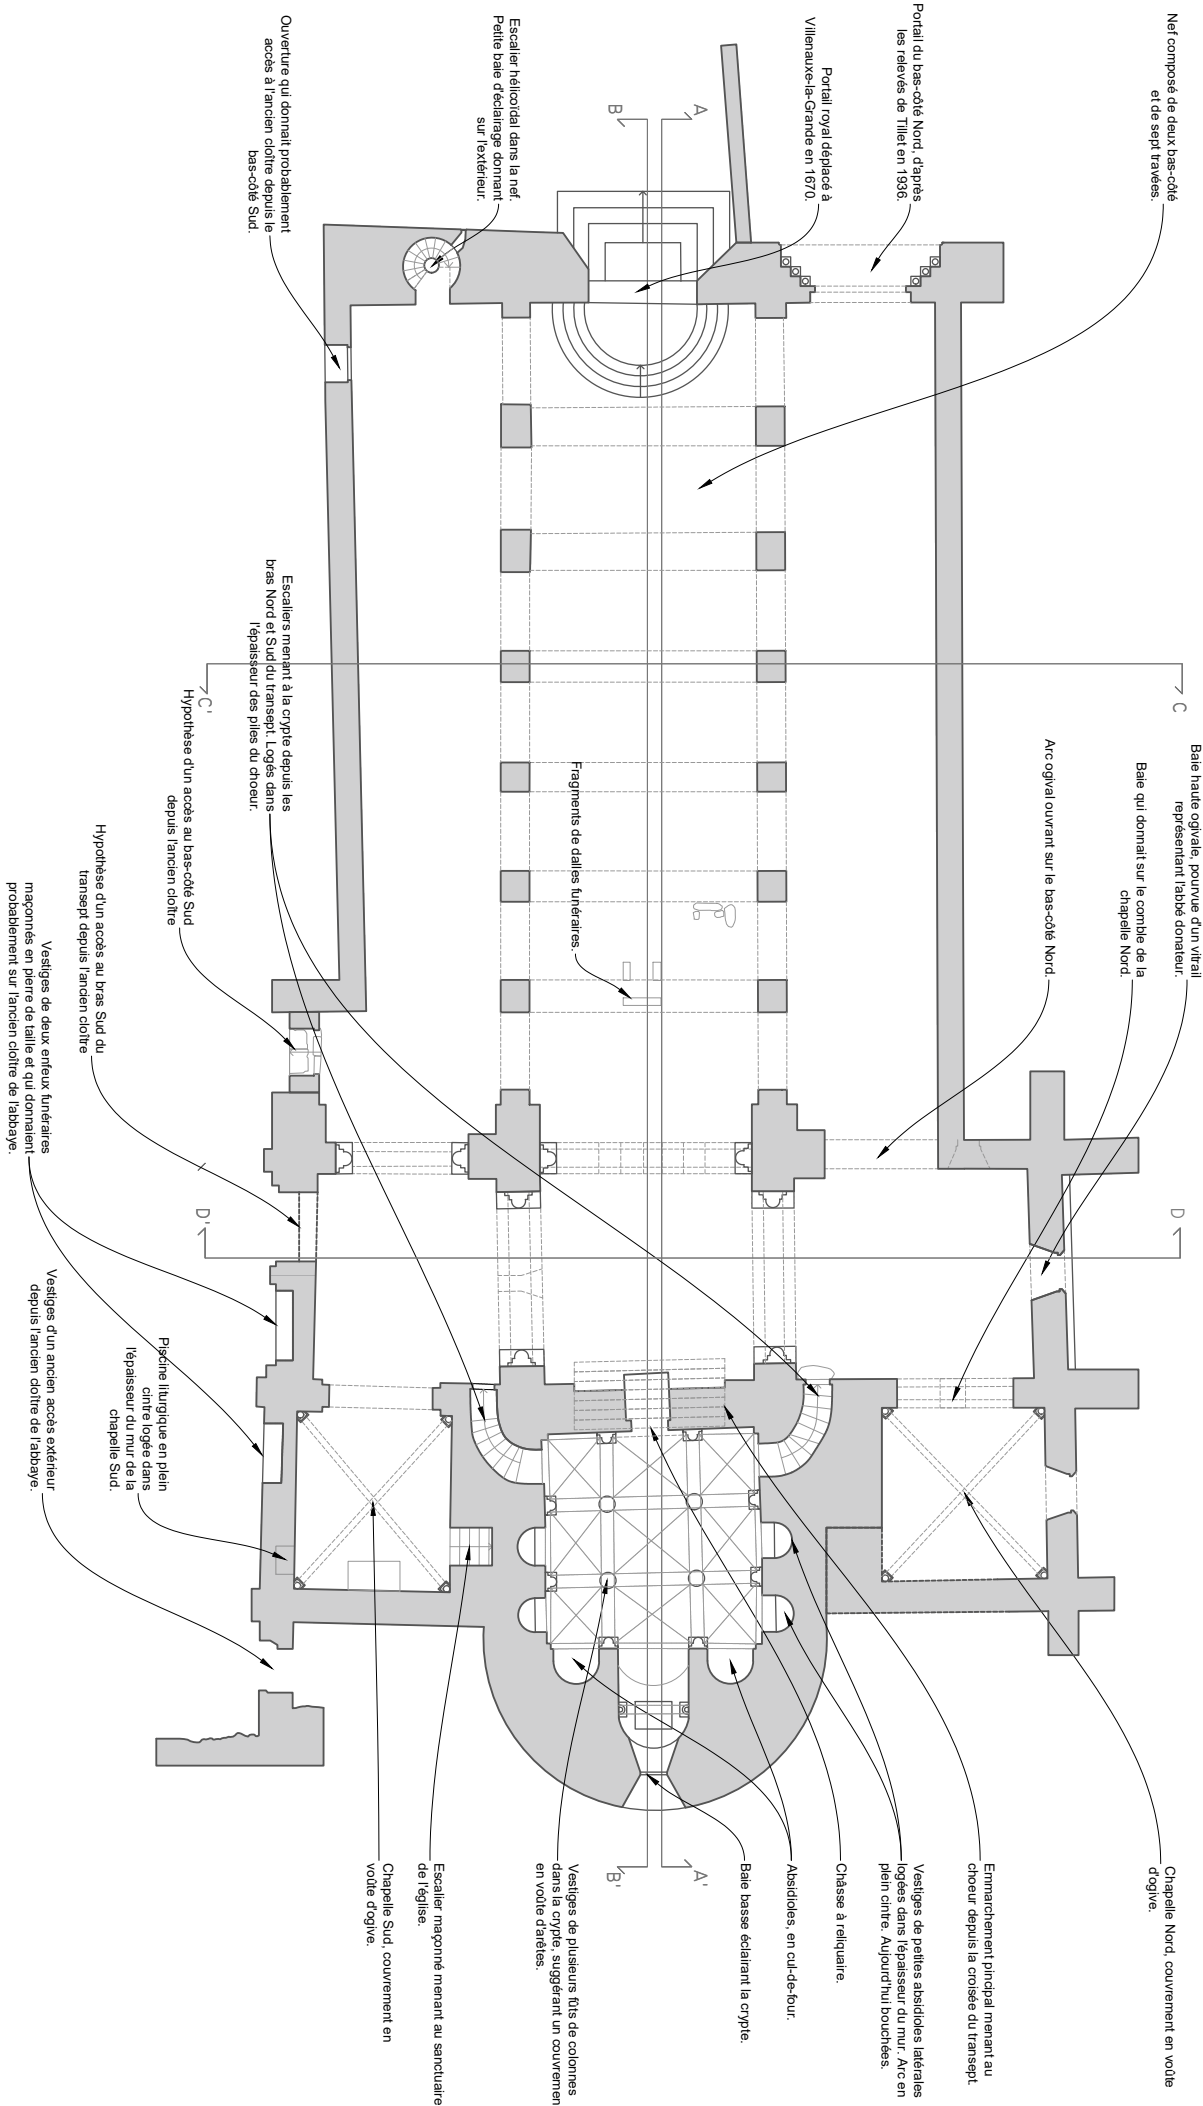

FAÇADE NORD - RECONSTITUTION

Département de la Marne
N51F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ANALYSE ARCHITECTURALE

Echelle : 1/200

Reconstitution Façades N/S


Septembre 2024

B

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Nossay-le-Grand Cedex - contact@eurc-architectes.fr




Niveau repère d'altitude

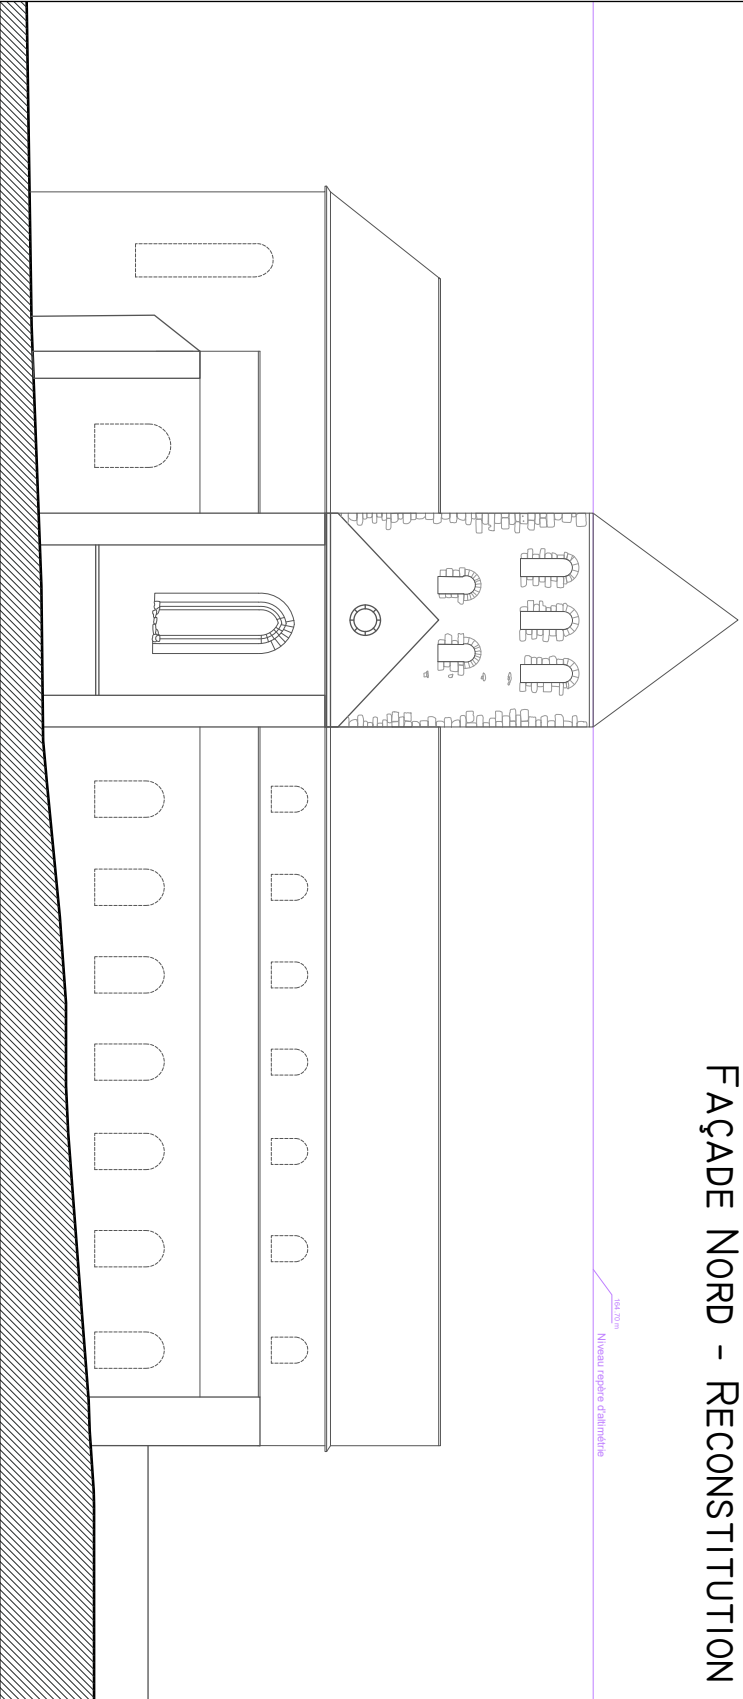

FAÇADE SUD - RECONSTITUTION

Niveau repère d'altitude

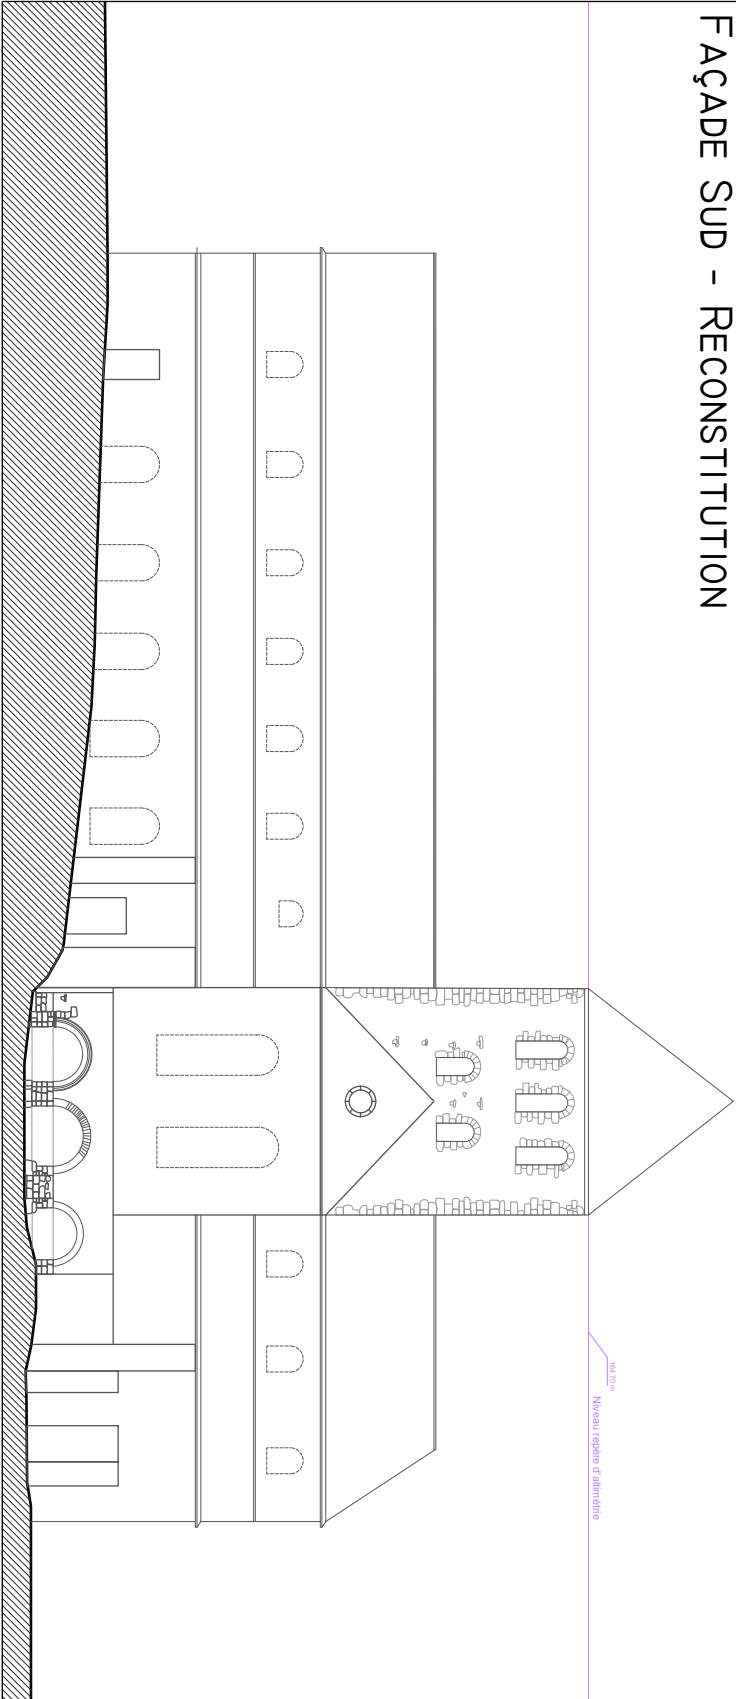

FAÇADE OUEST - RECONSTITUTION

FAÇADE EST - RECONSTITUTION

Département de la Marne
NLSL-IA - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ANALYSE ARCHITECTURALE



Echelle : 1/200

Reconstitution Façades E/O


Septembre 2024

C

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Nossay-le-Grand Cedex - contact@epaconcept.fr

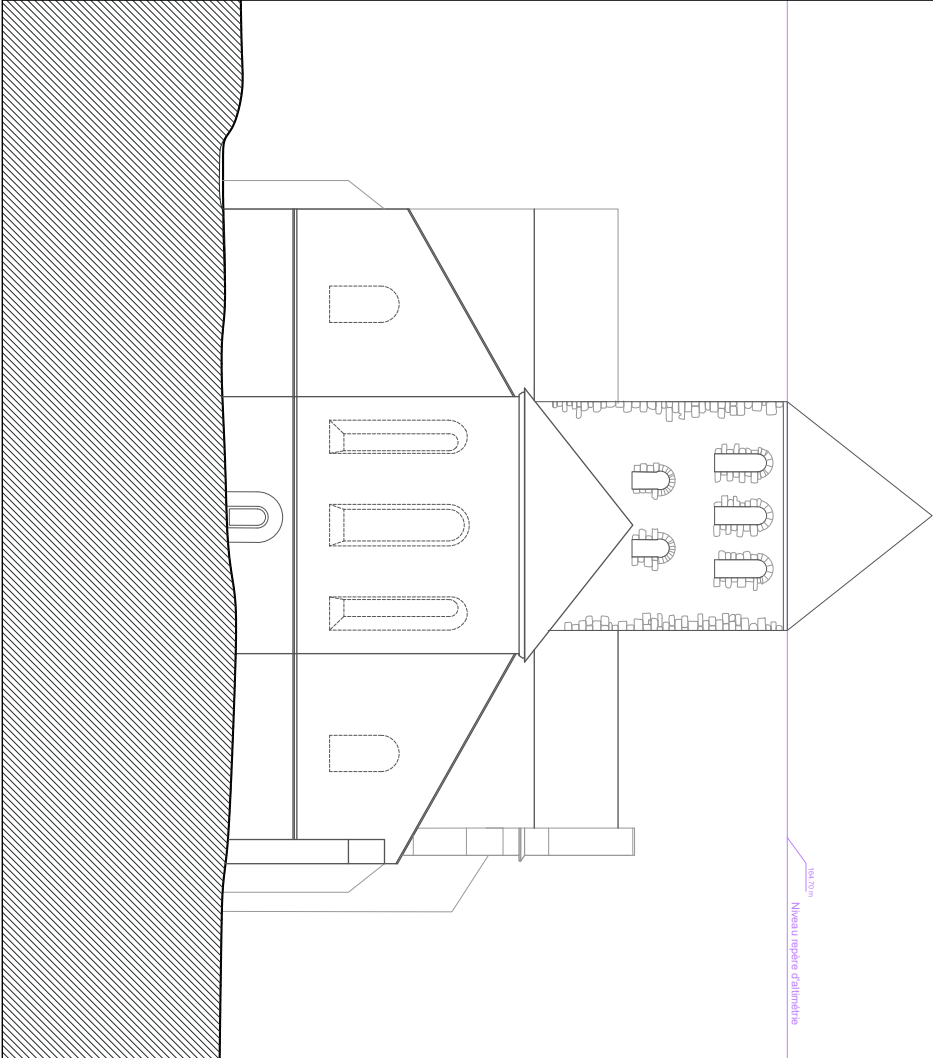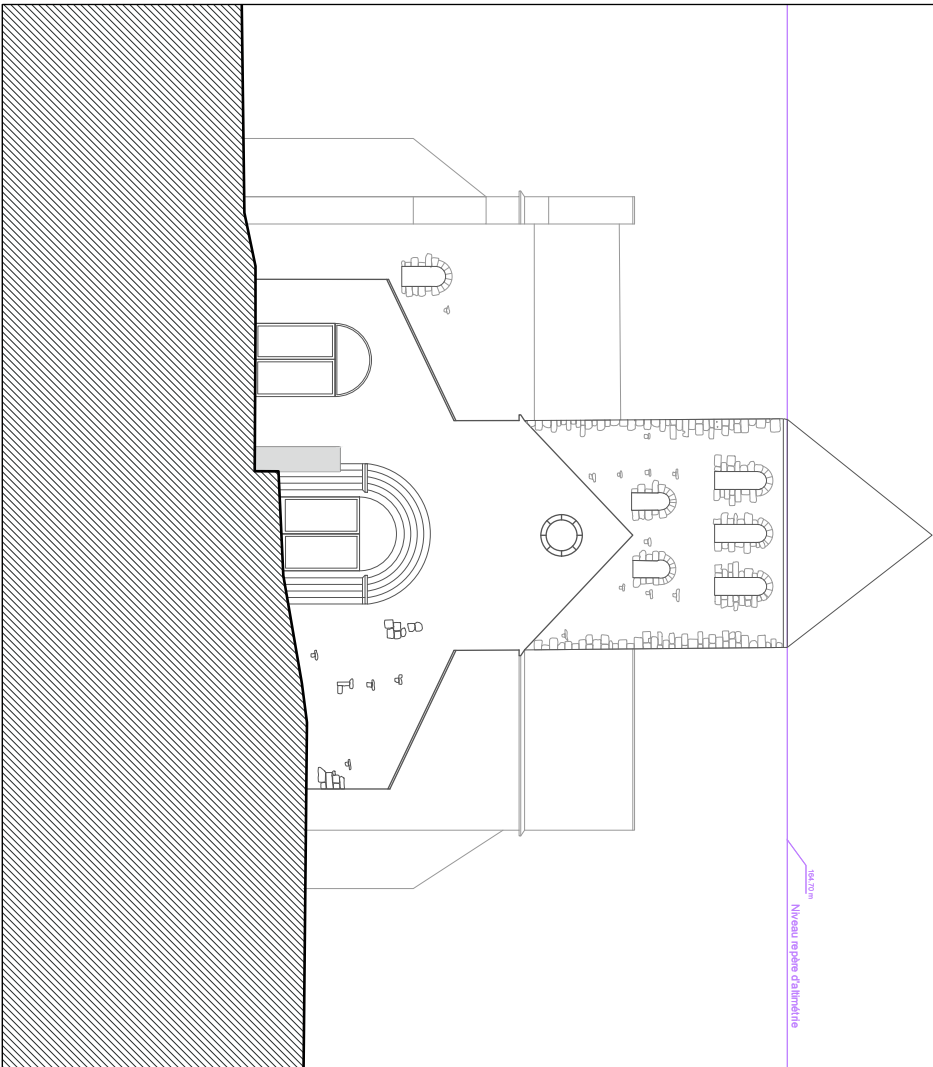


COUPE LONGITUDINALE AA' - RECONSTITUTION

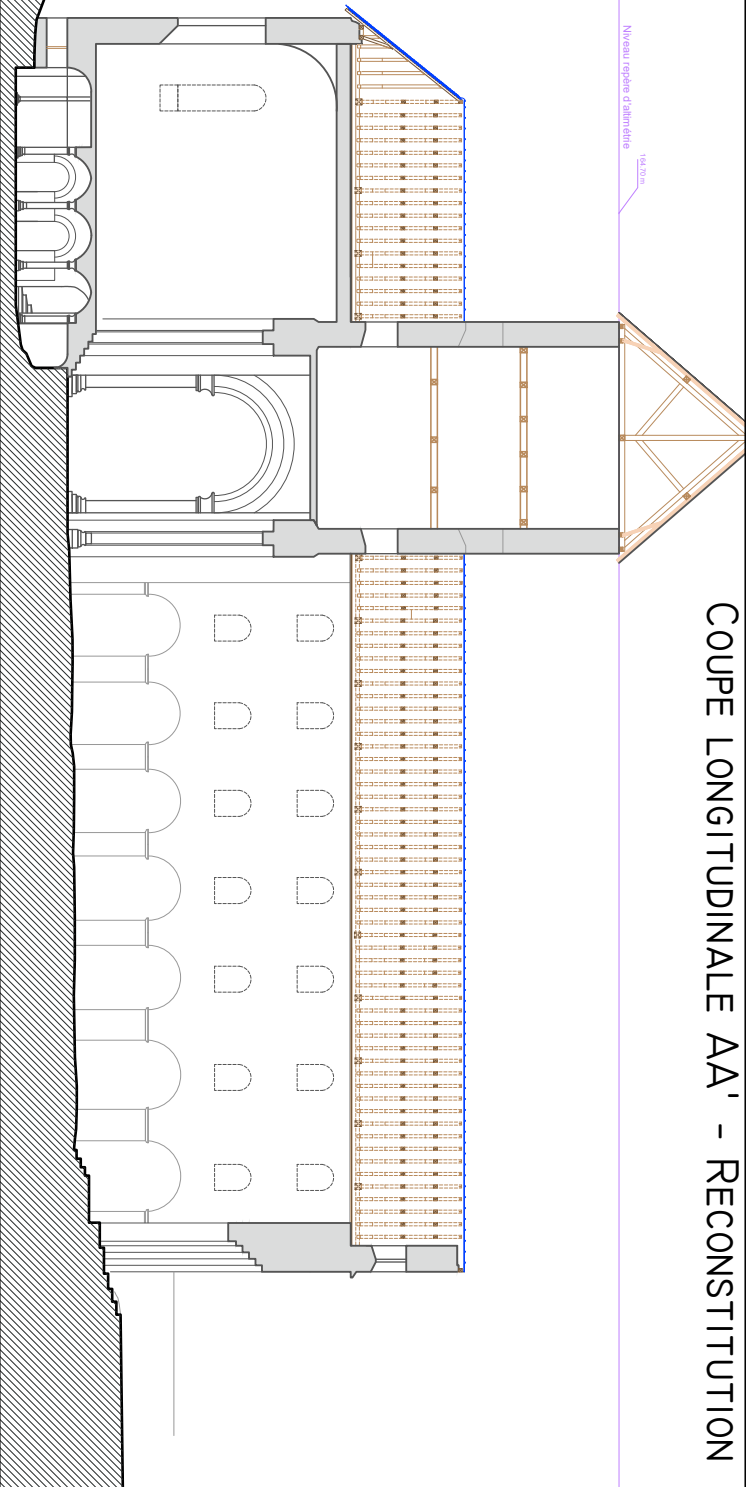

Niveau repère d'altitude
16.20m

COUPE LONGITUDINALE BB' - RECONSTITUTION

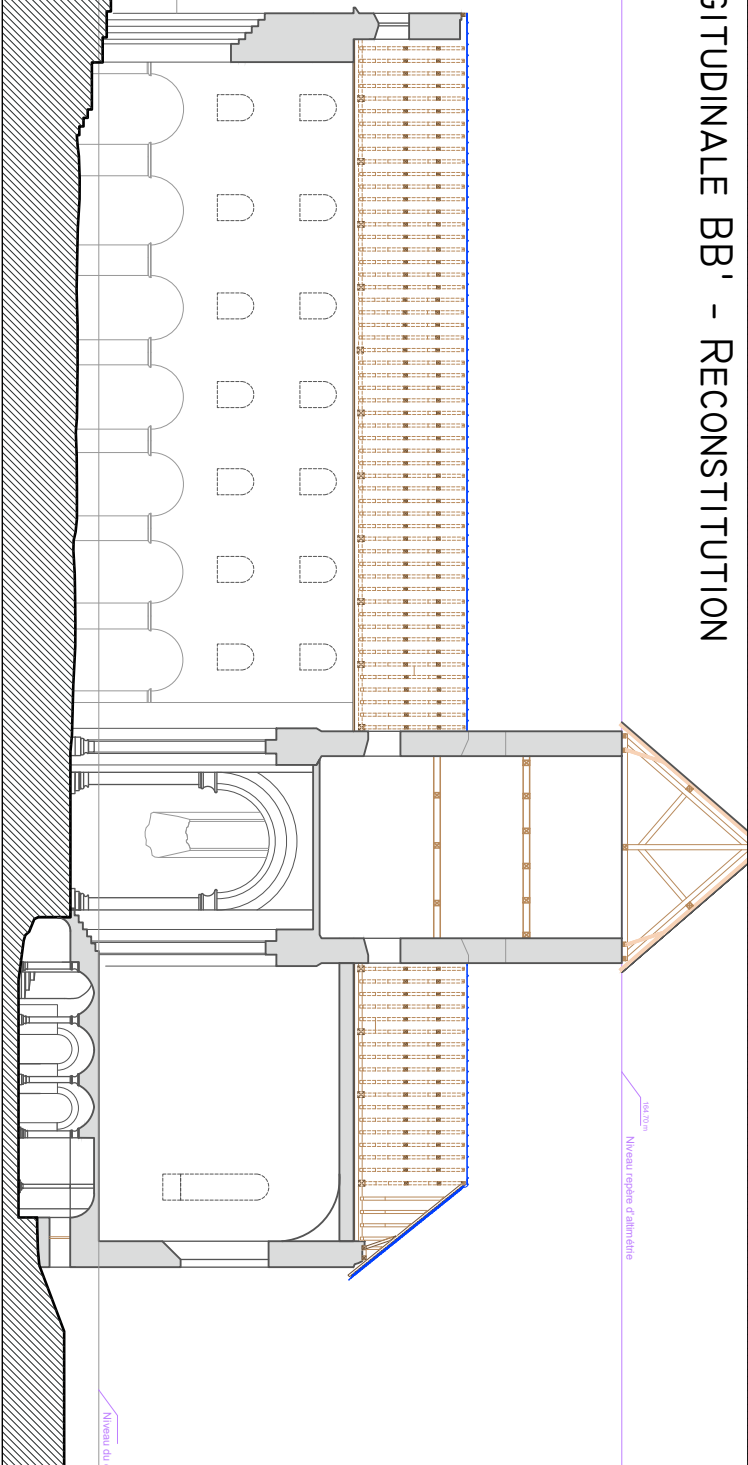

Niveau repère d'altitude
16.20m

Niveau du 2

Département de la Marne
N51F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic
Sauvegarde

ANALYSE ARCHITECTURALE
Reconstitution Façades N/S
Echelle : 1/200
Septembre 2024

D

0 0.5 1 1.5 2 3 METRES

COUPE CC' - RECONSTITUTION

COUPE DD' - RECONSTITUTION

Département de la Marne
NLSL-IA - REPOSTE (S1120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ANALYSE ARCHITECTURALE


Echelle : 1/200

Reconstitution Coupes CC' / DD'


Septembre 2024

EURL Eric Pallot - Architectes

17 rue de l'université - 53191 Nossay-le-Grand Cedex - contact@eaparcaplot.fr

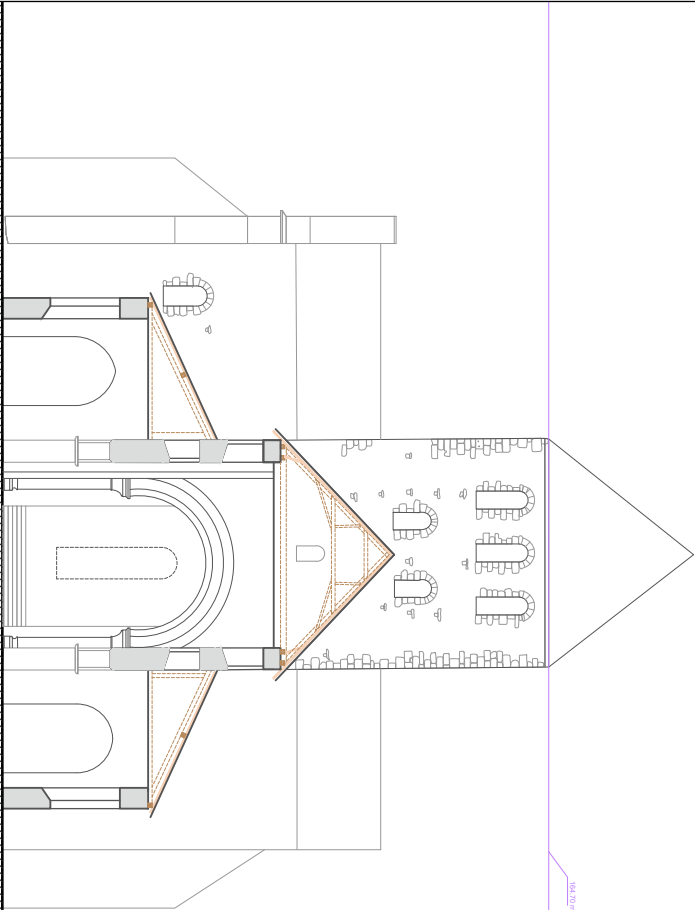

Niveau repère d'altitude

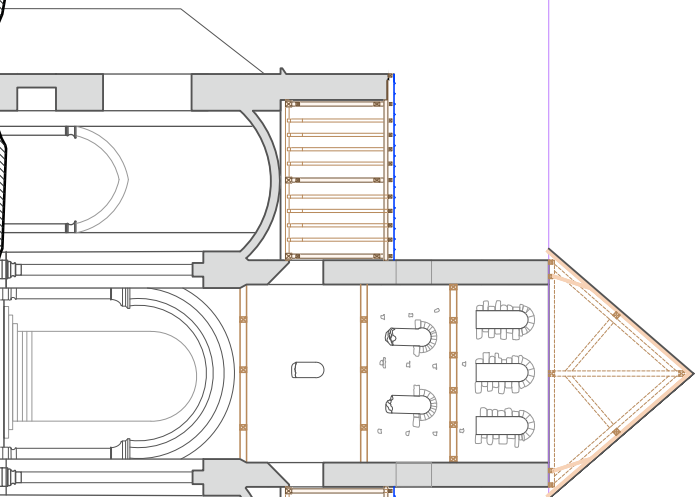

Niveau repère d'altitude

2. CRITIQUE D'AUTHENTICITE

L'ancienne église abbatiale de Nesle-la-Reposte, élément central de l'ancienne abbaye bénédictine du même nom, est parvenue jusqu'à notre époque à l'état de ruine. Les différentes parties de l'édifice présentent des degrés de conservation très différents, mais l'ensemble de l'église reste très largement visible. Cette grande authenticité réside, au regard de son histoire, dans le fait qu'elle soit parvenue jusqu'à nous dans un état très ancien, ayant été abandonnée définitivement au XVII^e siècle. La grande qualité de son portail occidental sculpté a mené les moines à le faire démonter pour le réinstaller dans leur nouveau fief de Villenauxe-la-Grande, où il est encore aujourd'hui exposé à l'état fragmentaire, dans l'église.

C'est donc ce caractère qui lui confère une grande valeur d'authenticité. De plus, l'observation des ruines nous permet d'affirmer que l'édifice a peu été modifié au cours des siècles avant son incendie. En effet, la nef primitive, qui date du XI^e siècle, présente des bases de piles caractéristiques de cette époque. Le transept, le chœur et les chapelles adossées sont, quant à eux, caractéristiques du XII^e siècle, avec leurs arcs en plein cintre clavés en pierre de taille retombant sur des colonnes engagées à bases moulurées.

Quelques modifications du XIII^e siècle sont encore notables, comme le voûtement en croisées d'ogives des chapelles du chœur retombant sur de fines colonnettes en pierre de taille et le percement de la grande baie (remplaçant une baie plus petite) dans la façade nord du bras nord du transept. Enfin, la crypte à semi-enterrée conserve ses maçonneries de soubassement avec ses absidioles et des bases de colonnes laissant parfaitement appréhender son plan.

L'authenticité des éléments au niveau du sol est néanmoins à pondérer du fait de l'excavation des remblais pour retrouver les hauteurs de sol originelles. En effet, ces travaux ont été réalisés hors fouilles archéologiques et suivi scientifique par les précédents propriétaires, laissant planer quelques doutes quant à certains vestiges parfois replacés et réutilisés. Il en est de même pour la crypte qui était restée recouverte pendant plusieurs siècles et dont le dégagement a malheureusement altéré certaines maçonneries du fait du manque de protection et d'entretien.

Les ruines de l'ancienne église abbatiale de Nesle-la-Reposte nous apparaissent aujourd'hui comme un vaisseau de pierre majestueux ancré dans un contexte topographique tout aussi intéressant, ayant pris corps avec une nature qui a progressivement repris ses droits. La qualité d'ancienneté et la qualité esthétique de la ruine lui confèrent un caractère éminemment romantique, qui en fait un lieu tout à fait exceptionnel sur les plans historiques comme esthétiques.

La disparition progressive du monument est un processus toujours actif. Il est d'ailleurs intéressant de constater à quel point les pertes de pans entiers d'élévations ont été spectaculaires depuis la fin du XIX^e siècle. La conservation de la ruine et de toutes les qualités qu'elle renferme est aujourd'hui indispensable et urgente. Le clocher étant la partie la mieux conservée, il serait intéressant, par souci de conservation comme par souci de compréhension, de rétablir ponctuellement certains éléments sur la base de ceux très bien conservés. Cela permettrait d'améliorer la lecture du monument et de son architecture, tout en n'altérant en rien sa beauté et son caractère de ruine romantique.

La protection au titre des monument historique n'est aujourd'hui que partielle du fait que son évaluation n'a été faite que sur les parties visibles, avant mis au jour des sols de la nef et de la crypte, qui bien que menés dans un contexte hors cadre institutionnel permettent aujourd'hui d'appréhender beaucoup mieux la totalité du plan et des dispositions tout à fait remarquables de l'édifice primitif. En ce sens il serait naturel de mener une réflexion au regard de ces nouveaux éléments, sur la nécessité de réaliser des fouilles dans un cadre scientifique, sur l'étendue et le niveau de sa protection.

3. PROPOSITION DE PROJET DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR

L'ancienne église abbatiale de Nesle-la-Reposte fait partie d'un ensemble monastique dont il ne reste que quelques vestiges, qui s'étendent sur la propriété actuelle ainsi que sur la parcelle voisine. Subsistent encore aujourd'hui autour de l'église, les vestiges de l'ancienne porterie médiévale, tandis que le reste des bâtiments a été en grande partie reconstruit ou transformé.

Les ruines de l'église abbatiale sont encore suffisamment évocatrices pour permettre une bonne appréhension de ses dimensions initiales. L'identité de ce monument est marquée par son état de ruine, et il est donc essentiel que le projet de restauration respecte cet état tout en valorisant l'édifice.

Les interventions proposées visent à maintenir le monument tel qu'il est, en stoppant la dégradation progressive. Des travaux de restauration et de restitution ponctuelle seront également réalisés afin de consolider les ruines, d'améliorer leur lecture architecturale et de les mettre en valeur.

Travaux de conservation :

Les travaux de conservation concerneront la consolidation des maçonneries, en commençant par les zones les plus fragiles pour finir par celles qui sont moins prioritaires. Ces interventions incluront la consolidation par injection, le rejointoiement en recherche, la purge, la dépose et repose de certaines parties de maçonneries, ainsi que la stabilisation des vestiges d'enduits et de décors peints.

Travaux de restauration et de restitution ponctuelle :

Les travaux de restauration ponctuelle se concentreront sur la protection des arases et arrachements exposés aux intempéries, notamment par l'installation de couvertures en plomb. Pour garantir la durabilité de ces couvertures, des compléments de maçonnerie seront nécessaires. Ces ajouts permettront également d'améliorer la lisibilité des parties hautes des élévations conservées, tout en veillant à préserver l'aspect romantique et le caractère organique des contours du monument. Il est essentiel de trouver un juste équilibre entre la protection du site et la conservation de l'émotion qui se dégage de ces ruines.

Consolidation de la façade ouest du clocher :

La partie haute de la façade Ouest du clocher présente aujourd'hui des baies sans arcs, ce qui fragilise la structure des maçonneries. Il est donc proposé de restituer les arcs et les niveaux d'arase, en se basant sur les archives photographiques, afin de recréer une continuité structurelle dans la maçonnerie, également protégée par une couverture en plomb.

Intervention sur l'arc triomphal :

En partie basse de cette même façade, l'arc triomphal, qui conserve encore la moitié de ses claveaux en pierre de taille, nécessite d'être complété pour en assurer la stabilité. De plus, il est proposé de reconstituer deux chapiteaux, accompagnés de colonnes engagées similaires aux fûts et bases encore présents. Ces interventions permettront de consolider cette travée et de rendre visible l'architecture primitive du monument, améliorant ainsi la compréhension générale du site. Les chapiteaux feront l'objet d'un traitement simple, d'évocation, étant donné l'absence de modèles anciens.

Sols et aménagements futurs :

Les sols, largement perturbés au cours des dernières décennies et sans suivi scientifique, ont perdu leur stratigraphie. Il est donc crucial de mener des investigations archéologiques pour retrouver les niveaux de sols d'origine, notamment dans les zones non dégagées. Cela permettra également de rendre le site accessible aux visiteurs et d'aménager certains espaces pour faciliter la compréhension du monument.

Il est proposé de restaurer les bases des murs effondrés des chapelles et du chevet afin de rendre plus lisible le plan de l'église. Des bandes dallées en pierre pourraient marquer les travées dans le transept et les chapelles. Pour la nef, la réinstallation des premières assises des piliers rectangulaires permettra de clarifier les sept travées originales. Un traitement en herbe et/ou un dallage simple en pierre du portail à la croisée serait plus cohérent qu'un marquage au sol des travées, notamment parce que ces piliers, dépourvus de colonnes engagées (travées fortes), structuraient davantage l'espace de manière horizontale que verticale, contrairement au chevet et au transept.

Révélation du chœur surélevé :

Enfin, il est suggéré de révéler le caractère surélevé du chœur en restituant le départ d'un emmarchement, qui servirait également de garde-corps pour la crypte. L'ampleur de cet emmarchement pourrait être précisée grâce à des investigations archéologiques.

Enfin, il est proposé de laisser la crypte dans ses dispositions actuelles mais en y menant une campagne de restauration appuyée par des campagnes des fouilles archéologiques. En effet, certains éléments semblent avoir été remontés, bouchés ou remplacés ultérieurement et nécessiteraient très probablement des interventions.

Pour conclure il est indispensable d'alerter sur le caractère urgent des travaux à mener sur les maçonneries du clocher. En effet, si un projet global ne peut se concrétiser rapidement, il est indispensable de réaliser les interventions d'urgence sans délai pour la stabilisation des parties hautes qui menacent de s'effondrer.

1. DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS GENERALES

A) Le clocher

<i>Constat</i>	<i>Propositions</i>
Parties hautes : - Les arases du clocher sont inégales et laissent apparaître des moellons, très détériorés (maçonneries lessivées et intégralement déjointoyées. - La moitié Sud de la façade du clocher s'est effondrée dans le dernier siècle. Les arases sont en mauvais état. Les maçonneries menacent de s'effondrer là où sont repérées les fissures. (cf. Plans État sanitaire (n°01 à 13)). - Les maçonneries n'étant pourvues d'aucune protection, elles sont exposées directement aux intempéries et aux infiltrations qui les soumettent également aux effets du gel. Cette absence de couverture favorise leur dégradation rapide. - Les baies de la façade Ouest ont perdu leurs arcs, les appuis sont très largement dégradés et les trumeaux présentent sur leurs faces extérieures un parement effondré dû au lessivage de l'ensemble des mortiers et d'un déjointoiement généralisé. - Les arases présentent encore des parties en dévers prêtes à s'effondrer engendrant des problèmes relatifs à la sécurité du site. - Des moellons en parties haute du clocher Ouest sont particulièrement instables et menacent de s'effondrer dans une temporalité qui nous est proche. Une intervention urgente peut	Parties hautes : Travaux de Maçonnerie - Dépose repose des maçonneries des arases pour réfection des maçonneries à l'identique sur les façades Ouest et Sud (hauteur moyenne 1,4m). - Rejointoiement des maçonneries pouvant rester en place et injection de coulis de chaux hydraulique naturelle pour régénération des maçonneries. <u>Façade Ouest :</u> - Rétablissement des trois arcs à neuf y compris appuis pour reconstitution des baies et complément de maçonneries à neuf pour rétablissement de l'arase jusqu'à son niveau primitif. <u>Façade Sud :</u> - Rétablissement d'un des arcs à neuf y compris appuis pour reconstitution des baies et complément de maçonneries à neuf pour rétablissement de l'arase jusqu'à son niveau primitif.

être menée avant le démarrage des travaux.

Elévations courantes :

- Les élévations courantes présentent des maçonneries mieux conservées qu'en parties hautes. Elles conservent une partie des enduits primitifs plus ou moins adhérents.
- Les maçonneries sont encore relativement bien jointoyées particulièrement sous les couches d'enduit protectrices.
- Les appuis des baies sont systématiquement altérés étant particulièrement soumis aux intempéries.
- Les élévations en face intérieure sont mieux conservées étant donné leur orientation (Est et Sud), des surfaces conséquentes d'enduits sont conservées.
- Les arrachements des maçonneries présentent les mêmes pathologies que sur les arases : lessivage de l'ensemble des joints et mortier sur 70 cm en moyenne avec instabilité des moellons qui ne tiennent qu'en tas de charge.

Parties basses :

- Deux élévations sur quatre ont disparues au cours du temps. Les arcs Sud et Ouest sont conservés mais les claveaux en pierre de taille ont presque intégralement disparus ne laissant apparaître que les moellons. Un demi-arc en pierre de taille est encore en place sur la baie Ouest mais ses claveaux qui ne tiennent plus en compression peuvent tomber à n'importe quel moment.

Elévations courantes :

- Consolidation des enduits aux deux faces par solins au mortier de chaux (toutes façades).
- Injection de coulis pour consolidation des enduits en recherche (toutes façades).
- Réfection des joints sur les zones dépourvues d'enduits (toutes façades).
- Injection de coulis pour régénération des maçonneries (toutes façades).
- Traitement des arrachements par purges ponctuelles et rejointoiement en recherche.
- Débouchage de la baie Sud (niveau intermédiaire)
- Réfection des appuis des baies par dépose/repose et complément de moellons.
- Complément pour régularisation sur l'épaisseur des arrachements de maçonneries de moellons pour support de couverture en plomb. En recherche sur les parties exposées cf. Plans projet
- Consolidation des maçonneries Nord en porte à faux par mise en place de broches métalliques.
- Reconstitution du chaînage d'angle en pierre de taille (angle Nord-Ouest) à l'identique de celui conservé à l'angle Sud-Ouest).

Parties basses :

- Purge en recherche des maçonneries des arcs pour consolidation des maçonneries (Façade Ouest et Sud).
- Rejointoiement en recherche dito.

- L'ensemble de la façade Nord du clocher a quasiment entièrement disparu, seul un départ d'arc et un arrachement subsiste à mi-hauteur du clocher. À l'inverse de la façade Sud dont la maçonnerie en partie conservée forme une équerre à la façade Ouest, le côté nord est en porte-à-faux sans appui et ne joue plus un rôle d'équerre à l'élévation Ouest.
Cet état constitue une faiblesse dans le confortement de cette même façade.
- La paroi en continuité de la façade Sud du clocher qui constitue la séparation entre l'ancien chœur et la chapelle Sud du chœur est particulièrement dégradée. Le mur a probablement été chemisé et présente un parement Sud en cours de déversement. Une grande lézarde existante depuis plusieurs décennies et laisse les eaux de pluie s'infiltrer au chœur des maçonneries. Cette pathologie est toujours active présente un risque d'effondrement important de maçonnerie.

Urgence 1

- Injection de coulis en recherche pour consolidation des maçonneries (toutes faces).
- Reconstitution à neuf du demi-arc en pierre de taille manquant en façade Ouest pour pérenniser l'ensemble.
- Restitution des deux piliers en pierre de taille avec bases (selon le modèle de ceux conservés), fût, et chapiteaux (simplement épanelé) pour présentation d'une travée complète sur la façade Ouest.
- Dépose du vestige de muret situé au droit de l'arc de la façade Ouest.
- Confortation de la paroi en continuité de la façade Sud du clocher. Consolidation par injections et remplacement des maçonneries altérées.

Parties hautes : Travaux de couverture

- Couverture des arases et arrachements des maçonneries du clocher (cf. Plans projet (n°14 à 25)).
- Couverture en plomb des appuis de baie.
- **Option :** Couverture en plomb de la maçonnerie de confortement de la façade Ouest recrée.

Nota : les parties les plus verticales ne seront pas couvertes mais simplement consolidées par injection et reprise des mortiers des arrachements. (cf. Plans Projet (n°14 à 25)).

20 m3 de maçonneries de moellons stockées sur site seront mis à disposition par l'Association après tri et nettoyage.

B) Le bras Nord du transept et la chapelle Nord

Constat

Travaux de maçonneries :

- Les élévations du bras Nord du transept sont recouvertes d'une végétation importante, empêchant une lecture précise des pathologies des parements.
- Le dernier larmier sur la façade du bras Nord du transept est particulièrement détérioré et couvert de mousse.
- Les contreforts encore visibles sont très lacunaires en façades Ouest et Nord et présentent des joints dégradés de manière généralisée.
- A l'image du clocher, l'ensemble des arases sont intégralement lessivées sur une hauteur moyenne de 1m. Le lierre actuellement en place semble jouer un rôle de protection pour les parties verticales.
- De grandes surfaces d'enduits sont encore bien conservées du fait de leur orientation (Sud et Est).
- La baie haute de la chapelle de chœur Nord a été bouchée plus tardivement lors du voûtement en croisée d'ogives de la chapelle (au XIIIe siècle ?)
- Les appuis des baies sont particulièrement altérés étant soumis aux infiltrations permanentes d'eau de pluie (lessivage total des mortiers au droit des appuis).
- Les parties basses présentent des mortiers relativement durs par endroits mais ont perdu l'intégralité de leurs joints.

Propositions

Travaux de maçonneries :

- Purge de la végétation le long des façades.
- Dépose repose des moellons y compris vestiges de la baie en oculus pour reconstitution des arases maçonnées.
- Complément de maçonneries pour régularisation des arases dans leur épaisseur (en prévision de la pose des couvertures en plomb).
- Purge et réfection en recherche des joints sur l'ensemble des façades (toutes faces).
- Consolidation des maçonneries par injections de coulis de chaux (toutes faces).
- Consolidations des enduits par solins au mortier de chaux hydraulique naturelle (façades intérieures Nord, Est et Ouest).
- Refixation des enduits par injection de coulis (façades intérieures Nord, Est et Ouest).
- Dépose des remplissages de maçonneries de la baie donnant sur l'ancien bas-côté Nord.
- Réfection des appuis de baies par dépose/ repose de moellons.
- Complément de maçonneries pour rétablissement de la maçonnerie effondrée du piédroit Nord de la baie haute en façade Ouest.
- Purge des mortiers des arrachements Réfection pour consolidation et stabilisation.

- Le bouchement de l'ancienne baie donnant sur le bas-côté Nord disparu a été réalisé relativement récemment non pas pour consolidation de l'arc ogival en place, mais pour démarcation de la limite de propriété.

Dans la chapelle Nord

- Les élévations sont beaucoup plus partielles et présentent principalement des arrachements. Les pathologies sont donc identiques à celles décrites précédemment.
- Les fouilles réalisées par les précédents propriétaires (qui ont consisté à mettre au jour les maçonneries), ont contribué à la dislocation du mur de soutènement du chevet de l'ancienne chapelle. En effet les intempéries combinées à la suppression des arbres sont à l'origine du glissement des maçonneries et de la terre vers l'Est.

Urgence 2

- Réfection des contreforts (sans reconstitution) par dépose/repose de moellons de pierres.
- Réfection à 100% des joints des contreforts.

- Consolidation des maçonneries des contreforts par injection de coulis.
- Création d'une clôture en métal de 2 m de haut à barreaudage et deux traverses pour fermeture de la baie donnant sur l'ancien bas-côté Nord et marquant la limite de propriété.

Le dégagement de la baie ogivale du bas-côté Nord pourra être prise en charge par l'Association.

Dans la chapelle Nord :

- Réfection des vestiges de l'ancienne chapelle par purge des mortiers altérés, injection de coulis et rejointoiement.
- Réfection du mur de soutènement après dépose complète pour remontage en réemploi et compléments de moellons.
- Création d'un muret formant garde-corps pour consolidation des terres.
- Déblais et remblais pour remettre le sol à son niveau d'origine sur une profondeur de 80cm en moyenne
- Reprise de maçonneries après excavation des terres.

Travaux de couverture

- Couverture des arases et arrachements de maçonneries du bras Nord du transept (cf. Plans projet).
- Couverture en plomb des appuis de baie

Dans la chapelle Nord du chœur :

- Couverture des arases et arrachements de maçonneries (cf. Plans Projet (n°14 à 25)).

C) Le Bras Sud du transept et la chapelle Sud du Chœur

Constat

- **Nota** : La paroi en continuité de la façade Sud du clocher qui constitue la séparation entre l'ancien chœur et la chapelle Sud est traitée avec le clocher (phase 1) bien qu'elle fasse partie de la chapelle Sud.
- Les vestiges des élévations du bras Sud et de la chapelle Sud du chœur sont beaucoup plus partiels que le clocher et le bras Nord du transept.
- Les maçonneries formant la limite de l'église avec la galerie Sud du cloître recevant les enfeux sont encore relativement bien conservés mais présentent les mêmes pathologies que l'ensemble des vestiges du fait de leur exposition permanentes aux intempéries.
- Les murs Est et Nord sont dans le même état à savoir des maçonneries d'arase intégralement déjointoyées. Une petite zone conserve encore des enduits anciens notamment dans la niche recevant une ancienne piscine eucharistique, ainsi que l'intrados du tas de charge de l'arc en plein cintre donnant accès au bras Sud du transept depuis le cloître.
- L'angle Sud Est du bras Sud du transept a perdu l'ensemble de son parement et révèle qu'une maçonnerie interne de moellons. Les mortiers sont relativement bien conservés sur l'élévation alors que l'arase est très déjointoyée.

Urgence 3

Propositions

Travaux de maçonnerie

- Purge de la végétation le long des arases.
- Dépose repose des moellons n'ayant plus de mortier pour rétablissement des arases
- Complément de maçonneries pour régularisation des arases dans leur épaisseur (en prévision de la pose des couvertures en plomb.
- Purge et réfection en recherche des joints sur l'ensemble des façades (toutes faces).
- Consolidation des maçonneries par injections de coulis de chaux (toutes faces).
- Consolidations des enduits par solins au mortier de chaux hydraulique naturelle (façades intérieures Nord, Est et Ouest).
- Refixation des enduits par injection de coulis (façades intérieures Nord, Est et Ouest).
- Reprise des arrachements par purge des mortiers altérés et rejointoiement.
- Rétablissement des fûts de colonnettes portant l'arc de l'accès au bras Sud du transept.
- Reprise des maçonneries, déjointoyées et inégales des deux enfeux pour rétablissement de leurs tablettes.

Travaux de couvertures :

- Couverture des arases et arrachements de maçonneries (cf. Plans projet).

D) La crypte

Constat

Travaux de maçonnerie

- La crypte compte les vestiges de quatre absidioles latérales logées dans l'épaisseur des murs. Leurs arcs sont en plein cintre. Elles sont aujourd'hui bouchées et remblayées par des pierres.
- Les moellons dans les absidioles de la crypte sont dépourvus de joints, l'évidement des mortiers importants.
- Une chape de béton a été mise en place sur les soubassements de la crypte mais l'érosion des sols au niveau du chevet par l'écoulement des eaux de pluie et la perte des mortiers a provoqué l'éboulement de la maçonnerie du côté Sud du chevet.
- Les arcs encore en place sont dans un état moyen, le lessivage des mortiers est toujours en cours et certaines pierres ne tiennent qu'en tas de charge.
- La maçonnerie marquant l'emplacement de l'ancien emmarchement entre la croisée et le chœur est très lacunaire et présente des arases instables.
- L'ensemble des élévations intérieures et extérieures de la crypte sont quasi intégralement déjointoyées.
- Les deux escaliers bien que relativement conservés présentent des pierres brisées formant des marches très irrégulières.
- La partie conservant la voûte et les élévations a perdu une grande partie de ses joints, quelques fissurations sont visibles et sont la conséquence des infiltrations d'eau de pluie à cœur des maçonneries.

Urgence 2

Propositions

Travaux de maçonnerie

- Réfection des vestiges de maçonnerie donnant sur la crypte par dépose/repose de moellons et injections.
- Complément de maçonneries pour rétablissement sur toute l'épaisseur d'une arase formant garde-corps, pour marquage de l'ancien emmarchement disparu qui donnait dans le chœur surélevé.
- Réfection en recherche des joints des parements intérieurs et extérieurs
- Consolidation des parties internes des maçonneries par injection.
- Purge de la chape en ciment sur l'ensemble des arases de la crypte.
- Dépose des moellons instables ou effondrés et reconstitution des maçonneries.
- Dégagement des absidioles murées.
- Rétablissement des encadrements de la baie d'axe de la crypte en pierre de taille et moellons de pierres
- Rejointoiement total des maçonneries des deux escaliers, remplacement de marches en recherche.
- Mise en œuvre après régularisation des arases d'une chape de chaux sacrificielle avec forme de pente vers l'extérieur pour protection des maçonneries basses.

E) La façade occidentale

Constat

Travaux de maçonnerie :

- La façade occidentale ne présente qu'une petite partie de son élévation d'origine. La partie haute a été petit à petit démantelée par la récupération très probable des matériaux (comme d'ailleurs une large partie de l'édifice tout entier).
La dépose du portail au XVII^e siècle a fortement contribué à la déstructuration de l'ancienne entrée où seuls les emmurements semi-circulaires permettent encore de l'appréhender.
- L'état des maçonneries d'arases est identique au reste de l'édifice avec une perte totale des mortiers contribuant à la disparition progressive des élévations encore en place.
- La partie Nord de la façade, aujourd'hui isolée, ne présente quasiment plus de parement et plus qu'une fourrure de maçonnerie.
Le recouvrement en lierre d'une partie de son élévation en empêche son diagnostic mais l'on peut supposer un état semblable aux autres parties de l'édifice.
- Les parties basses présentent des maçonneries très largement déjointoyées mais avec des mortiers à cœur relativement bien conservés.
- L'escalier d'accès aux anciens combles est toujours présent bien que la majorité des marches aient disparues moins par altération que par réutilisation des matériaux depuis plusieurs siècles.

Propositions

Travaux de maçonnerie :

- Purge de la végétation le long des arases.
- Dépose et pose des moellons n'ayant plus de mortier pour rétablissement des arases
- Complément de maçonneries pour régularisation des arases dans leur épaisseur (en prévision de la pose des couvertures en plomb).
- Purge et réfection en recherche des joints sur l'ensemble des façades (toutes faces).
- Consolidation des maçonneries par injections de coulis de chaux (toutes faces).
- Reprise des arrachements par purge des mortiers altérés et rejointoiement.
- Reconstitution des 4 premières marches de l'escalier à vis à partir des vestiges conservés.
- Dépose de l'emmarchement à degré convexe pour pose et redressement y compris complément à neuf pour restauration complète des différents degrés.

Travaux de couvertures :

- Couverture des arases et arrachements de maçonneries (cf. Plans projet).

- Un départ d'arc est visible dans l'ancienne nef qui constituait sa première travée. Celui-ci a perdu son parement en pierre de taille et ses mortiers soumis aux intempéries sont dégradés laissant supposer un risque éminent de chutes.

Urgence 3
Quelques reprises minimales
notamment sur le départ d'arc
permettrait de reculer dans le temps
l'intervention définitive de la façade
occidentale

F) La nef et le bas-côté Sud

Constat

Travaux de maçonnerie

- L'élévation Sud du bas-côté Sud n'est que partielle et présente un dévers dû à la poussée des terres. En effet le niveau de sol du bas-côté est bien moins élevé qu'à l'extérieur et la fragilisation des maçonneries a affaibli la tenue du mur. Bien que lente, cette déformation est toujours active très probablement.
- Les maçonneries d'arases sont dépourvues de mortier et les pierres ne tiennent qu'en tas de charge.
- Les élévations en partie basse sont dans un état hétérogène avec des parements relativement jointoyés et d'autres ayant perdus la totalité de leurs joints.
- L'extrémité Est de cette maçonnerie est très désorganisée et son arrachement est dépourvu de mortier laissant les pierres glisser progressivement.
- Les bases de piliers sont encore visibles depuis les fouilles en excavation qui ont été menées par les anciens propriétaires. Le pilier de la première

Propositions

Travaux de maçonnerie

- Purge de la végétation le long des arases.
- Dépose repose des moellons n'ayant plus de mortier pour rétablissement des arases.
- Complément de maçonneries pour régularisation des arases dans leur épaisseur (en prévision de la pose des couvertures en plomb).
- Purge et réfection en recherche des joints sur l'ensemble des façades (toutes faces).
- Consolidation des maçonneries par injections de coulis de chaux (toutes faces).
- Reprise des arrachements par purge des mortiers altérés et rejointoiement.
- Purge des maçonneries bouchant l'ancienne baie Sud

travée est probablement le plus authentique et est relativement bien conservé.

- Le second est très probablement un remontage ultérieur.
- Les bases rectangulaires à simple biseaux sont encore visibles sur le mur Nord (qui donnait initialement sur le Bas-côté Nord) légèrement en dessous du niveau de sol. Les redents sont l'expressions des anciens piliers qui soutenaient l'arcature, (un chapiteau est encore visible dans la première travée). L'ensemble est bien conservé étant donné que les maçonneries entre les piliers ont été réalisées au XXe siècle afin de clôturer la limite de propriété. Ces maçonneries ont contribué à la conservation des anciens piliers en élévation.
- Les arases soumises aux intempéries présentent également des pertes de mortiers.

Urgence 3 pour le mur Sud
Urgence 4 pour le mur de clôture

- Dérasement des remplissages récents pour délimitation de propriété voisine en laissant une hauteur de 2 m et ainsi révéler les parties hautes des piliers encore existants.

- Travaux de couvertures :

- Couverture des arases et arrachements de maçonneries (cf. Plans projet).

G) Les sols

Constat

- L'ensemble des sols a été excavé voire remodelé ces dernières décennies sans cadre scientifique réel. Cela dit, de nombreux gravas issus des démolitions doivent encore être présents étant donné l'irrégularité des niveaux de la nef. Une campagne de fouilles permettrait de découvrir la base des piliers de la nef qui sont pris dans le mur de clôture afin de retrouver le niveau d'origine exact de la nef et du bas-côté Sud, mais également de révéler des vestiges de dalles ou de tomettes dans le transept par exemple.
- Deux arbres sont désormais implantés entre les travées T5 et T6 du bas-côté Sud.
- Certains vestiges de tomettes sont encore conservés à leur emplacement d'origine dans le bras Nord du transept. Les carreaux sont de format 16 x 16 env (grand format) et datent probablement du XVIIIe siècle.
- Des vestiges de maçonneries destinés à continuer d'utiliser l'édifice suite à son incendie du XVIIIe siècle sont encore visibles dans la dernière travée de la nef précédant la croisée (seuil de baie et vestiges de maçonneries).
- Enfin, les niveaux de terrain extérieur devant la façade occidentale sont des remblais relativement récents à la suite de l'aménagement d'un verger. Cette importante pente descendante vers l'église n'est donc pas le niveau d'origine, ce qui explique la présence de l'emmarchement à degré rectangulaire rentrant qui n'est très probablement pas d'origine.

Propositions

- Selon les résultats de sondages ou de fouilles archéologiques :

Nef et bas-côté Sud :

- Terrassements surfaciques pour abaissement du niveau de la nef sur la moitié Nord de l'ancienne nef pour retour au sol d'origine.
- Abattage et broyage des souches des deux arbres du bas-côtés Sud.
- Excavation importante des remblais occupant les travées 4,5,6 et 7 du bas-côté Sud pour rétablissement du sol d'origine du bas-côté Sud.
- De la façade Ouest jusqu'à la rue : excavation des terres du verger pour retrouver le niveau de pente d'origine qui existait depuis la rue jusqu'au seuil existant de l'ancien portail occidental. Dépose de l'emmarchement tardif à degré rectangulaire rentrant (sur 50cm de profondeur en moyenne et 32m de long).
- Restitution des 4 bases des piliers des travées de la nef (T3 à T7) pour redonner la lecture du rythme de l'arcature primitive.
- Engazonnement de l'ensemble.
- Création d'un cheminement périphérique depuis l'entrée, jusqu'au chevet par déblaiement des terres et création de talus (cf. Plan Projet n°15).

Option :

- Mise en œuvre d'un dallage au centre de la nef du portail occidental jusqu'au transept.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

- Dans le cadre un projet futur d'ouverture au public la question de l'accessibilité se pose. Construite sur un terrain en pente d'Ouest en Est, le site ne pourra être à terme aisément accessible aux personnes à mobilité réduite par la façade Occidentale et depuis la rue. En revanche, la possibilité de modeler légèrement le terrain pourrait permettre de créer un cheminement par le côté Sud de l'édifice et donner ainsi accès au transept et à la nef de plain-pied.
- Le chevet pourrait également être accessible par l'aménagement d'un cheminement en pente douce.
- De manière générale et en l'état actuel du site, les ruines de l'église abbatiale ne peuvent faire l'objet de visites intérieures au regard du risque important de chute de pierres.
En revanche, l'ensemble du monument est parfaitement visible depuis les abords extérieurs de l'ancien édifice en restant à une distance raisonnable de sécurité au droit des parties hautes à savoir 20 m au maximum.

Le transept et les chapelles de chœur Nord et Sud :

- Nivellement du terrain pour rétablir le niveau de sol d'origine
- Mise en œuvre de dalles en pierre aux droits des arcatures encore en place ou disparue pour redonner la visibilité des travées.
- Restitution d'un emmarchement droit (7 marches) pour marquer la disposition du chœur surélevé
- Marquage par pavage des croisées d'ogives au sol dans les chapelles Nord et Sud du chœur.
- Nivellement des sols à l'extérieur du bras Sud du transept et de la chapelle Sud pour création d'une pente douce d'accès au chevet du chœur.
- Engazonnement de l'ensemble
- Création d'une allée en sable stabilisée pour cheminement PMR depuis l'entrée (rue) jusqu'au chevet.
- **Crypte :**
- Léger nivellement du sol pour mise à niveau
- Engazonnement de l'ensemble.

2. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE - DIAGNOSTIC



1. **Clocher Ouest.** Arases inégales. Les maçonneries ne sont pourvues d'aucune protection et sont directement exposées aux intempéries. Dégradation rapide.



2. **Clocher Nord.** Arases en dévers prêtes à s'effondrer.



3. **Clocher Sud.** Moitié de façade effondrée au cours du dernier siècle. Arase en mauvais état. Maçonneries menacent de s'effondrer.



4. **Baies Ouest du clocher.** Les baies de la façade ont perdu leurs arcs, les appuis sont fortement dégradés. Les faces extérieures des trumeaux présentent un parement effondré. Déjointoiement généralisé des mortiers en façade.



5. **Fenêtre Nord.** Glacis de la baie particulièrement altéré. Arrachement. Déjointement des maçonneries.



6. **Bras Nord du transept.** Bonne conservation des maçonneries en parties hautes, avec par endroit des vestiges des enduits primitifs.




7. **Bras Nord du transept.** Bonne conservation des maçonneries en parties hautes, avec par endroit des vestiges des enduits primitifs.



8. Arc Ouest du clocher. Un demi-arc en pierre de taille est encore en place. Son intégrité structurelle n'est plus conservée, menace d'effondrement.



9. Arc Sud du clocher. Les claveaux en pierre de taille ont presque intégralement disparu. On ne retrouve que les moellons.

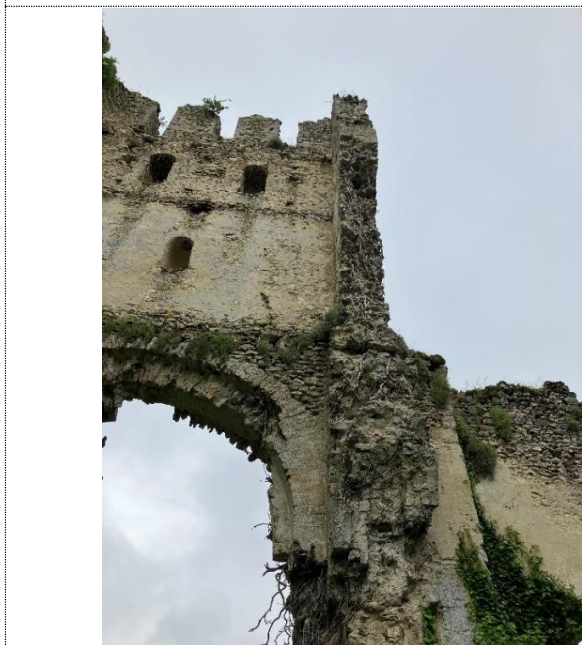

10. Façade Nord du clocher. Un départ d'arc et un arrachement subsiste à mi-hauteur du clocher. Vestiges de la façade en porte-à-faux sans appui : faiblesse structurelle.




11. Mur séparatif Sud. Mur probablement chemisé présentant une grande lézarde indiquant le déversement en cours de la paroi. Infiltrations des eaux de pluies. Risque d'effondrement.



12. Bras Nord du transept. Façades recouvertes de végétation. Difficulté de lecture des pathologies des parements. Larmier détérioré et couvert de mousse.



13. Baie bouchée de la chapelle Nord. Baie bouchée qui menait aux combles depuis le bras du transept. Traces de l'arrachement de la voûte en ogive.

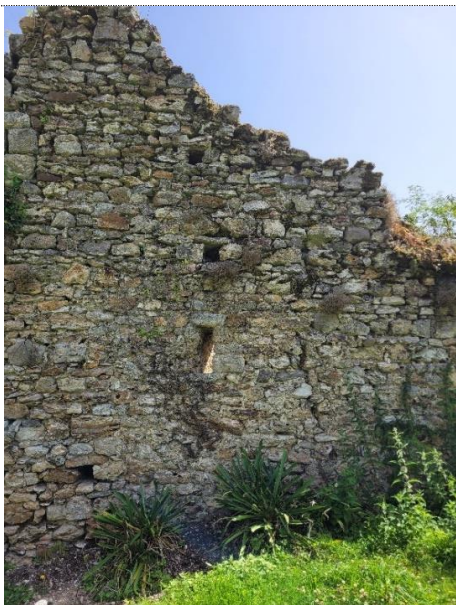


14. Façade Ouest. Partie haute peu à peu démantelée à travers le temps. Mauvais état des maçonneries d'arase. Disparition des mortiers. Lézarde importante à l'emplacement de l'escalier hélicoïdal.



15. Escalier hélicoïdal de la nef. Escalier menant aux anciens combles. Majorité des marches disparues. Vestiges de la vis encore sur site.



16. Départ d'arc dans la nef. Première travée supposée dans la nef.

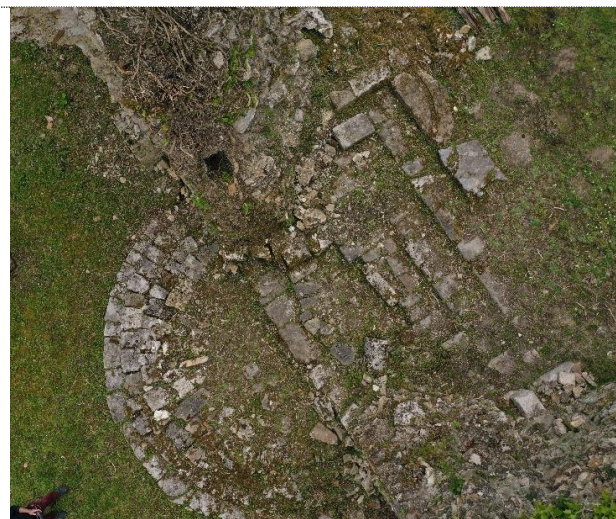

17. Emmarchement menant à la nef. L'accès à l'église de fait par des volées de marche partiellement conservées. Les maçonneries sont désorganisées et les niveaux ont été modifiés.




18. Absidioles latérales de la crypte. Arcs en plein cintre. Aujourd'hui bouchées ou remblayées par des pierres.



19. Escalier menant à la crypte. Pierres brisées et emmarchements irréguliers. Relativement bien conservés.



20. Absidioles de la crypte. Chape en béton mise en place sur ces soubassements. Perte progressive de cette chape à cause des intempéries et l'érosion des niveaux de sol

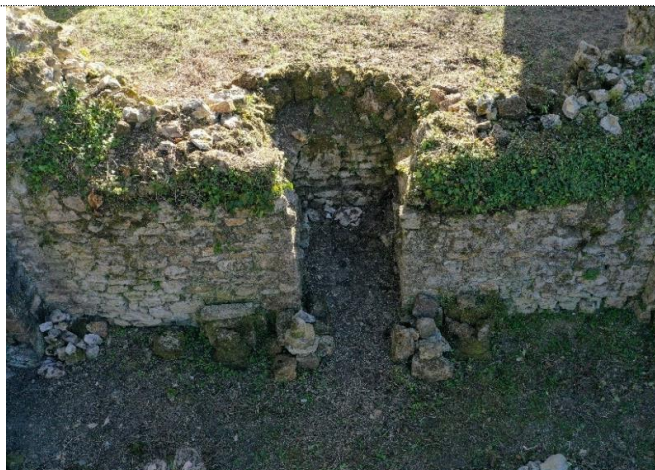

21. Emplacement de l'ancien emmarchement menant à la crypte depuis le transept. Les maçonneries sont lacunaires et les arases relativement instables.



22. Mur refermant la nef au Nord. Vestige d'un tailloir qui indique le départ des arcs du bas-côté au Nord.



23. Base de pilier, 1^{ère} travée de la nef. Probablement la pile la plus authentique et la mieux conservée de l'ensemble.



24. Élévation Sud du bas-côté. Présente un dévers dû à la poussée des terres. Déformation lente du mur et déjointement des maçonneries.

3. DOCUMENTS GRAPHIQUES - ETAT DES LIEUX / DIAGNOSTIC

1. Plan de situation	sans échelle
2. Plan masse	Echelle 1/1000
3. Plan du rez-de-chaussée	Echelle 1/200
4. Façade Sud	Echelle 1/100
5. Façade Nord	Echelle 1/100
6. Façade Ouest	Echelle 1/100
7. Façade Est	Echelle 1/100
8. Coupe longitudinale sur la nef AA'	Echelle 1/100
9. Coupe longitudinale sur la nef BB'	Echelle 1/100
10. Coupe transversale sur la nef CC'	Echelle 1/100
11. Coupe transversale sur le transept DD'	Echelle 1/100
12. Coupe transversale sur le transept EE'	Echelle 1/100
13. Coupe transversale sur la crypte FF'	Echelle 1/100

4. DOCUMENTS GRAPHIQUES – PROJET

14. Plan de phasage des travaux	
15. Plan du rez-de-chaussée	Echelle 1/200
16. Façade Sud	Echelle 1/100
17. Façade Nord	Echelle 1/100
18. Façade Ouest	Echelle 1/100
19. Façade Est	Echelle 1/100
20. Coupe longitudinale sur la nef AA'	Echelle 1/100
21. Coupe longitudinale sur la nef BB'	Echelle 1/100
22. Coupe transversale sur la nef CC'	Echelle 1/100
23. Coupe transversale sur le transept DD'	Echelle 1/100
24. Coupe transversale sur le transept EE'	Echelle 1/100
25. Coupe transversale sur la crypte FF'	Echelle 1/100

Nord




Photographie aérienne



Plan de situation


LEGENDE

- Terres agricoles
- Bâti existant
- Parcelle concernée par l'étude
- Rivière, cours d'eau
- 000 Numéro de la parcelle

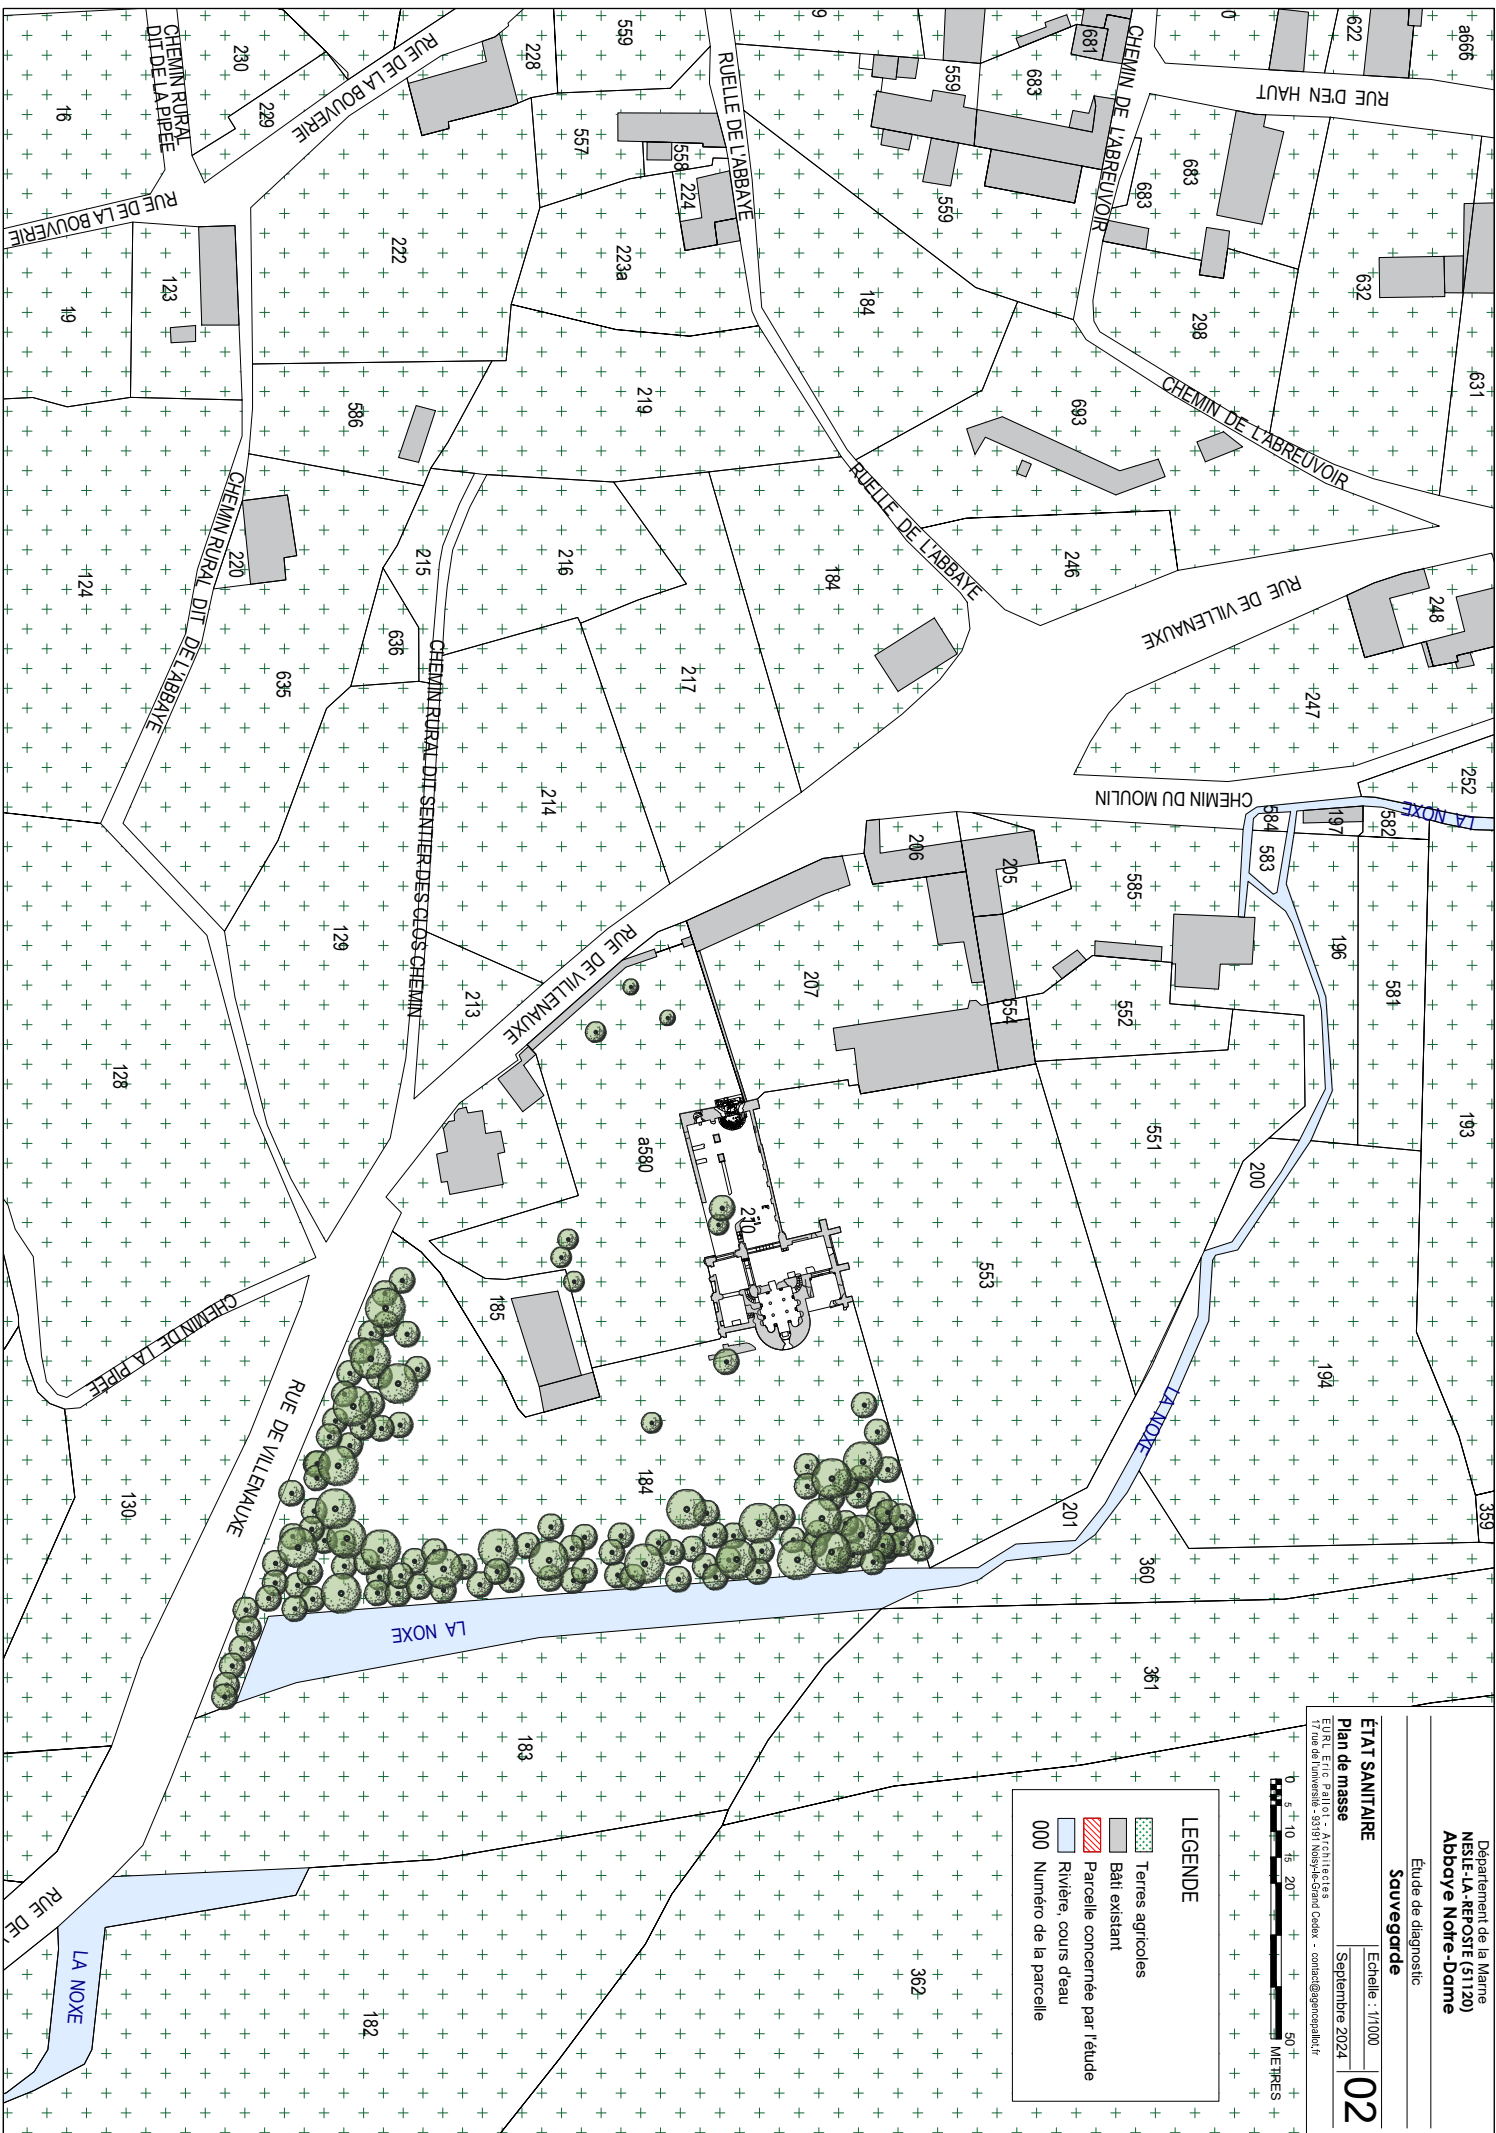


LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézardes
 Parement de surface altéré
 Joint ou enduit en ciment
 Joint ou enduit anciens bien conservés
 Joint ou enduit à la chaux dégradé
 Déjointement partiel ou total des maçonneries
 Présence de végétaux
 Zonage de la pierre de taille
 Baie bouchée
 Variation significative des niveaux de sols

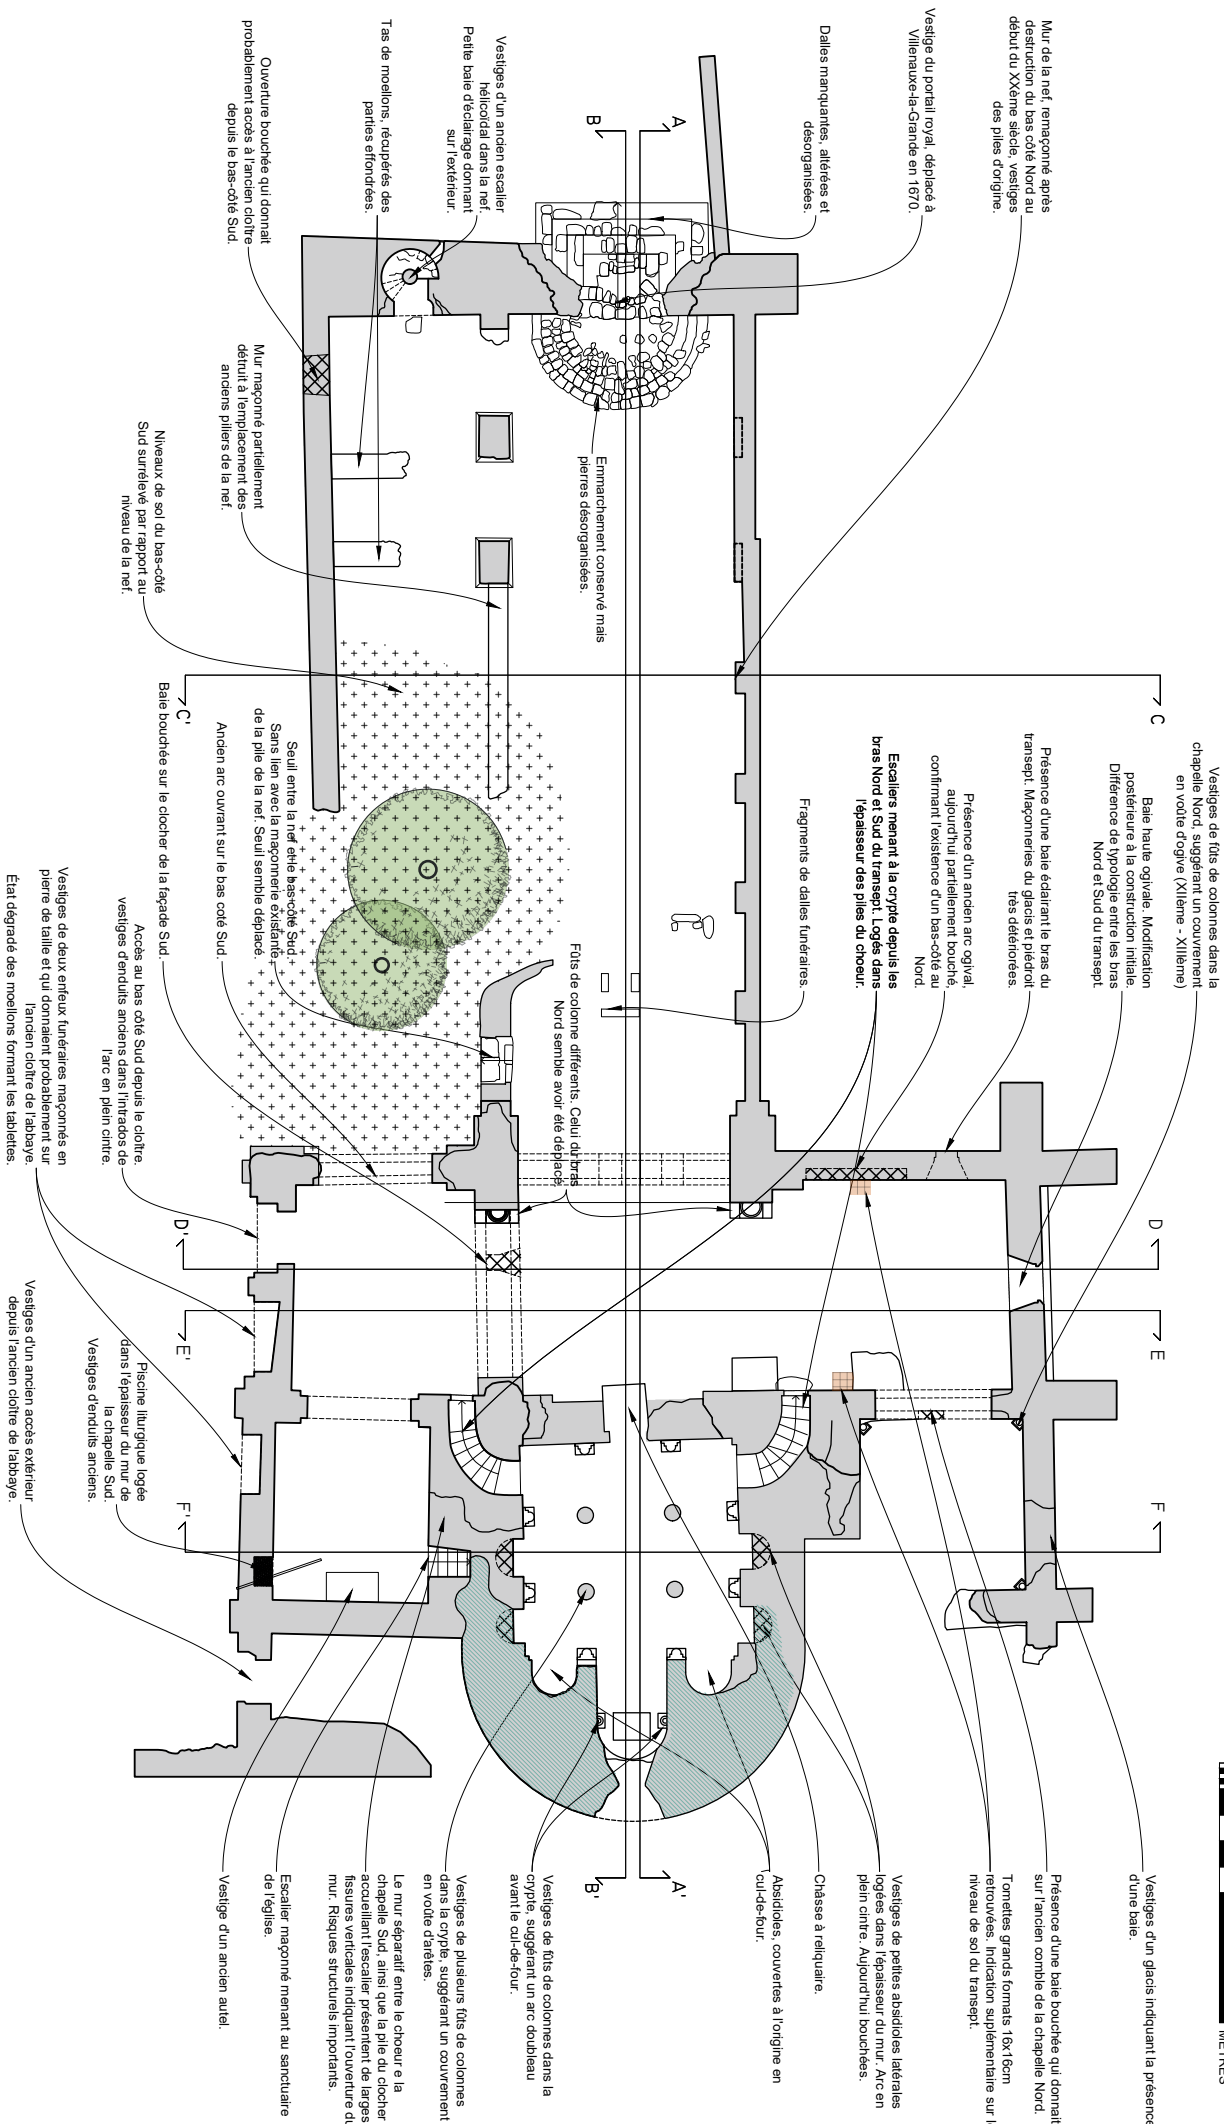

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézardes
- Parement de surface altéré
- Joint ou enduit en ciment
- Joint ou enduit anciens bien conservés
- Joint ou enduit à la chaux dégradé
- Déjointement partiel ou total des maçonneries
- Présence de végétaux
- Zonage de la pierre de taille
- Baie bouchée
- Variation significative des niveaux de sols

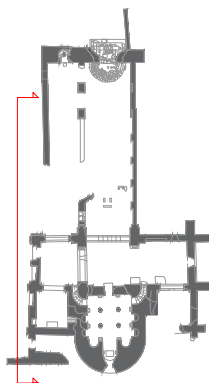

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Présence d'une ancienne baie bouchée, similaires aux deux baies R+2 du clocher, côté Ouest.

Parement de surface altéré. Maçonneries de moellons visibles avec mortiers relativement présents. Charnage d'angle manquant.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons.

Mur de la nef, remaçoné après destruction du bas côté Nord. Vestiges des piles primitives.

Mur du bas-côté Sud semi-enterré. Arase instable et déjointement important.

Accès au bras Sud depuis le cloître. Arc en plein cintre soutenu par deux colonnettes dont les chapiteaux et bases sont encore en place.

0 0,5 1 1,5 2 5 METRES

Étude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE
Façade Sud
Echelle : 1/100
Septembre 2024
04

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 33191 Nossay-le-Grand Cedex - contact@eurc-architectes.fr

164,70 m

Niveau repère d'altimétrie

Moellons instables, joints disparus et arrachement des maçonneries.


Vestiges de l'encadrement en pierre de taille d'une ancienne baie haute.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

L'appui dégradé de la baie intérieure qui domine sur les anciens combles du bras Sud du transept est dégradé.

Vestiges de deux enfeux funéraires maçonnés en pierre de taille, qui dominaient probablement sur l'ancien cloître de l'abbaye.
Tablettes en moellons intables et négatives.

Pile du clocher accueillant l'escalier menant à la crypte. Lézarde verticale indiquant l'ouverture du mur séparatif entre le chœur et la chapelle Sud. Risques structuraux majeurs.

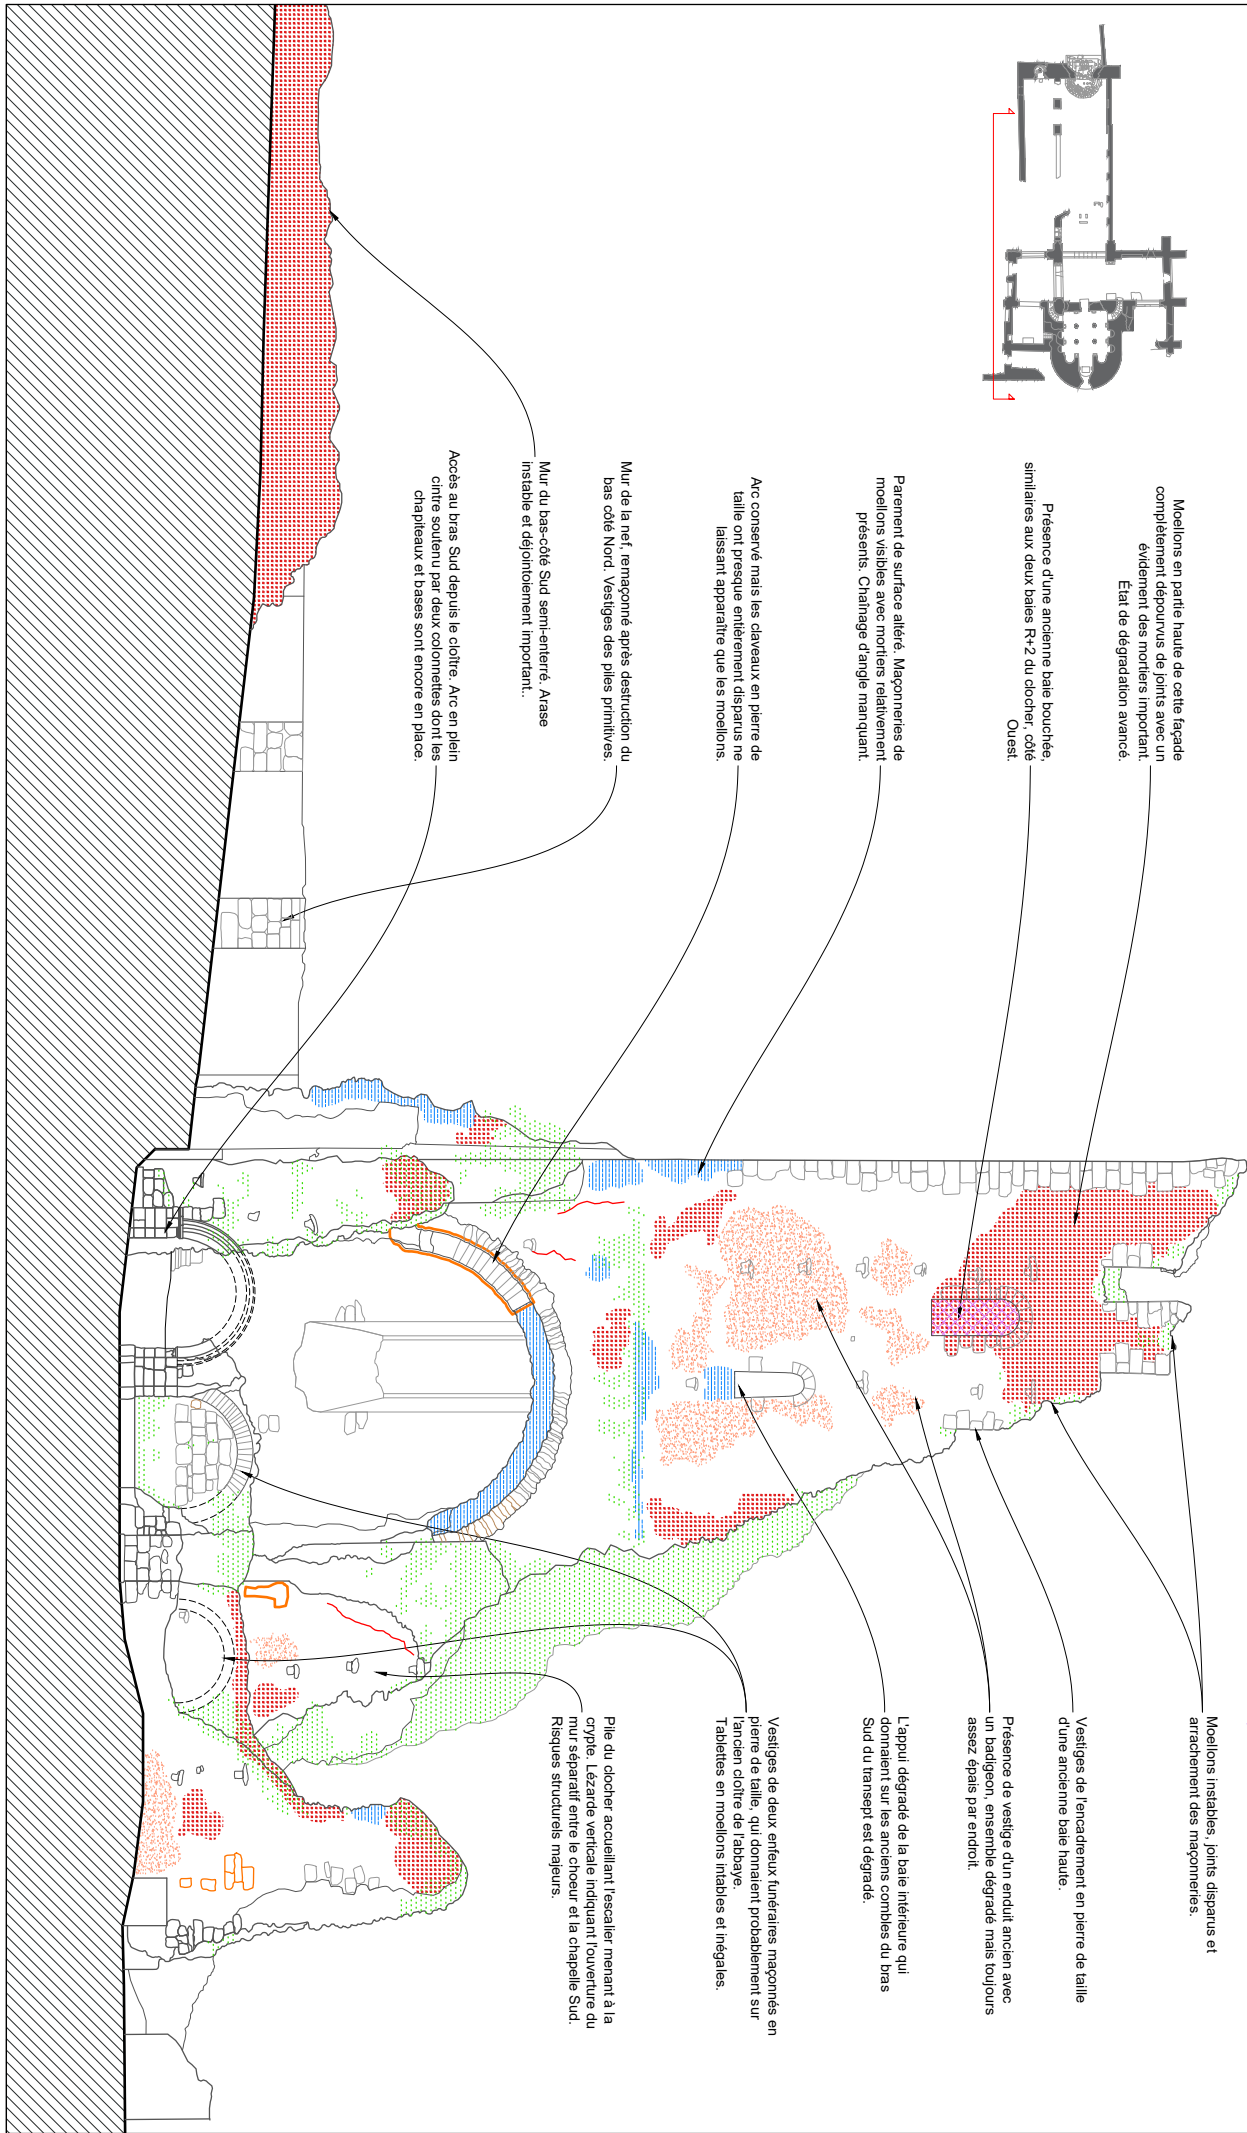

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézards
 Parement de surface altéré
 Joint ou enduit en ciment
 Joint ou enduit anciens bien conservés
 Joint ou enduit à la chaux dégradé
 Déjournement partiel ou total des maçonneries
 Présence de végétaux
 Zonage de la pierre de taille
 Baie bouchée
 Variation significative des niveaux de sols



164,70 m

Niveau repère d'altimétrie

Département de la Marne
NLSL-IA - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRES

Façade Nord

Echelle : 1/100

Septembre 2024

05

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 93191 Noisy-le-Grand Cedex - contact@euphrosyne.fr

Végétation importante sur les façades du bras Nord du transept empêchant la lecture des pathologies des parements.

Moellons d'arase instable. Risque de chute.

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. État de dégradation avancé.

Vestiges de l'encadrement en pierre de taille d'une ancienne baie haute.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble altéré mais relativement bien conservé.


Vestige d'un oculus sur la façade du transept Nord.

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

Parement de surface altéré. Chainage d'angle manquant.

Haute baie ogivale. Modification postérieure à la construction initiale. Différence de topologie entre le transept Nord et Sud.

Mur de la nef, remaçoné après destruction du bas côté Nord. Disparition des piles existantes.

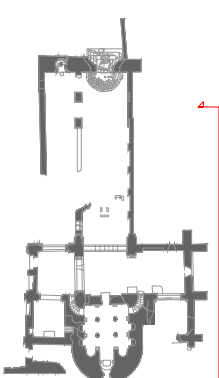

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézardes
- Parément de surface altéré
- Joint ou enduit en ciment
- Joint ou enduit anciens bien conservés
- Joint ou enduit à la chaux dégradé
- Déjointement partiel ou total des maçonneries
- Présence de végétaux
- Zonage de la pierre de taille
- Baie bouchée
- Variation significative des niveaux de sols



Département de la Marne
NLSL-IA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

Echelle : 1/100

DIAGNOSTIC
Façade Ouest


Septembre 2024

06

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyé-le-Grand Cedex - contact@agenciapallot.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

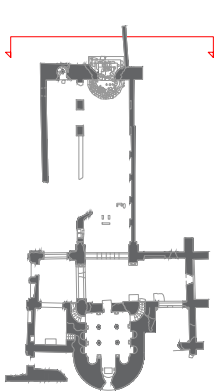

Appuis de baies effondrés.

Baie intérieure qui dominaient sur les anciens combles de la nef.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaitre que les moellons. Un demi arc encore en place. Son fonctionnement statique en compression est compromis, risque d'effondrement pour le vestige.

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

On peut lire la présence d'une petite baie, éclairant l'escalier hélicoïdal de la nef.

Lézarde dans la maçonnerie à l'emplacement de l'escalier hélicoïdal de la nef.

Niveau du terrain largement plus haut que le niveau d'origine.

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Les trois baies ont perdu leurs arcs, les appuis sont dégradés, les trumeaux présentent sur leurs faces extérieures un parément effondré.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Parément de surface altéré. Chainage d'angle manquant.

Baie haute éclairant le bras Nord du transept. Probablement postérieur à la construction initiale.

Emplacement de l'ancien portail royal, déplacé à Villeneuve-la-Grande en 1670

Présence d'un ancien arc ogival, aujourd'hui partiellement bouché, confirmant l'existence d'un bas-côté au Nord.

Végétation importante sur les façades du bras Nord du transept, empêchant la lecture des pathologies des paréments.

LEGENDE DIAGNOSTIC

-  Fissures, lézardes
-  Parement de surface altéré
-  Joint ou enduit en ciment
-  Joint ou enduit anciens bien conservés
-  Joint ou enduit à la chaux dégradé
-  Déjoints partiel ou total des maçonneries
-  Présence de végétaux
-  Zonage de la pierre de taille
-  Baie bouchée
-  Variation significative des niveaux de sols



Département de la Marne
N51F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame


Etude de diagnostic
Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE
Façade Est
Echelle : 1/100
Septembre 2024
07

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 93191 Noisy-Le-Grand Cedex - contact@euprocabloc.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

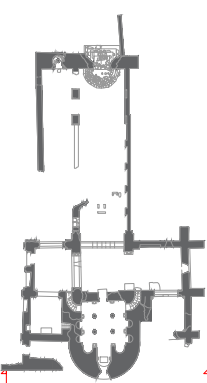

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Vestiges d'un ancien enduit avec un badigeon, ensemble en bon état de conservation.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons. Derni arc encore en place.

Vestiges d'un départ d'arc qui ouvrait sur le bas-côté Sud.

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

Vestiges de l'encadrement en pierre de taille d'une ancienne baie haute.

Lézarde verticale dans l'encadrement de l'ancienne baie haute. Risque important d'ouverture et de glissement de la maçonnerie

Arrachement des maçonneries suite aux effondrements successifs de la façade Nord du clocher.

Baie bouchée qui donnait sur l'ancien comble de la chapelle Nord.

Parement de surface altéré.

Traces indiquant l'arrachement de la voûte de la chapelle Nord.


Arc ogival ouvrant sur le bras Nord du transept.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Vestiges de bases et fûts de colonnes portant la voûte d'ogive couvrant la chapelle Nord.

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézards
 Parement de surface altéré
 Joint ou enduit en ciment
 Joint ou enduit anciens bien conservés
 Joint ou enduit à la chaux dégradé
 Déjointement partiel ou total des maçonneries
 Présence de végétaux
 Zonage de la pierre de taille
 Baie bouchée
 Variation significative des niveaux de sols

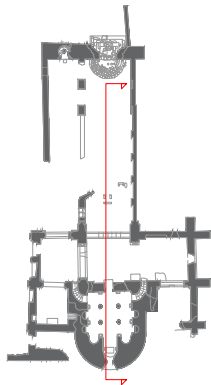

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Baie intérieure qui donnait sur l'ancien comble de la nef.

Escalier relativement bien conservé, mais présentant des pierres brisées et des marches irrégulières.

Eléments de voûte en pierre de taille conservés.

Vestige d'une base de colonne soutenant les arcs du clocher.

Mur de la nef remaçoné après destruction du bas côté Nord. Vestiges des piles primitives.

Déjointement en parties basses des moellons.

0 0,5 1 1,5 2 5 METRES

Département de la Marne
NESLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE

Coupe AA'

Echelle : 1/100

Septembre 2024

08

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noye-le-Grand Cedex - contact@euparcapallot.fr

164 70 m

Niveau repère d'altimétrie

Lézarde verticale dans l'encadrement de l'ancienne baie haute. Risque important d'ouverture et de glissement de la maçonnerie

Vestiges des encadrements en pierre de taille d'anciennes baies hautes de la façade Nord du clocher.

Vestiges d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Moellons instables, joints disparus et arrachement des maçonneries.

Baie haute ogivale. Modification postérieure à la construction initiale. Différence de typologie entre les bras Nord et Sud du transept.

Vestiges d'un ancien enduit avec un badigeon, ensemble en bon état de conservation.

Vestiges de mortifs de joints anciens.

Vestiges de fûts de colonnes dans la crypte, suggérant un couvrement en voûte d'arêtes.

Vestiges de fûts de colonnes dans la chapelle Nord.

Vestiges suggérant un couvrement en voûte d'ogive (XIIème - XIIIème)

Vestiges de petites absidioles latérales logées dans l'épaisseur du mur. Arc en plein cintre. Aujourd'hui bouchées.

Vestiges de fûts de colonnes dans la crypte, suggérant un arc doubleau avant le cul-de-four.

Chape de béton mise en place sur les sousassements de la crypte. Epoulement de la maçonnerie du côté Sud du chevet

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézardes
- Parement de surface altéré
- Joint ou enduit en ciment
- Joint ou enduit anciens bien conservés
- Joint ou enduit à la chaux dégradé
- Déjointement partiel ou total des maçonneries
- Présence de végétaux
- Zonage de la pierre de taille
- Baie bouchée
- Variation significative des niveaux de sols

0 0.5 1 1.5 2 3 METRES

Département de la Marne
N51F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic
Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE
Coupe BR
Echelle : 1/100
Septembre 2024
09

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 93191 Noisy-le-Grand Cedex - contact@epanoclab.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important.
État de dégradation avancé.

Présence d'une baie bouchée qui domait sur le second étage du clocher.

Parement de surface altéré.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons.

Vestige d'un enduit ancien. On retrouve des motifs de faux joints peints, rouge brun.

Mur séparatif entre le chœur et la chapelle Sud. Plusieurs lézardes verticales indiquant l'ouverture en deux parties du mur. Risques structurés majeurs.

Reliquaire intérieur du chœur.

Pierre indiquant le niveau supposé du cœur.

Escalier relativement bien conservé, mais présentant des pierres brisées et des marches irrégulières.

Vestiges de petites absidioles latérales logées dans l'épaisseur du mur. Arc en plein centre. Aujourd'hui bouchées.

Vestiges d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Baie dominant sur l'ancien comble de la nef.


Vestiges d'un ancien enduit avec un badigeon, ensemble en bon état de conservation.

Niveau de sol plus haut que celui de la nef. Justification du déplacement du seuil.

Mur semi-enterré du bas-côté Sud.

Vestiges d'anciennes maçonneries de moellons (fonction inconnue).

Seuil entre la nef et le bas côté Sud. Aucun lien avec la maçonnerie existante de la pile de la nef. Seuil déplacé.

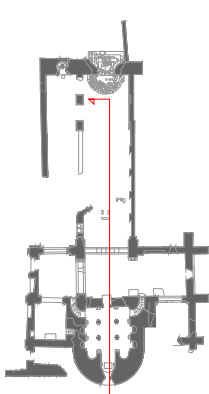

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézards
- Parement de surface altéré
- Joint ou enduit en ciment
- Joint ou enduit anciens bien conservés
- Joint ou enduit à la chaux dégradé
- Déjointement partiel ou total des maçonneries
- Présence de végétaux
- Zonage de la pierre de taille
- Baie bouchée
- Variation significative des niveaux de sols



Département de la Marne
N51-F-1A-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame


Etude de diagnostic
Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE
Coupe CC
Echelle : 1/100
Septembre 2024
10

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyé-le-Grand Cedex - contact@epnncpallot.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

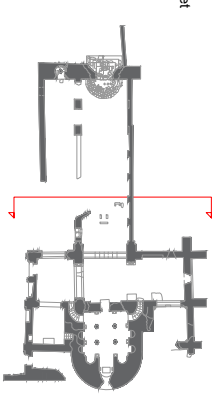

Evidement des mortiers des moellons en partie haute.
Etat de dégradation avancé.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Charnage d'angle manquant.

Parement de surface altéré.

Baie intérieure qui donnait sur l'ancien comble de la nef.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons. Un demi arc encore en place. Son fonctionnement statique en compression est compromis, risque d'enfoncement pour le vestige.

Mur du bas-côté Sud semi-enterré.

Maçonneries d'arase instables.

Baie haute éclairant le bras Nord du transept. Probablement postérieur à la construction initiale.

Présence d'un ancien arc ogival, aujourd'hui partiellement bouché, confirmant l'existence d'un bas-côté au Nord.

Végétation importante sur les façades du bras Nord du transept empêchant la lecture des pathologies des parements.

Pile de la nef, noyée dans un mur maçonné après la destruction du bas-côté.

LEGENDE DIAGNOSTIC

-  Fissures, lézardes
-  Parement de surface altéré
-  Joint ou enduit en ciment
-  Joint ou enduit anciens bien conservés
-  Déjointement partiel ou total des maçonneries
-  Présence de végétaux
-  Zonage de la pierre de taille
-  Baie bouchée
-  Variation significative des niveaux de sols
-  Joint ou enduit à la chaux dégradé



Département de la Marne
N51F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE

Echelle : 1/100

Coupe DD


Septembre 2024

11

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 93191 Noisy-Le-Grand Cedex - contact@euprocabloc.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

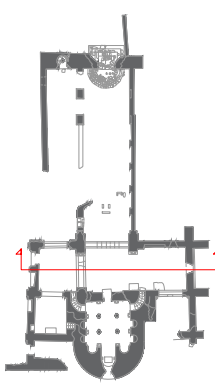

Moselions en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Baie en plein cintre bouchée.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badgeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroits.

Vestiges d'un ancien enduit avec un badgeon, ensemble en bon état de conservation.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons. Demi arc encore en place.

Vestiges de bases et fûts de colonnes portant les arcs de la tour du clocher.

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

Vestiges de l'encadrement en pierre de taille d'une ancienne baie haute.

Lézarde verticale dans l'encadrement de l'ancienne baie haute. Risque important d'ouverture et de glissement de la maçonnerie

Parement de surface altéré.

Baie intérieure qui donnait sur l'ancien comble de la nef.

Arrachement des maçonneries suite aux effondrements successifs de la façade Nord du clocher.

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

Baie haute ogivale. Modification postérieure à la construction initiale. Différence de typologie entre les bras Nord et Sud du transept.

Baie haute éclairant le transept Nord. Postérieur à la construction initiale. Glaces et piédroit détériorés.

Présence d'un ancien arc ogival, aujourd'hui partiellement bouché, confirmant l'existence d'un bas-côté au Nord. Bouchements successifs.

Vestiges d'un ancien enduit avec un badgeon, ensemble en bon état de conservation.

LEGENDE DIAGNOSTIC

- Fissures, lézardes
- Parlement de surface altéré
- Joint ou enduit en ciment
- Joint ou enduit anciens bien conservés
- Joint ou enduit à la chaux dégradé
- Déjointement partiel ou total des maçonneries
- Présence de végétaux
- Zonage de la pierre de taille
- Baie bouchée
- Variation significative des niveaux de sols



Département de la Marne
NLSL-IA - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE

Coupe EE

Echelle : 1/100


Septembre 2024

12

EURJ - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 93191 Noisy-le-Grand Cedex - contact@eurjconcept.fr

164,70 m

Niveau repère d'altimétrie

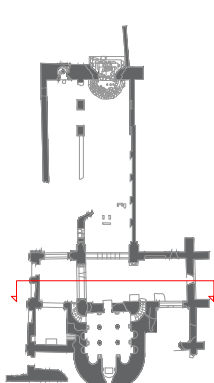

Baie en plein cintre bouchée.

Lézarde verticale sur la pille du clocher accueillant l'escalier menant à la crypte, indique la séparation progressive du mur séparatif entre le chœur et la chapelle sud. Désordre structurel important.

Parlement de surface altéré.

Aucun vestige du pilier Nord/Est retrouvé.
Vestige d'un emmarchement indiquant que le chœur était surélevé par une voûte de 6 à 7 marches

Maçonnerie d'arase instable, absence de joints.

Baie haute ogivale. Modification postérieure à la construction initiale. Différence de typologie entre les bras Nord et Sud du transept.

Baie bouchée qui donnait sur l'ancien comble de la chapelle Nord.

Vestiges de motifs de joints anciens.

Vestiges d'un ancien enduit avec un badigeon, ensemble en bon état de conservation.

Arc ogival ouvrant sur le bras Nord du transept.

LEGENDE DIAGNOSTIC

-  Fissures, lézards
-  Parément de surface altéré
-  Joint ou enduit en ciment
-  Joint ou enduit anciens bien conservés
-  Joint ou enduit à la chaux dégradé
-  Déjoints partiel ou total des maçonneries
-  Présence de végétaux
-  Zonage de la pierre de taille
-  Baie bouchée
-  Variation significative des niveaux de sols



Département de la Marne
NESLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

ÉTAT SANITAIRE

Echelle : 1/100

Coupe FF'

Septembre 2024

13

EURL Eric Pallot - Architectures
17 rue de l'université - 53191 Noyal-le-Grand Cedex - contact@agenciapallot.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

Moellons en partie haute de cette façade complètement dépourvus de joints avec un évidement des mortiers important. Etat de dégradation avancé.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Arc conservé mais les claveaux en pierre de taille ont presque entièrement disparus ne laissant apparaître que les moellons. Demi arc encore en place.

Vestiges d'un départ d'arc qui ouvrait sur le bas-côté Sud.

Escalier maçonné menant au chœur de l'abbaye. Modifications et destructions successives de l'édifice.

Absidioles latérales murées.

Enteux funéraires. Etats dégradés des moellons formant les tablettes

Vestiges de l'encadrement en pierre de taille d'une ancienne baie haute.

Lézarde verticale dans l'encadrement de l'ancienne baie haute. Risque important d'ouverture et de glissement de la maçonnerie

Paréments de surface altérés.

Arrachement des maçonneries suite aux effondrements successifs de la façade Nord du clocher.

Maçonneries d'arase instables.

Parément de surface altéré.

Baie bouchée qui donnait sur l'ancien comble de la chapelle Nord.

Traces indiquant l'arrachement de la voûte de la chapelle Nord.


Arc ogival ouvrant sur le bras Nord du transept.

Présence de vestige d'un enduit ancien avec un badigeon, ensemble dégradé mais toujours assez épais par endroit.

Vestiges de bases et fûts de colonnes portant la voûte d'ogive couvrant la chapelle Nord.


Chasse à reliquaire de la crypte, vestiges d'un départ d'arc en plein cintre.

Vestiges de fûts de colonnes dans la crypte, suggérant un couvrement en voûte d'arêtes.

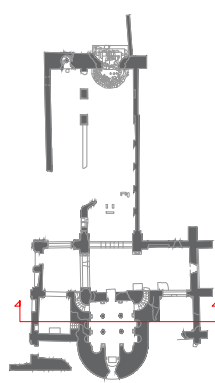

LEGENDE PHASAGE

- U1 - Urgence 1, le clocher
- U2 - Urgence 2, le bras Nord du transept, la chapelle Nord et la crypte
- U3 - Urgence 3, le bras Sud du transept, chapelle Sud, bas-côté Sud et façade occidentale
- U4 - Urgence 4, la nef et le mur séparatif
- Les sols

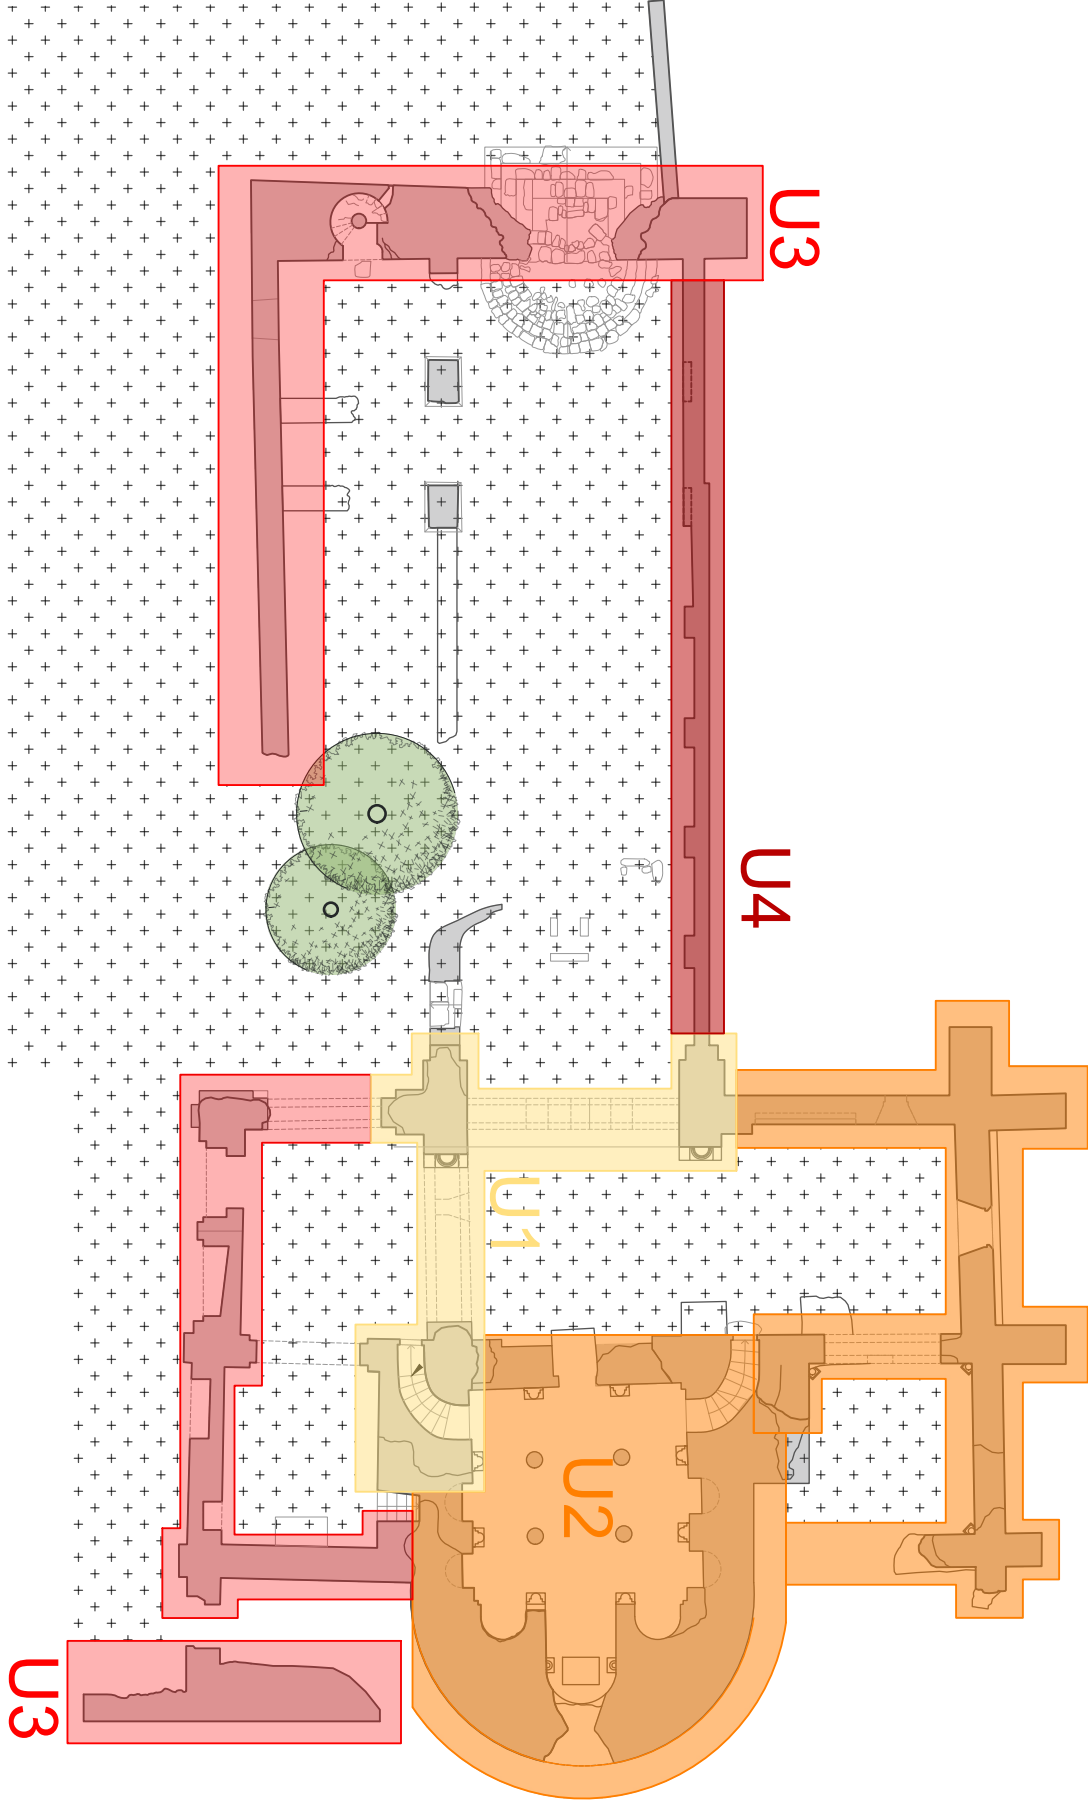

Département de la Marne
N51F-1A - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Plan Phasage des travaux

Echelle : 1/200



Septembre 2024

14

EURC - Eric Pallot - Architectes

 17 rue de l'université - 53191 Noye-le-Grand Cedex - contact@eurc-architectes.fr



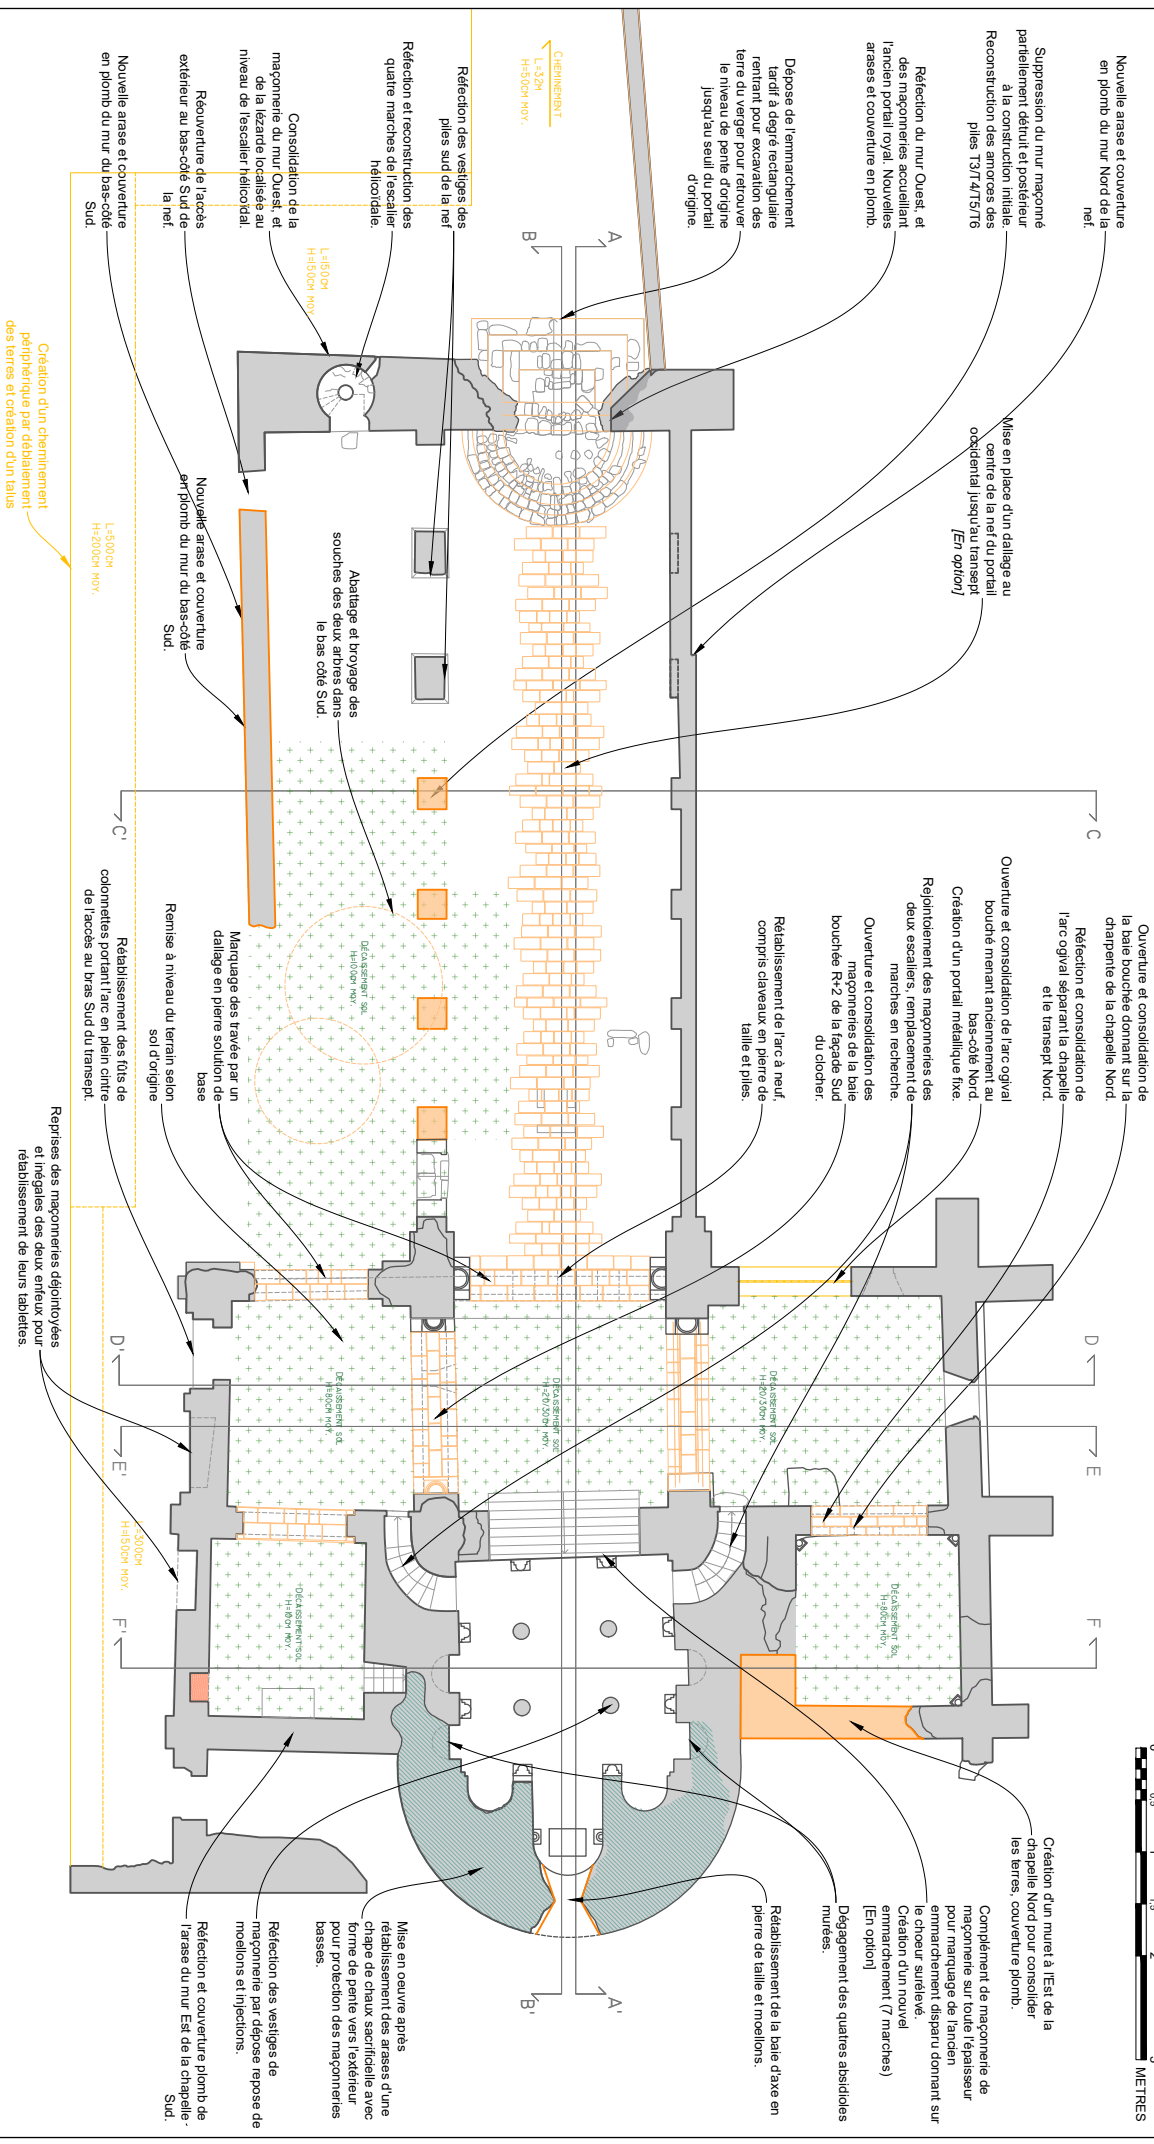

LEGENDE PROJET

- Fissures, lézardes
- Remontage des maçonneries disparues
- Rejointement en recherche des maçonneries
- Entretiens des enduits anciens bien conservés
- Consolidation des enduits anciens

- Paravent de surface altéré
- Débouchage des baies
- Couverture en plomb



Département de la Marne
N515F-LA-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Façade Sud Projet

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyal-le-Grand Cedex - contact@agenciapallot.fr


Echelle : 1/100

Septembre 2024

16

Niveau repère d'altimétrie

164.70 m

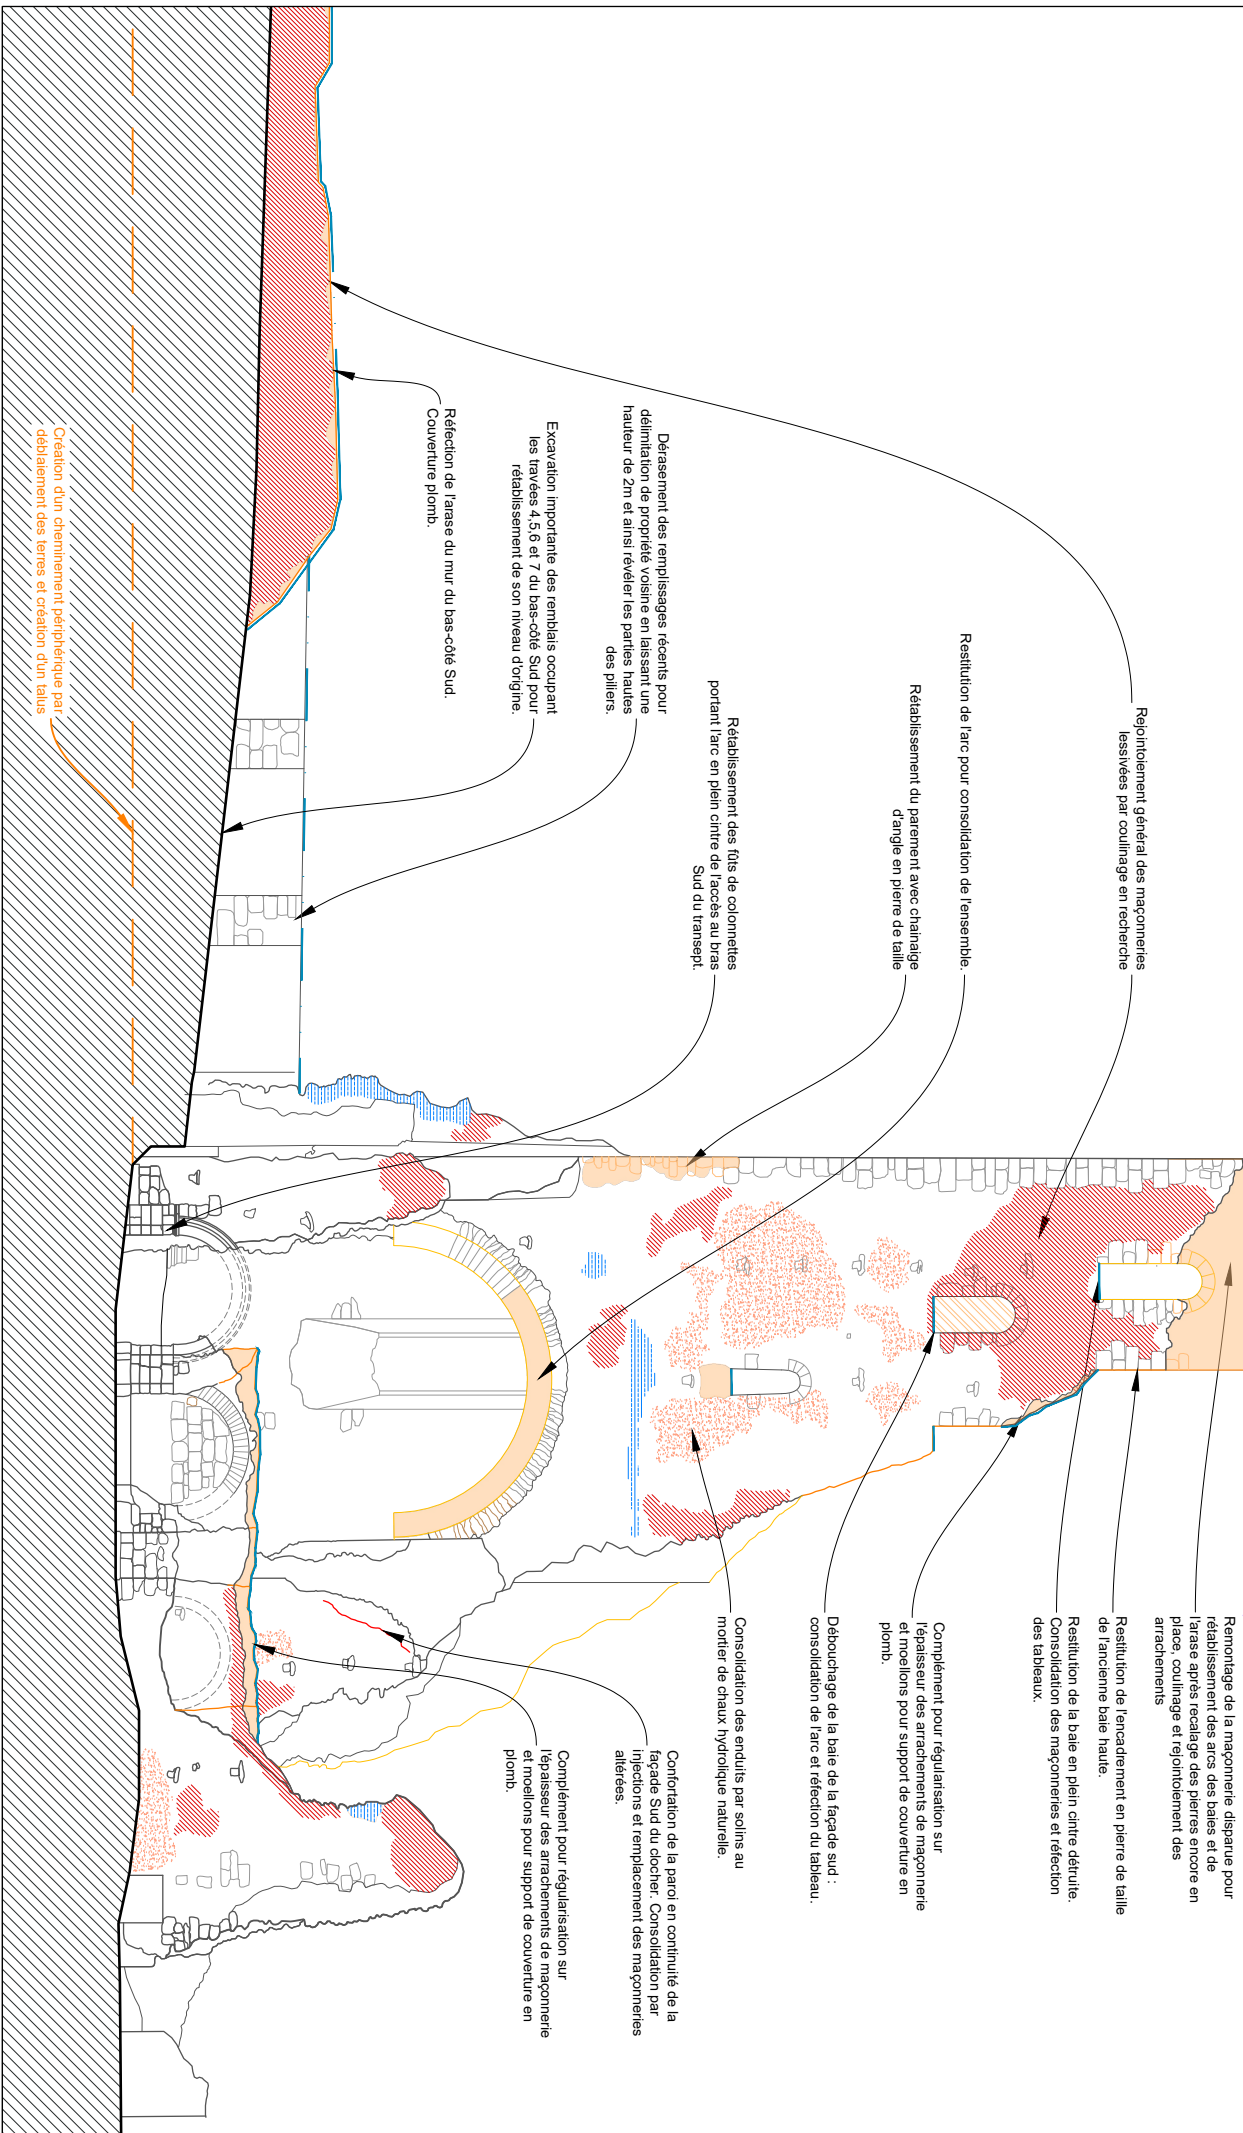

Rejointement général des maçonneries
lissées par coulage en recherche

Restitution de l'arc pour consolidation de l'ensemble.

Réblaisement du paravent avec chaînage
d'angle en pierre de taille

Réblaisement des fûts de colonnettes
portant l'arc en plein cintre de l'arcade au bras
Sud du transept.

Dérasement des remplissages récents pour
délimitation de propriété voisine en laissant une
hauteur de 2m et ainsi révéler les parties hautes
des piliers.

Excavation importante des remblais occupant
les travées 4, 5, 6 et 7 du bas-côté Sud pour
rétablissement de son niveau d'origine.

Réfection de l'arase du mur du bas-côté Sud.
Couverture plomb.

Création d'un cheminement périphérique par
déblaiement des terres et création d'un talus

Remontage de la maçonnerie disparue pour
rétablissement des arcs des baies et de
l'arase après recilage des pierres encore en
place, coulage et rejoindement des
attachelements

Restitution de l'encadrement en pierre de taille
de l'ancienne baie haute.

Restitution de la baie en plein cintre détruite.
Consolidation des maçonneries et réfection
des tableaux.

Complément pour régularisation sur
l'épaisseur des attachelements de maçonnerie
et moellons pour support de couverture en
plomb.

Débouchage de la baie de la façade sud :
consolidation de l'arc et réfection du tableau.

Consolidation des enduits par sols au
mortier de chaux hydraulique naturelle.

Confortation de la paroi en continuité de la
façade Sud du docher. Consolidation par
injections et remplacement des maçonneries
altérées.

Complément pour régularisation sur
l'épaisseur des attachelements de maçonnerie
et moellons pour support de couverture en
plomb.

LEGENDE PROJET

- Fissures, lézardes
- Remontage des maçonneries disparues
- Rejointement en recherche des maçonneries
- Entretiens des enduits anciens bien conservés
- Consolidation des enduits anciens

- Parement de surface altéré
- Débouchage des baies
- Couverture en plomb



164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

Département de la Marne
NÉSLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET


Façade Nord Projet

Echelle : 1/100

Septembre 2024

17

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 33191 Nonsy-le-Grand Cedex - contact@agenciapallot.fr

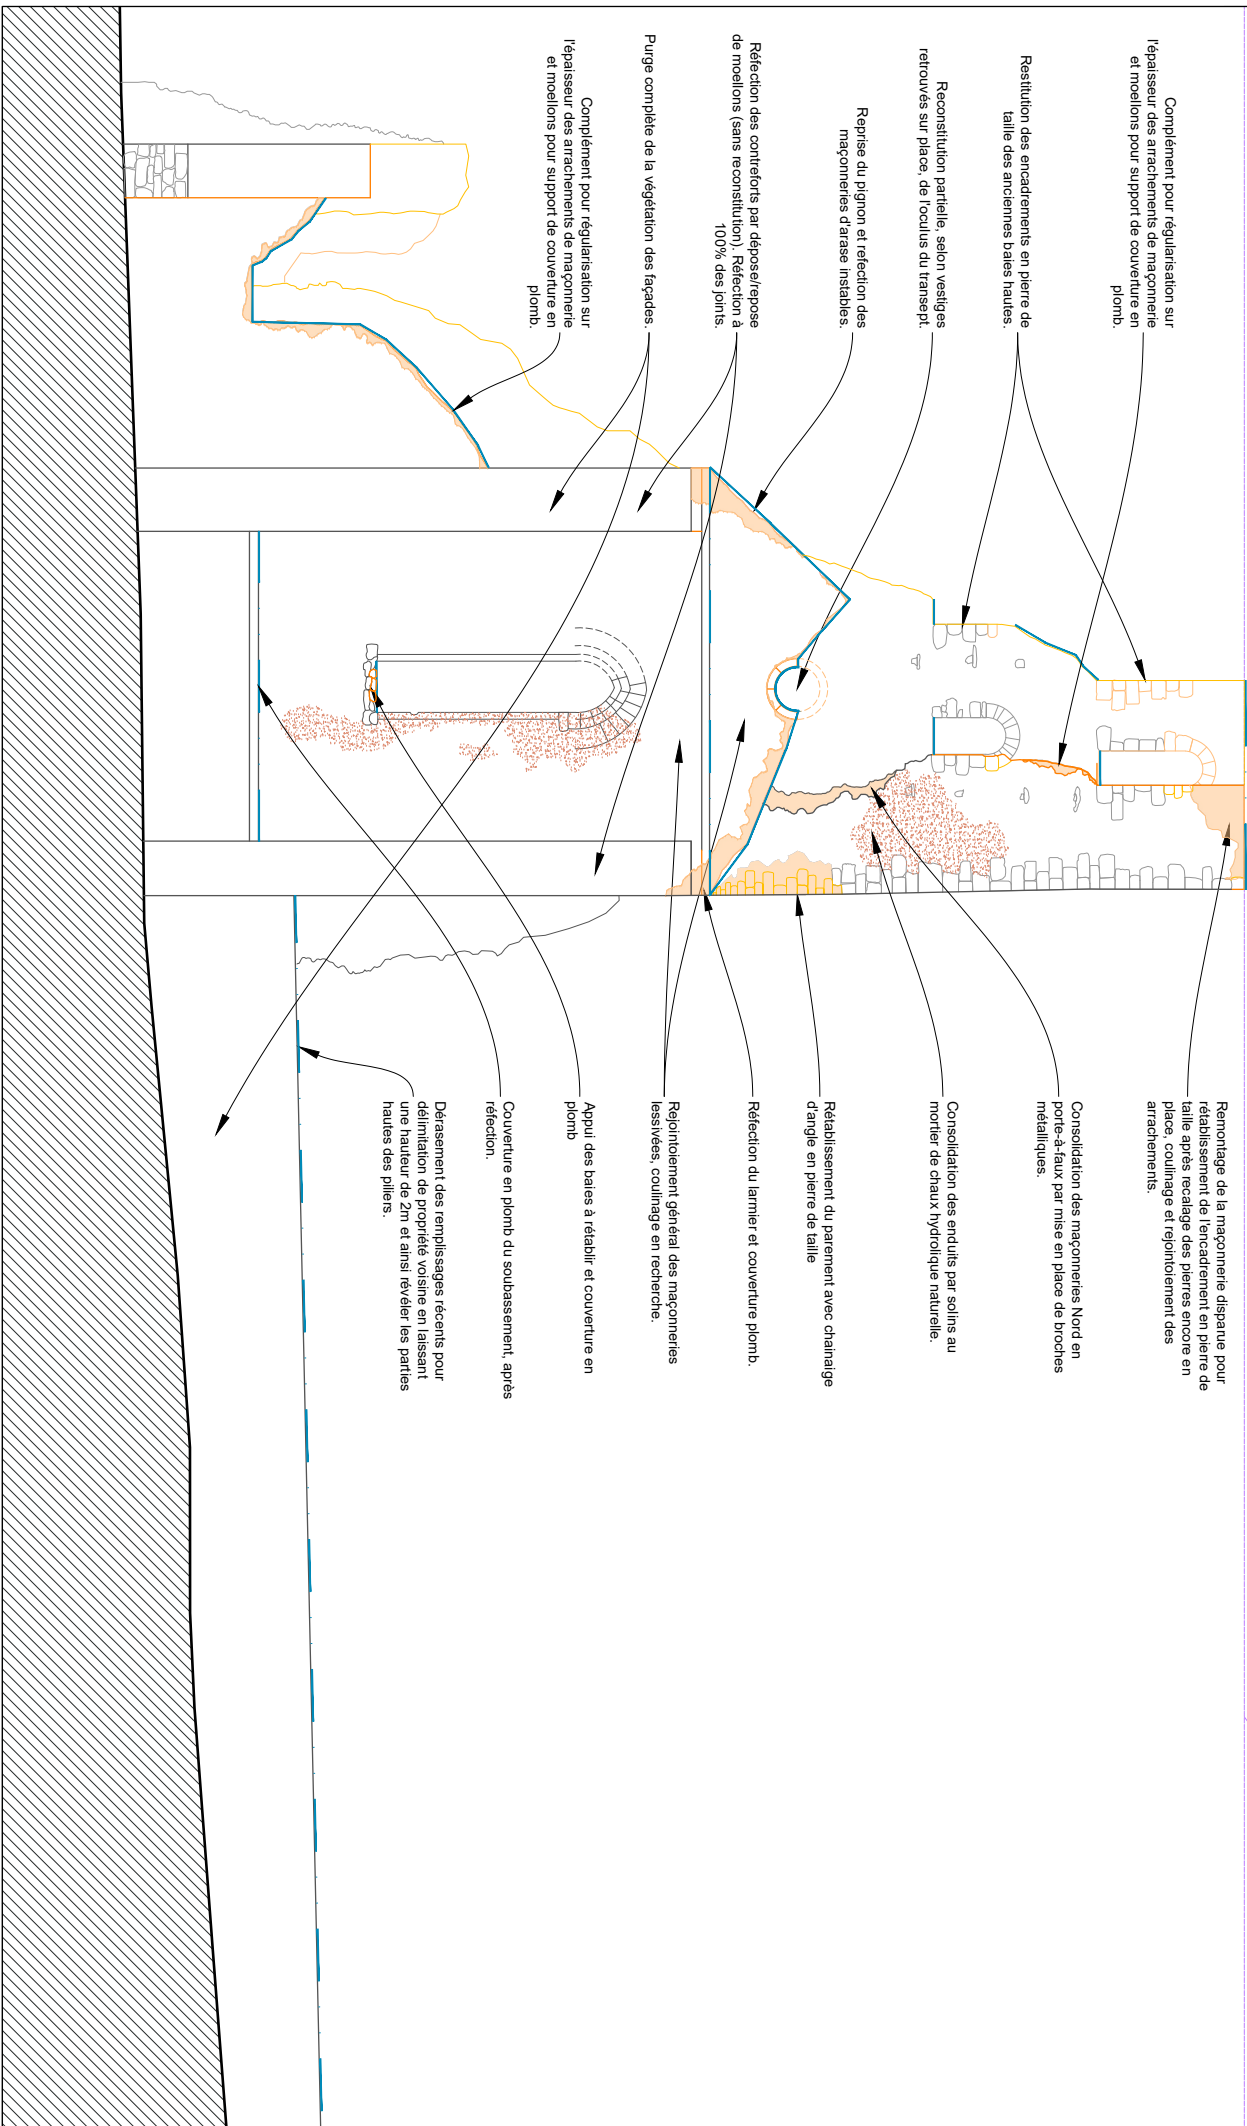

LEGENDE PROJET

-  Fissures, lézardes
 Remontage des maçonneries disparues
 Rejointement en recherche des maçonneries
 Entretien des enduits anciens bien conservés
 Consolidation des enduits anciens

-  Parolement de surface altéré
 Débouchage des baies
 Couverture en plomb



Département de la Marne
N512-F-1A - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Façade Ouest Projet

EURL Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyé-le-Grand Cedex - contact@agenciapallot.fr

Echelle : 1/100

Septembre 2024

18

Couverture en plomb de l'arase

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

Remontage de la maçonnerie disparue pour rétablissement des trois arcs des baies et de l'arase après recalage des pierres encore en place, coullage et rejointement des arrachements

Rejoindement général des maçonneries lessivées, coullage en recherche

Révision des joints en recherche sur l'ensemble de l'élévation

Consolidation des enduits par solins au mortier de chaux hydraulique naturelle.

Reconstitution partielle, selon vestiges retrouvés sur place, de l'oculus du transept.

Complément pour régularisation sur l'épaisseur des arrachements de maçonnerie et moellons pour support de couverture en plomb.

Purge complète de la végétation de la façade.

Débouchage de la baie et création d'une clôture en métal 2m de haut à barreaudage et deux traverses. Rétablissement de la vue du transept vers le bas-côté Nord disparu.

Réfection des contreforts par dépose/repose de moellons (sans reconstitution). Réfection à 100% des joints.

Rétablissement du parement avec chaînage d'angle en pierre de taille

Reconstitution à neuf du demi arc en pierre de taille. Restitution des deux piliers en pierre de taille avec bases, fûts et chapiteaux.

Réfection de l'appui de la baie intérieure qui domaniait sur les anciens combles de la nef à rétablir

Rejoindement général des maçonneries lessivées, coullage en recherche

Consolidation par injection de la fissuration verticale de l'escalier hélicoïdal.

LEGENDE PROJET

-  Fissures, lézardes
 Remontage des maçonneries disparues
 Rejointement en recherche des maçonneries
 Entretien des enduits anciens bien conservés
 Consolidation des enduits anciens

-  Parement de surface altéré
 Débouchage des baies
 Couverture en plomb



Département de la Marne
NESLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Façade Est-Projet

Echelle : 1/100


Septembre 2024

19

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noye-le-Grand Cedex - contact@eurcprojet.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

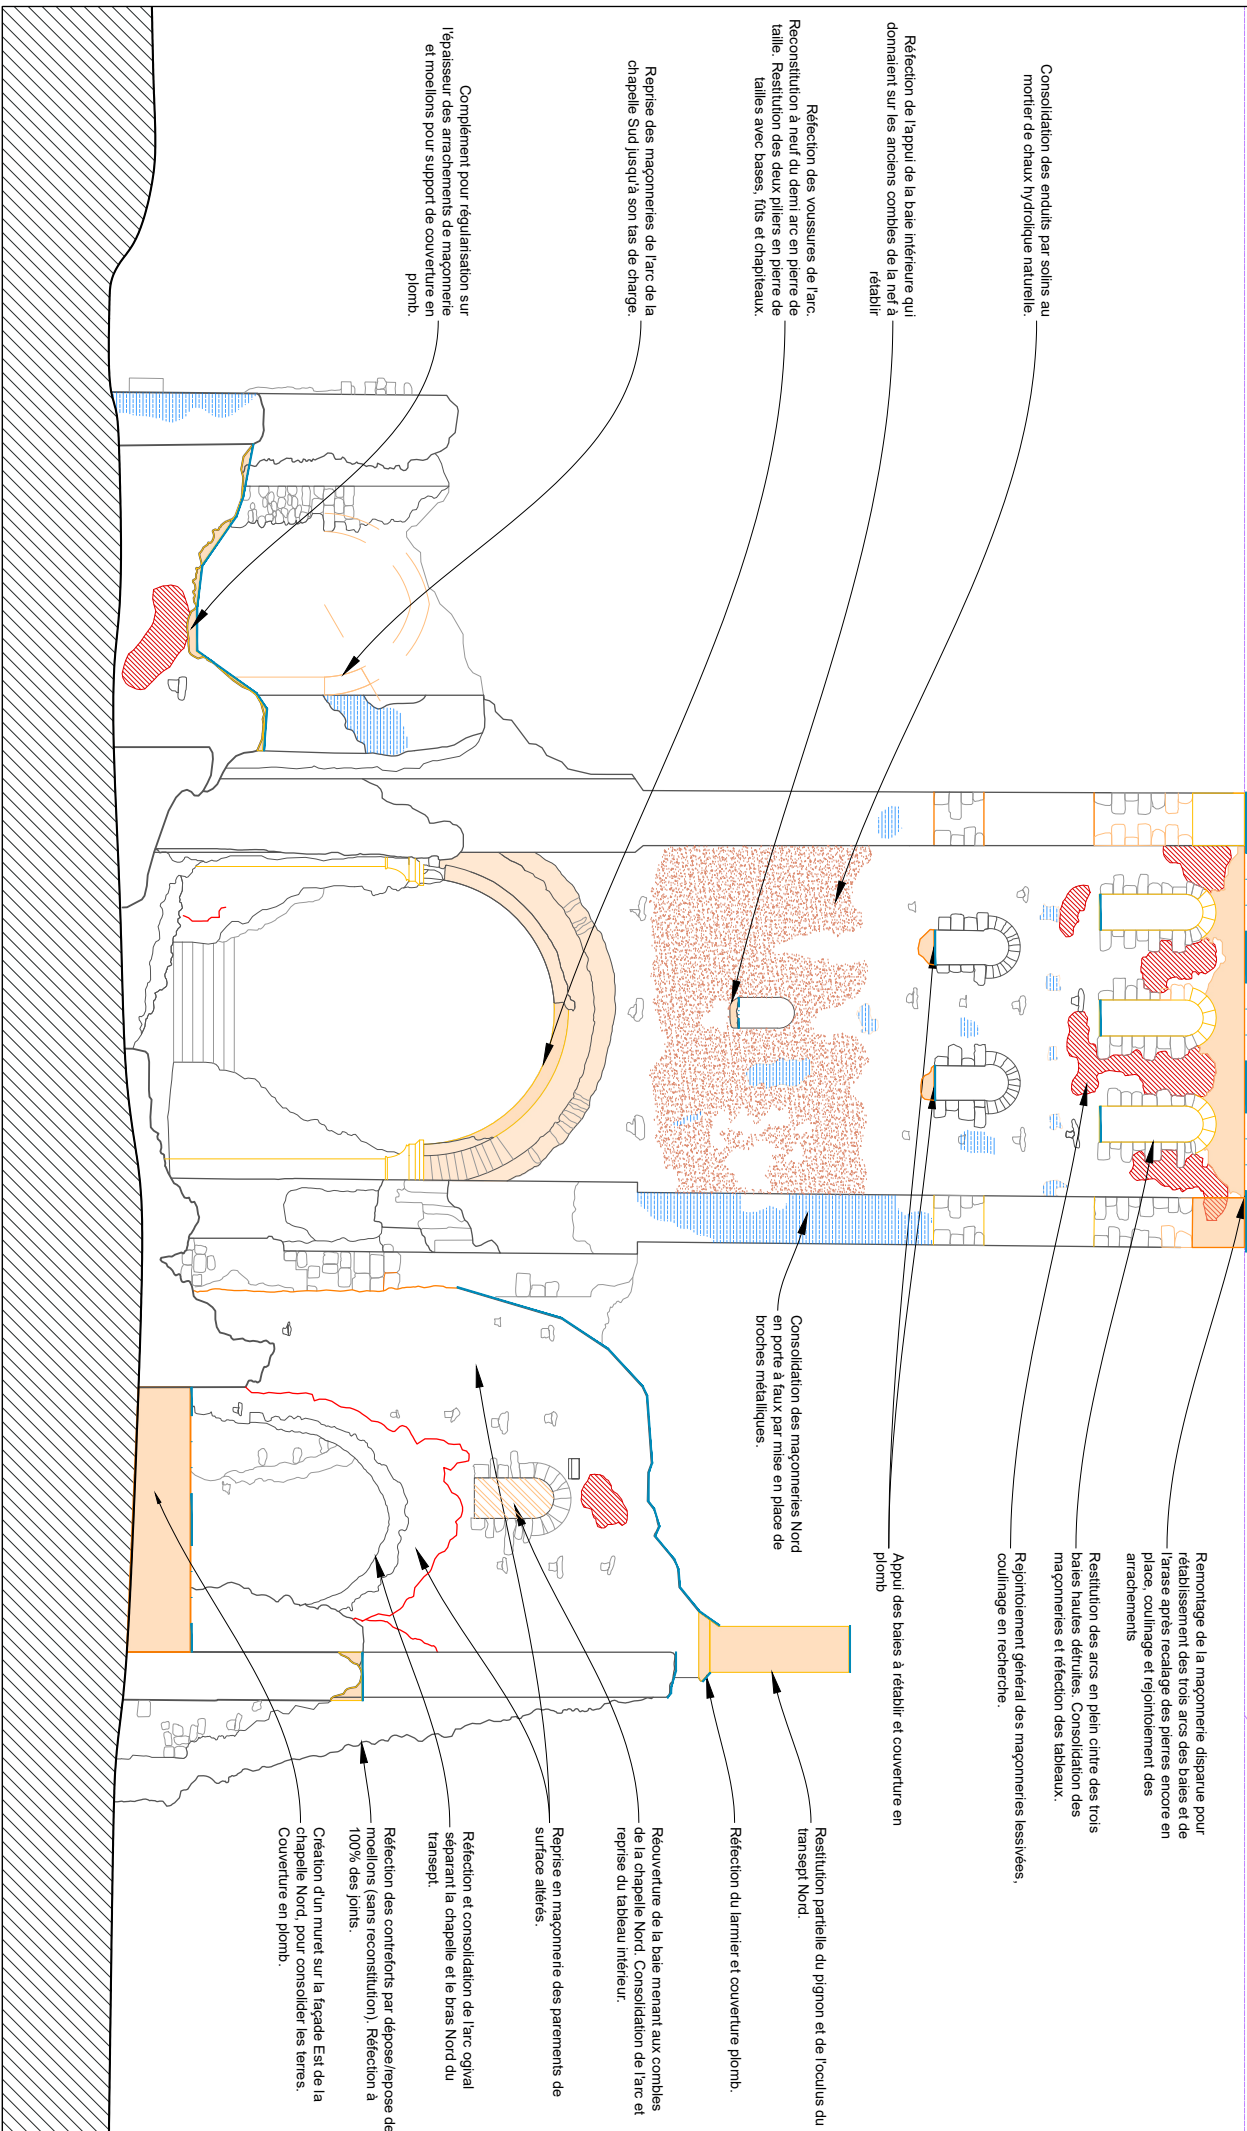

LEGENDE PROJET

- Fissures, lézardes
- Remontage des maçonneries disparues
- Rejointement en recherche des maçonneries
- Entretiens des enduits anciens bien conservés
- Consolidation des enduits anciens

- Parapet de surface altéré
- Débouchage des baies
- Couverture en plomb



Département de la Marne
NESLE-VA-REPOSSE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Echelle : 1/100

Coupe AA' Projet


Septembre 2024

20

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noye-le-Grand Cedex - contact@eupncoarch.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

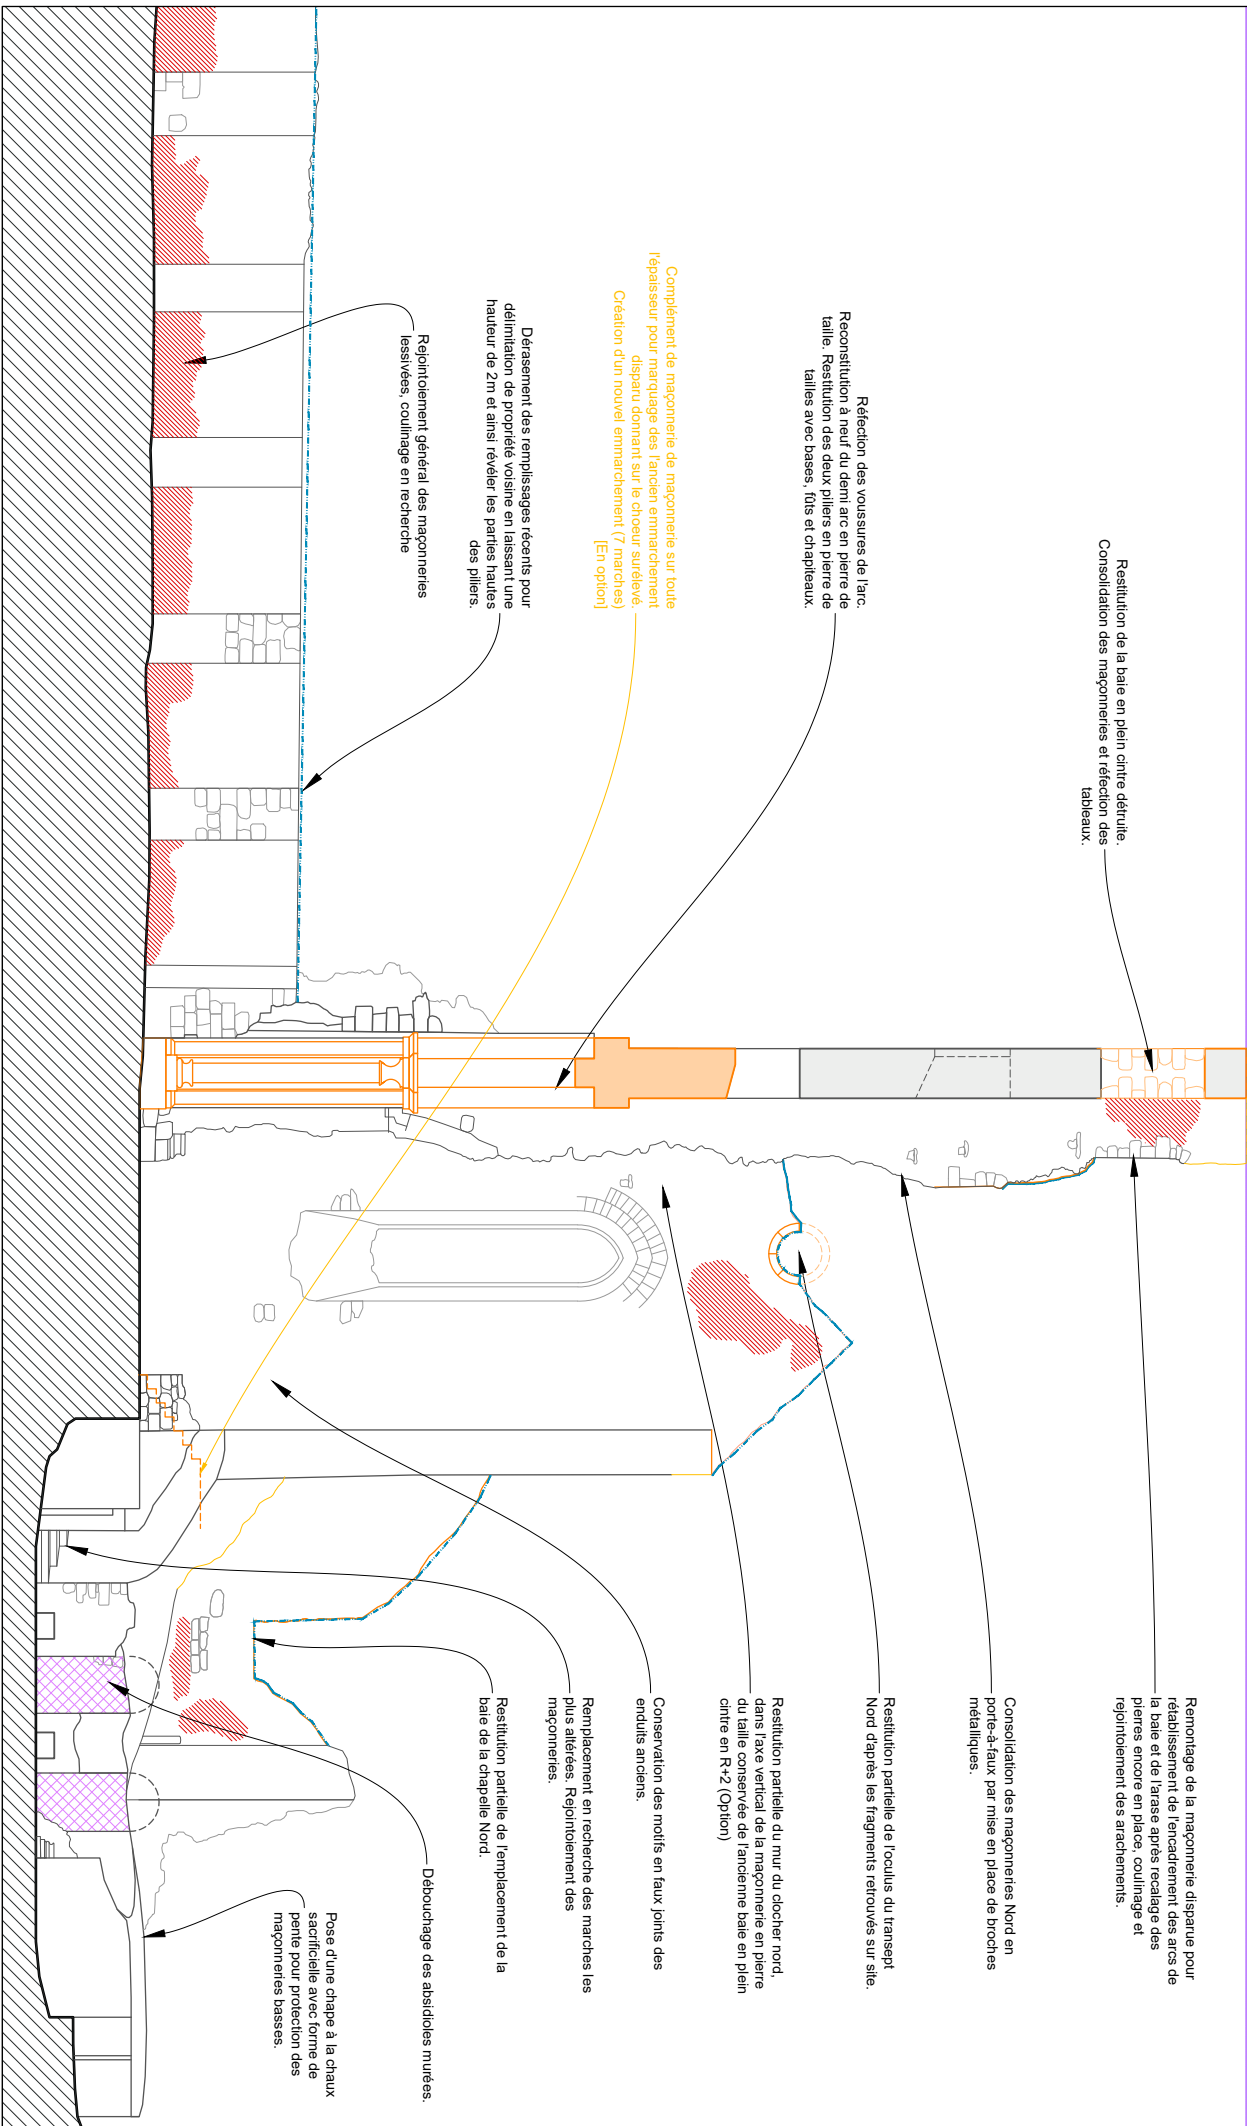

LEGENDE PROJET

- Fissures, lézardes
- Remontage des maçonneries disparues
- Rejointement en recache des maçonneries
- Entretiens des enduits anciens bien conservés
- Consolidation des enduits anciens

- Paravent de surface altéré
- Débouchage des baies
- Couverture en plomb



Département de la Marne
N515F-LA - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic
Sauvegarde


PROJET
Coupe BB' Projet
Echelle : 1/100
Septembre 2024

21

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noy-s-Grand Cedex - contact@euprocabloc.fr

164,70 m

Niveau repère d'altimétrie

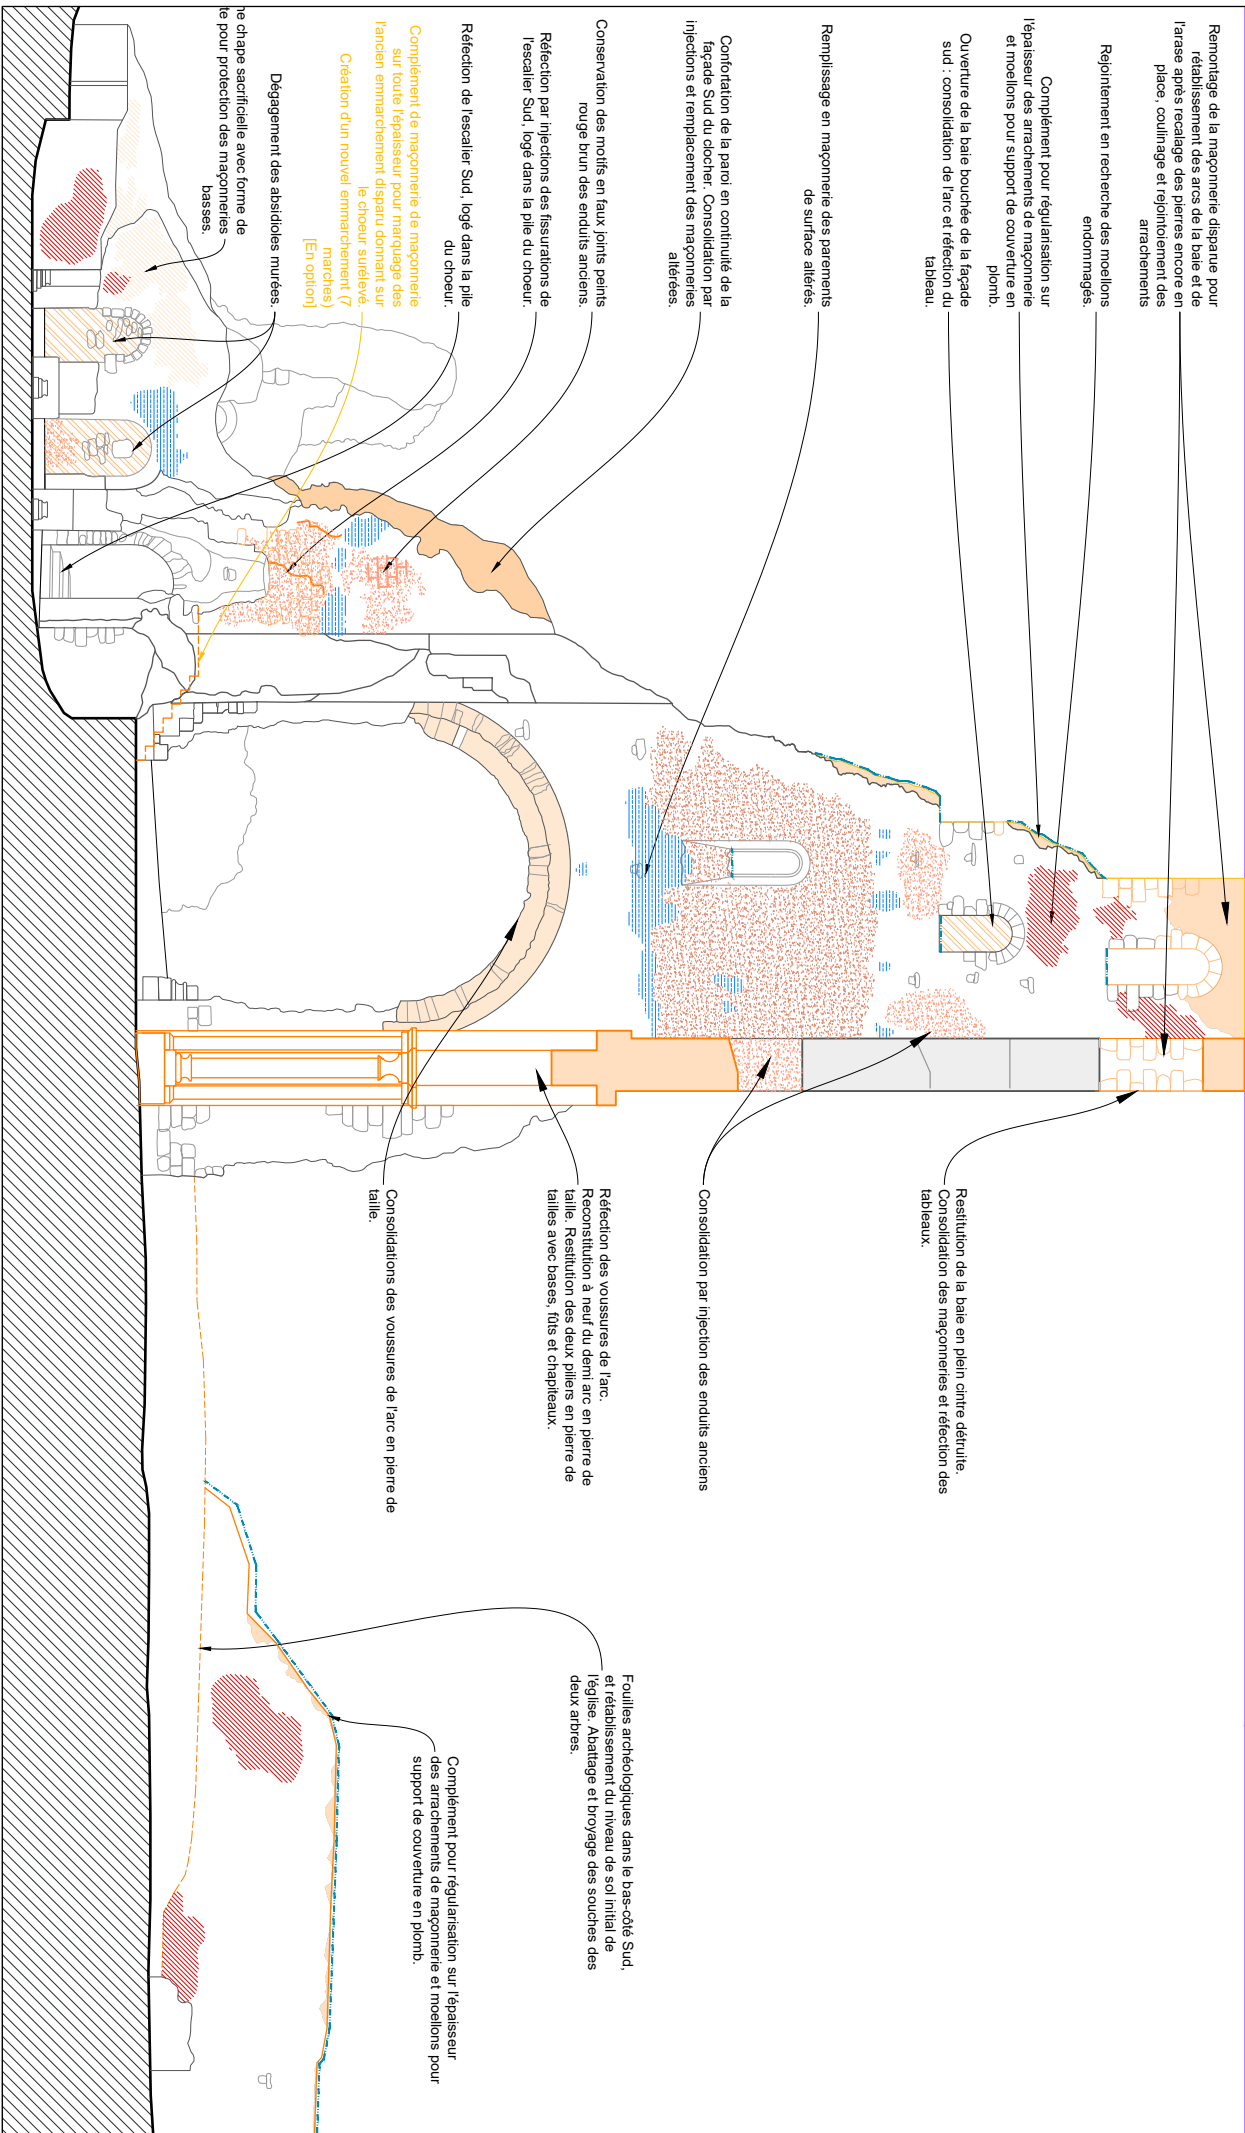

LEGENDE PROJET

-  Fissures, lézardes
 Remontage des maçonneries disparues
 Rejointement en recherche des maçonneries
 Entretiens des enduits anciens bien conservés
 Consolidation des enduits anciens

-  Paravent de surface altéré
 Débouchage des baies
 Couverture en plomb



Département de la Marne
N.S.I.F.-I.A.-REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Coupe CC/Projet

Echelle : 1/100


Septembre 2024

22

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyah-le-Grand Cedex - contact@eurc-architectes.fr

164,70 m

Niveau repère d'altimétrie

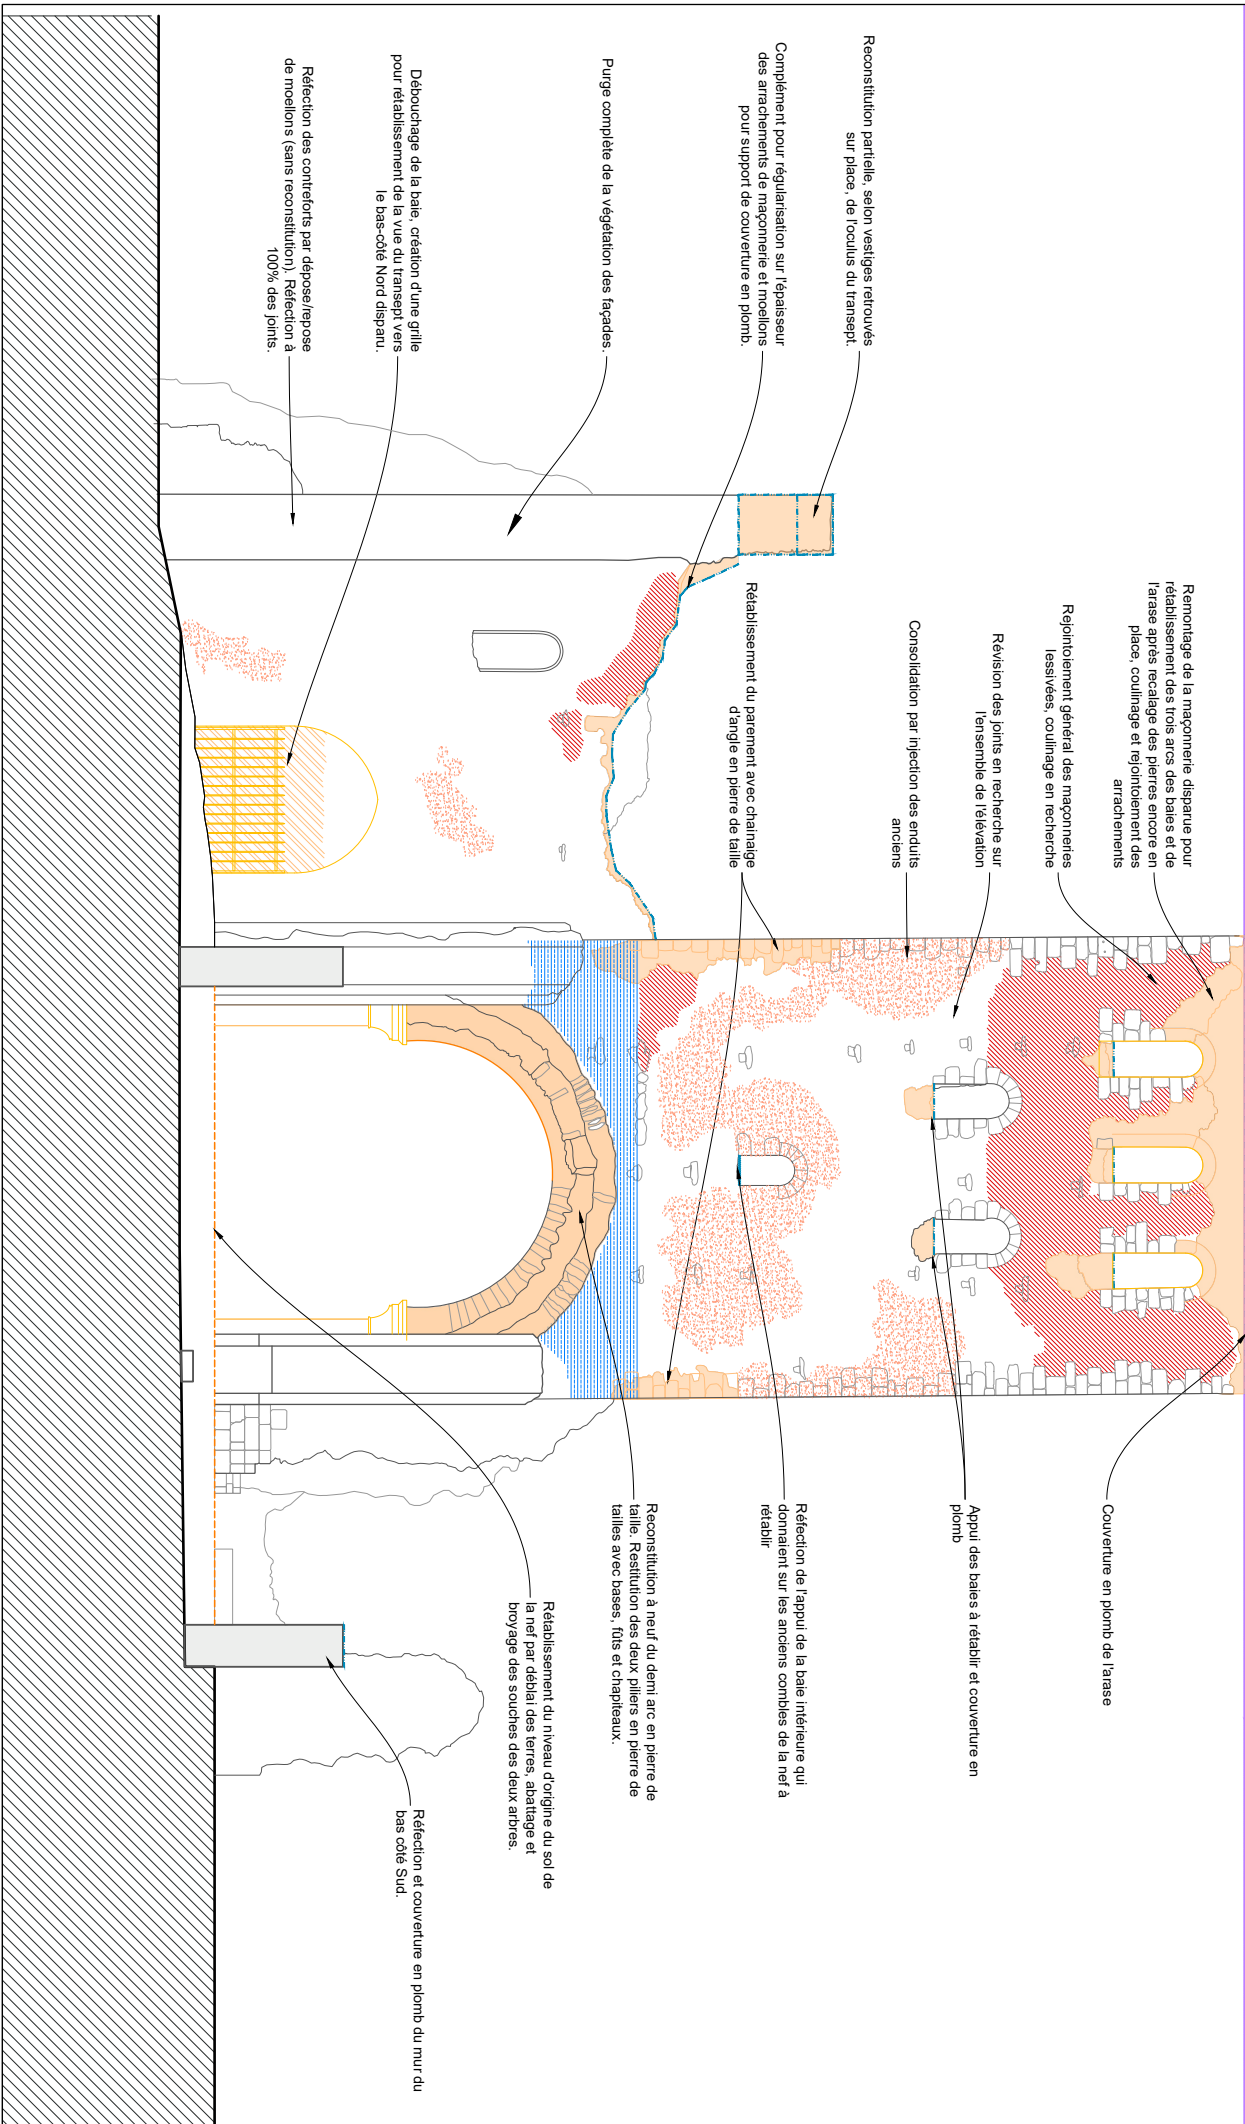

LEGENDE PROJET

-  Fissures, lézardes
-  Remontage des maçonneries disparues
-  Rejointement en recherche des maçonneries
-  Entretien des enduits anciens bien conservés
-  Consolidation des enduits anciens

-  Parement de surface altéré
-  Débouchage des baies
-  Couverture en plomb



Département de la Marne
NLSL-IA - REPOSTE (51120)
Abbaye Notre-Dame

Etude de diagnostic

Sauvegarde

PROJET

Echelle : 1/100

Coupe EE: Projet

Septembre 2024

24

EURC - Eric Pallot - Architectes
17 rue de l'université - 53191 Noyal-le-Grand Cedex - contact@eurcprojet.fr

164.70 m

Niveau repère d'altimétrie

Remontage de la maçonnerie disparue pour rétablissement de l'arc de la baie et de l'arcade après recilage des pierres encore en place, coulage et rejointement des arrachements

Baie haute bouchée.

Complément pour régularisation sur l'épaisseur des arrachements de maçonnerie et moellons pour support de couverture en plomb.

Rejoindement en recherche des moellons endommagés.

Réouverture de la baie menant aux combles de la chapelle Nord.


Consolidation par injection des enduits anciens

Réfection et consolidation de l'arc ogival séparant la chapelle et le bras Nord du transept.

Réfection des contreforts par dépôt/pose de moellons (sans reconstitution). Réfection à 100% des joints.

Complément de maçonnerie de maçonnerie sur toute l'épaisseur pour marquage des l'ancien emmarchement disparu dominant sur le chœur surélevé. Création d'un nouvel emmarchement (7 marches) [En option]

Confortation de la paroi en continuité de la façade Sud du clocher. Consolidation par injections et remplacement des maçonneries altérées.

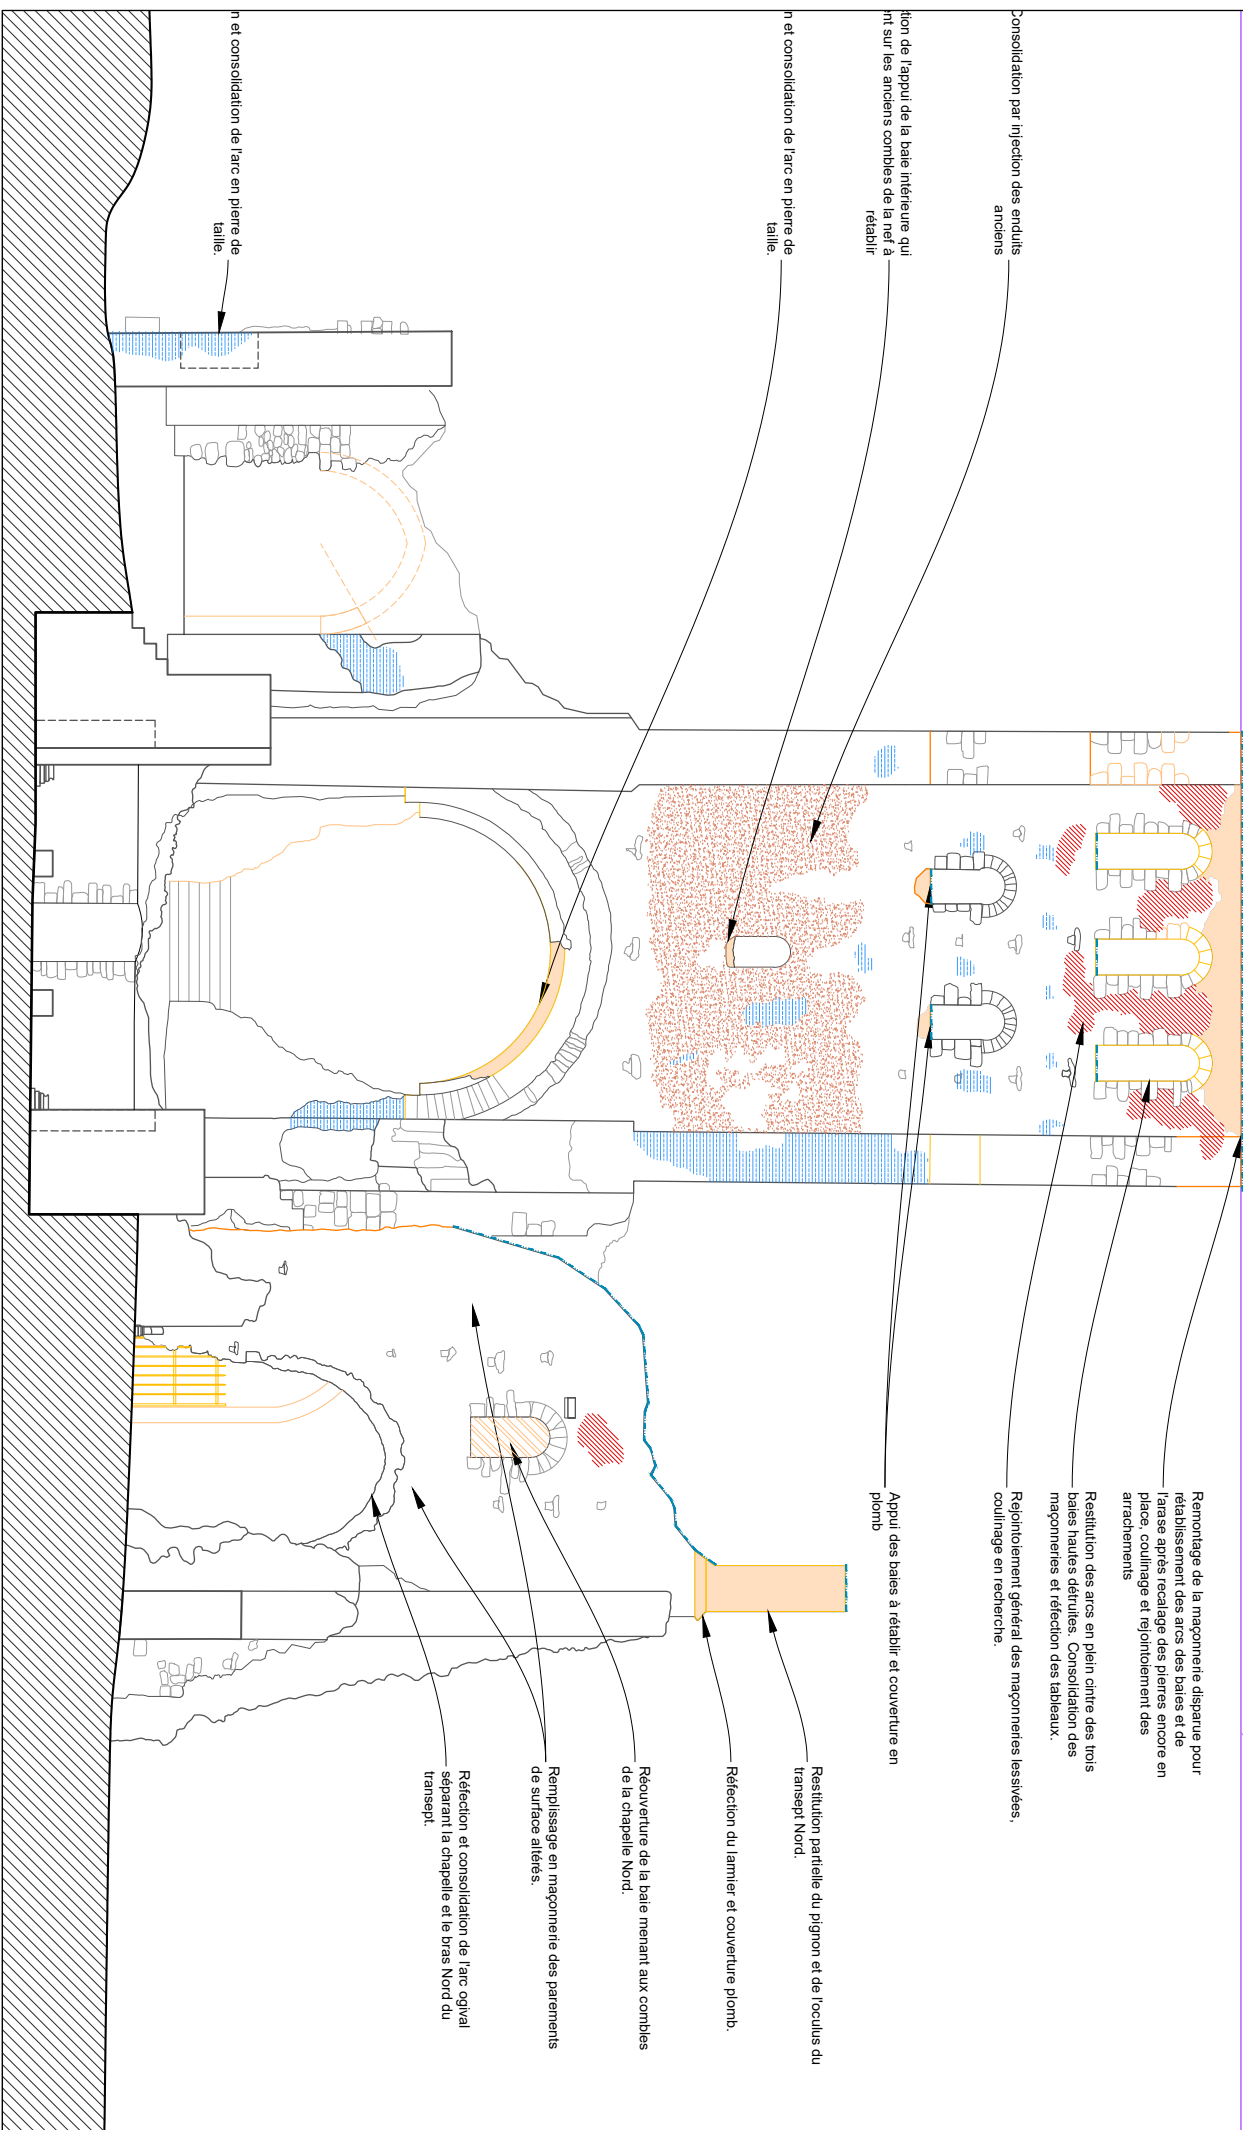

ARCHIVES

AD Aube

- 8 H 1 (cartulaire de l'abbaye de Nesle)

AD Marne (site de Châlons-en-Champagne)

- 3 P 1115 (cadastre napoléonien, 1836)
- 144 J 1441 (archives du château de la Motte-Tilly, archives de la marquise de Maillé)
- 1 J 516, Dom Cadet, *Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Nesle la Reposte*, ms (copie par Maurice Jacob)

AD Marne (site de Reims)

- J 3092 (assignation se rapportant à Grivage, octobre 1660, paroisse de Nesle-la-Reposte)
- 3 Fi Nesle-la-Reposte 20 (document iconographie, vue de l'abbaye depuis l'est, avant 1900)

A.N. Pierrefitte-sur-Seine

- 4 AP/117 (Chartrier de Brienne, pièces diverses concernant la seigneurie de Pré du But)

MAP (Médiathèque du Patrimoine) Charenton-le-Pont

- PM51000583 et 85 (dossiers d'œuvres classées MH de l'église paroissiale)
- 1/2018/33/82 Marne Nesle-la-Reposte Abbaye
- SI/395/2/001 Nesle-la-Reposte- Abbaye (ancienne)
- F/2009/9/1-29 Nesle-la-Reposte Abbaye étude 1902

Nesle-la-Reposte, Archives de l'association

- Anselme Dimier, « Découverte de la crypte de Nesle-la-Reposte », tapuscrit, 7 p.

BIBLIOGRAPHIE

- André 1895

Édouard André, *Histoire de l'abbaye du Bricot en Brie*, Paris, Alphone Picard & Fils, 1892

- Archéonoxe 2011

Archéonoxe (association), *Mémoires de pierres, ou Dival raconté par son église*, Villenauxe, 2011.

- Blum 1990

Pamela Z. Blum, « The Statue-column of a Queen from Saint-Thibaut, Provins, in the Glencairn Museum », dans *Gesta*, XXIX/2, 1990, p. 214-233

- Boitel 1850

Alexandre-Clément (abbé) Boitel, *Recherches historiques, archéologiques et statistiques sur Esternay, son château et les communes du canton*, Châlons-sur-Marne, Boniez-Lambert, 1850.

- Boitel 1868

Alexandre-Clément (dit abbé) Boitel, *Les beautés de l'histoire de la Champagne*, t. 2, Châlons-sur-Marne, Dortu-Dellin, 1868, p. 322.

- Chérest 1955

Gilbert Chérest, « L'abbaye bénédictine de Nesle-la-Reposte », *Revue Mabillon*, p. 148-160 ; 200-244

- Chérest 1962

Gilbert Chérest, « Une abbaye de la Brie champenoise. Quelques notes pour servir à l'histoire de Notre-Dame de Nesle », dans *Mémoires de la société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne*, 1962, t. LXXVII, p. 32-47.

- Crété-Protin 2002

Isabelle Crété-Protin, « Chapitre III. Les comtes de Troyes » dans *Église et vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IV^e au IX^e siècle*. Nouvelle édition [en ligne]. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2002 <en ligne, consulté le 13 septembre 2024 :

<https://books.openedition.org/septentrion/52500?lang=fr> >

- Crubellier 1981

Maurice Crubellier (ss. dir.), *Histoire de la Champagne*, [Genève] : [La Seyne-sur-Mer], Famot : diffusion F. Beauval, 1981, coll. *Portrait de la France moderne*

- Délivré 1979

Joseph Délivré, *Grande, petite et véridique histoire du Château-fort de Montaiguillon-en-Brie*, Amis des monuments et des sites de Seine-et-Marne, 1979

- Des Guerros 1637

Marie-Nicolas Des Guerros, *La Sainteté chrétienne contenant les Vie, Mort et Miracles de plusieurs saints de France et autres pays, qui ne sont dans les Vies des Saints et dont les Reliques sont au Diocèse et Ville de Troyes*, Troyes, Jacquard, 1637

- Dimier

Voir Archives, Nesle-la-Reposte, Archives de l'association

- Erlande-Brandenburg 2012

Alain Erlande-Brandenburg, *La révolution gothique (1130-1190)*, Paris, Picard, octobre 2012

- Louvre 1968

L'Europe Gothique XII^e-XIV^e siècles, catalogue d'exposition, Paris, Musée du Louvre, 2 avril-1er juillet 1968, Paris, Réunion des musées nationaux, 1968

- Goret 1999

Freddy Goret (dir.), *Promenade au cœur des 21 communes du canton d'Esternay*, Saleux, Norsud, 1999 (brochure)

- Mabillon 1703

Dom Jean Mabillon, *Annales ordinis sancti Benedicti*, t. I, Paris, 1703.

- Millard, 1897

Aristide Millard (abbé), *Histoire de Sézanne, Sézanne*, A. Patoux, 1897, 2 vol.,

- Nicoud

Guillaume Nicoud, *La Seine, du Morvois au Nogentais, un « paysage de rencontre », Paris-Nesle-la-Reposte, Pierres des champs (à paraître)*

- Pressouyre 1967

Léon Pressouyre, « Un tombeau d'abbé provenant du cloître de Nesle-la-Reposte », dans *Bulletin Monumental*, 1967, t. 125, n° 1, p. 7-20.

- Prévost 1906

Arthur Prévost, « Journal des visites de Jacques Raguier, évêque de Troyes [1499] », dans *Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Aube*, n° LXX/LXIII, 3^{ème} série, 1906, p. 101-216.

- Reinhardt 1967

Hans Reinhardt, « Une statue du dernier quart du 12^e siècle à Nesle-la-Reposte », dans *Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne*, 1967, t. 82, p. 123-127.

- Souillet 1954

Guy Souillet, « Noyelle et Noyal », dans *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 1954, n° 61-2, p. 349-371

<en ligne, consulté le 13 septembre 2024 : https://www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1954_num_61_2_1968 >

- Verdier 2001

François Verdier, *Clovis et Ganelon ou La double fondation de l'abbaye de Nesle-la-Reposte, Documents et travaux / Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins* 16, Provins, Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins, 2001

- Pignard-Péguet 1911

Maurice Pignard-Péguet, *Seine-et-Marne : histoire des communes, guerres, seigneuries, anciens monuments, églises, châteaux [...], Histoire générale illustrée des départements [...]*, Orléans, A. Gout, 1911

- Terrier Aliferis 2020

Laurence Terrier Aliferis, *Questions de mobilités au début de la période gothique : circulation des artistes ou carnets de modèles ?*, Turnhout, Brepols, [2020]

- Tillet 1904

Jules Tillet, « Les ruines de l'abbaye de Nesle-la-Reposte », dans *Compte rendu du LXIX^e Congrès archéologique de France*, tenu en 1902, à Troyes et Provins, Caen, H. Delesques, 1904, p. 514-528.

- Vergnolle 1991

Vergnolle Éliane, « Une statue- colonne provenant de Provins », dans *Bulletin Monumental*, 1991/149/3, p. 320-321

BASES

- Base Mérimée

Notice PA00078749 (notice m)

<https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00078749>

- Base *Gertrude* de L'Inventaire, région Grand-Est, site de Champagne-Ardenne

<https://inventaire-chalons.grandest.fr/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-martin/fdb4bb90-61ea-459b-a3c0-138a68789845>

- Base MedFrameS Project [<https://meta.dasch.swiss/projects/0116/>]

Fiche 16. Nesle-la-Reposte, priory church, 1 portal, c.1160*.

- *Corpus C rporum* <en ligne site consult  le 13 septembre 2024 :

[http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc.php?tabelle=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2&rumpfid=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2,%20Diplomata,%20765&id=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2,%20Diplomata,%20765&level=&corpus=2¤t_title=XXIX.%20Egidius%20vir%20iluster%20factus%20monachus%20Prumiensi%20monasterio%20insignem%20donationem%20facit%20\(anno%20764\)\(Apud%20Hontheim,%20Hist.%20Trevir.\)>](http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc.php?tabelle=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2&rumpfid=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2,%20Diplomata,%20765&id=Pippinus_Francorum_Carolus_Magnus_Auctores_cps2,%20Diplomata,%20765&level=&corpus=2¤t_title=XXIX.%20Egidius%20vir%20iluster%20factus%20monachus%20Prumiensi%20monasterio%20insignem%20donationem%20facit%20(anno%20764)(Apud%20Hontheim,%20Hist.%20Trevir.)>)

- *Monumenta Germaniae Historica* <en ligne, consult  le 13 septembre 2024 :

https://www.dmgh.de/mgh_conc_2_1/index.htm#page/73/mode/1up>

- *Nomen et Gens* <en ligne, consult  le 13 septembre 2024 :

<https://neg.ub.uni-tuebingen.de/gast/person.jsp?ID=33489> >


- Johan  hlfeldt ( d.) *Regnum Francorum Online*, orient  vers Nesle,

<en ligne, consult  le 5 octobre 2021 : <http://francia.ahlfeldt.se/page/documents/49>>


CARTES



Plan 1. Plan général de la commune (détail, avec mention de Montrou et de Grivage à droite et en haut de l'église), Atlas comprenant 10 plans de Nesle-la-Reposte, AD Aube, 8 H 376 (nous corrigeons ici la cote erronée).

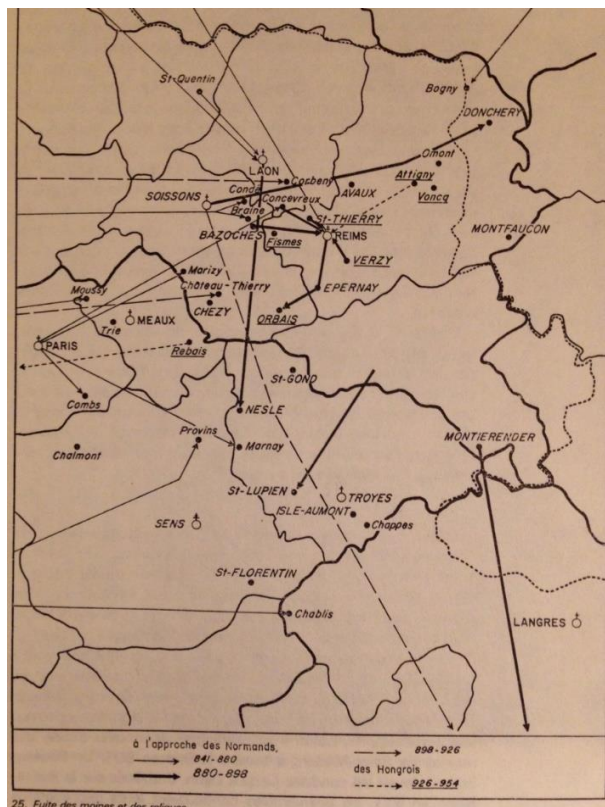

Plan 2. Fuites des moines et des reliques en Champagne, Crubellier 1981, fig. 25, p. 119.

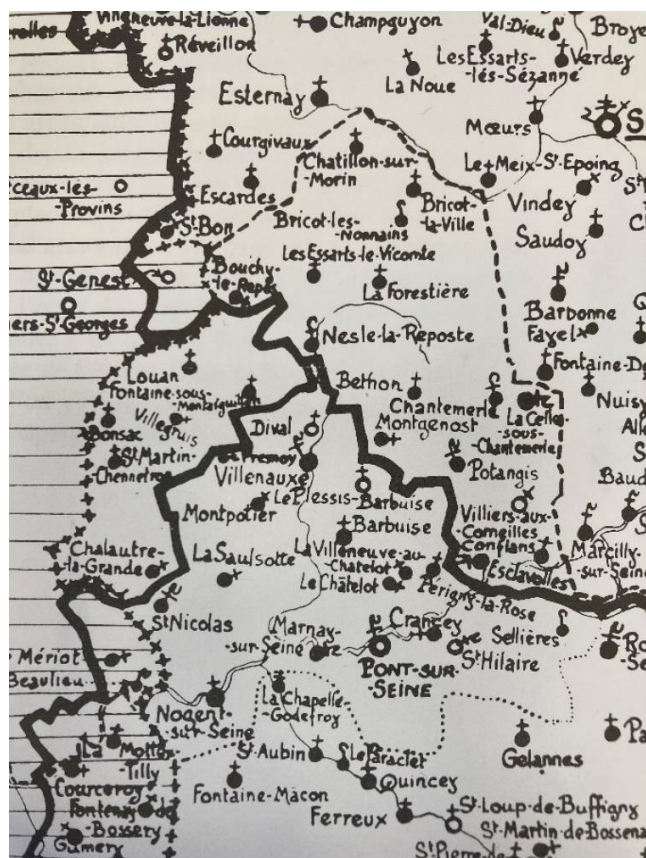

Plan 3. Les Pagi (dont le Pagus Maripensis au nord-ouest), archidiaconés et doyennés du diocèse de Troyes (détail de celui de Pont) – carte réalisée pour Roserot 1942-1948, t. III (1948), extraite ici de Beau 1991.



Plan 4. Détail du plan 1. Atlas comprenant 10 plans de Nesle-la-Reposte, AD Aube, 8 H 376 (nous corrigeons ici la cote erronée).



Plan 5. Ruines de l'abbaye, plan masse, extrait du cadastre napoléonien, section C, 2ème feuille, aquarelle, 1:1250, 1836, AD Marne, 3 P 1115.

ICONOGRAPHIE



Fig. 1-2. Chapiteaux provenant vraisemblablement de l'ancien cloître de l'abbaye, à feuilles d'acanthé, dont un avec oiseaux burinés], G. Nicoud.



Fig. 3. Maître senonais, *Gisant d'abbé*, Rambaud Sarah, © Région Grand Est - Inventaire général / © Ministère de la culture et de la communication / © Conseil départemental de la Marne.

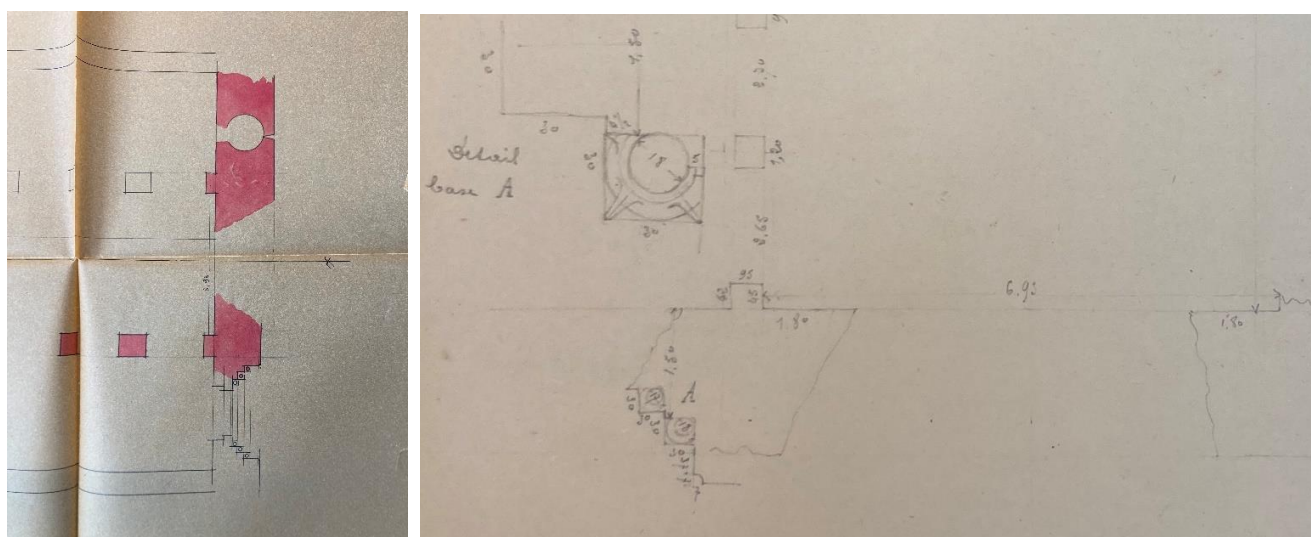


Fig. 4-5. Tillet, Relevés (détails de l'ancienne porte nord de la façade centrale), 1902, MAP F/2009/9/1-29.



Fig. 6. Pierres calcaire taillées conservées à leurs emplacements d'origine, formant sans doute la première assise moulurée de la base du portail royal, Guillaume Nicoud



Fig. 7. Proposition de reconstitution du portail après translation à Villenauxe (Aube), photomontage et maquette par Jean-Claude Terrillon, en utilisant la gravure tirée de Mabillon 1703, n° XXV, p. 50-51, Guillaume Nicoud



Fig. 8. Photographie ancienne (avant 1900) de la partie orientale de la ruine de l'abbaye avec notamment la façade est de la tour encore en élévation (détail), AD Marne, 3 Fi, Nesle-la-Reposte 20